

Título Informe:	INFORME PISCINAS DE VERANO	
¿Se adjunta informe anexo?	☒ Sí	
¿Se adjunta presupuesto anexo?	☒ No	

1. OBJETO

El objeto del presente informe es poner en conocimiento a M.I Ayuntamiento de Peralta las deficiencias estructurales y vicios ocultos de las piscinas de verano que afectan a la puesta en marcha de la temporada 2019 y funcionamiento durante la misma.

2. DEFICIENCIAS

2.1 Vaso piscina recreativa de verano:

- No se encuentra a nivel (vaso hundido) : El asentamiento del terreno ha causado que el vaso se hunda por el ancho de la zona de los setos (ver foto)
- Rebosaderos hundidos y paredes desprendidas: misma patología (ver foto)
- Bombas desguazadas y bancadas oxidadas: Han sufrido numerosas reparaciones a consecuencia de las inundaciones, las bancadas producen vibraciones que junto a su antigüedad hace que el rendimiento no sea suficiente para una correcta depuración (ver foto)

LAS DEFICIENCIAS PRODUCEN UNA MUY MALA RECIRCULACIÓN DEL AGUA Y POR LO TANTO AFECTA A LA CALIDAD DE LA MISMA (PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS Y FÍSICO-QUÍMICOS) ASIMISMO, LA FORMACIÓN DE ALGAS.



2.2 Playas piscina chapoteo y recreativa

- **Baldosas levantadas:** La falta de juntas de dilatación y asentamiento del terreno hace que se levanten multitud de baldosas de las playas y se hunda el terreno (ver fotos)




AUNQUE ANUALMENTE LA BRIGADA CAMBIE NUMEROSAS BALDOSAS ANTES DEL COMIENZO DE LA TEMPORADA DE VERANO, DURANTE LA MISMA SE PRODUCE ESTA INCIDENCIA PRODUCIENDO RIESGOS DE CAÍDAS DE LOS USUARIOS/AS.

2.3 Desagües playas piscinas de verano

- Solamente existe un desagüe para evacuar toda el agua de los rebosaderos de las playas y fuentes. No sabemos con certeza donde puede ir esa agua, pero probablemente se filtre por la tierra y esté lavando el terreno.

2.4 Cerámicas porcelanato gris salida exteriores y pasillo bar

- Se encuentran huecas, al parecer y según nos indica el albañil no están colocadas sobre cemento sino sobre arena, se rompen y se sueltan (ver foto)

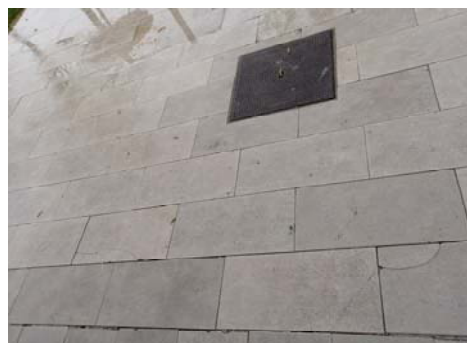

3. ANTECEDENTES

- Anualmente, la brigada del Ayuntamiento tiene que sustituir multitud de baldosas de las playas y durante la propia temporada de verano, esto representa riesgos para los bañistas.
- Durante 2 años en plena temporada de verano, se ha desprendido la pared de una parte del rebosadero hundiéndose la rejilla de plástico perimetral, en una ocasión atrapó el pie de un usuario.
- En el 2018 se estuvo mirando y valorando la sustitución de las bombas junto al cambio de ubicación del cuadro eléctrico de depuración.

1. SOLICITAMOS:

Subsanar las deficiencias señaladas en el informe para poder coordinar los trabajos de preparación de las piscinas de verano y evitar imprevistos en plena temporada

2. RECOMENDACIONES:

Para el próximo años recomendamos que se realice una reforma de piscinas exteriores (pasillos, playas, rebosaderos, bombas de depuración...)

En Peralta a 1 de abril de 2019

Fdo: Sergio Sáenz Santiago

Complejo Deportivo Municipal de Peralta



948 750918



948 750674



peralta@gesportsl.es



660 453119