

## AYUNTAMIENTO DE LERIN

### INFORME: PICINAS DE LERIN 17.09.2025

Se emite informe tras la reunión de la Comisión del Ayto de Lerín celebrada el 17.09.2025 en relación con la situación de las piscinas y las intervenciones que se considera deben realizarse en relación con las circunstancias que concurren.

#### VASO DE RECREO

**La red de impulsión precisa ser sustituida.** La incidencia ocurrida el 12 de agosto de 2025 con una pérdida de 22m<sup>3</sup>/ a la hora se considera que revela que esta instalación es muy deficiente. Estas consideraciones inducen a pensar que estamos ante una avería de las mismas características de la que produjo en 2020, siempre a reserva de que se busque el o los puntos concretos de la posible rotura, ya sea en las derivaciones de las bocas de impulsión, su unión a la conducción general o en la propia conducción general de impulsión.

No es posible la utilización de la piscina sin previamente reparar la fuga. Siendo recomendable, ya que conllevará una obra civil asociada en el andén y perímetro del vaso que se sustituya esta red de impulsión y se coloque sobre elementos fijo evitando su asentamiento. Así como su dimensión en función del caudal a transportar tras la adecuación de la sala de instalaciones con nuevos filtros, impulsión etc.

Para promover actividades y usuarios de distintas edades valorar la posibilidad de modificar el actual vaso para contar con un **zona de profundidad de entre 70 y 80 cm.** Las actuales profundidades del vaso de 16.5m ancho x 25 largo, van en pendiente de 1.40 m a 1.80 a 1.25 m. Estudiando así mismo la accesibilidad al vaso y a este nuevo espacio.

La solución que se adopte deberá contar con informe favorable del Instituto de Salud Pública de Navarra.

**La sustitución del canal perimetral** de rebosadero modelo Múnich, es necesaria por que esta roto y es el origen más probable de las pérdidas que afectan al asentamiento de las conducciones bajo el andén.

**Sustituir la cerámica de aplacado de recubrimiento del vaso**, rehabilitando su superficie, nueva impermeabilización y nueva colocación de la cerámica.

### **VASO DE CHAPOTEO**

Reconfiguración del vaso a una forma regular 11 x 8 aprox, formación de nuevo canal rebosadero, y rehabilitación del vaso, con preparación de superficies impermeabilización nueva cerámica y adecuación las instalaciones incluida dotación de toma de barredera.

### **CONCLUSION.**

Todas las obras a realizar deben reflejarse en un proyecto de ingeniería que defina la solución técnico constructivo que se adopte, presupuesto etc.

Se estima que es urgente adjudicar la redacción de proyecto, por el procedimiento que corresponda contemplando las intervenciones descritas de forma orientativa.

El importe estimado de las obras considerado una lamina de agua de 415 m2 del vaso de recreo con la formación de la zona de menor profundidad, y de 88 m2 de vaso de chapoteo, incluidas las labores de previas de demoliciones y desmontados que son necesarias y a reserva del estudio que realice en grado de proyecto es 685€/ m2 lo que hace un total e 344.555,00.-€

Los técnicos que presenten las ofertas pueden pasar a ver las instalaciones y consultar con los Servicios Municipales.

Lerín 17.09.2025

Fdo.: Tomás Urmeneta Fernández