

ANEXO III: ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS CON INTERÉS ETNOGRÁFICO.

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 2 **NOMBRE:** Corral de Pedro Garde **DISTRITO Nº:** 8
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corral de Viloche
Fecha: 27/04/2023 **Hora de llegada:** 12:32 **Hora de salida:** 12:42

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No
- **Otras observaciones:** Totalmente arruinado, sólo cabría retirar un tubo de hormigón y restos de cerramientos (elementos metálicos y palés)

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí, aunque muy pocos
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:**
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Alta
- Nivel del impacto de la construcción: Bajo, prácticamente no se ve
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

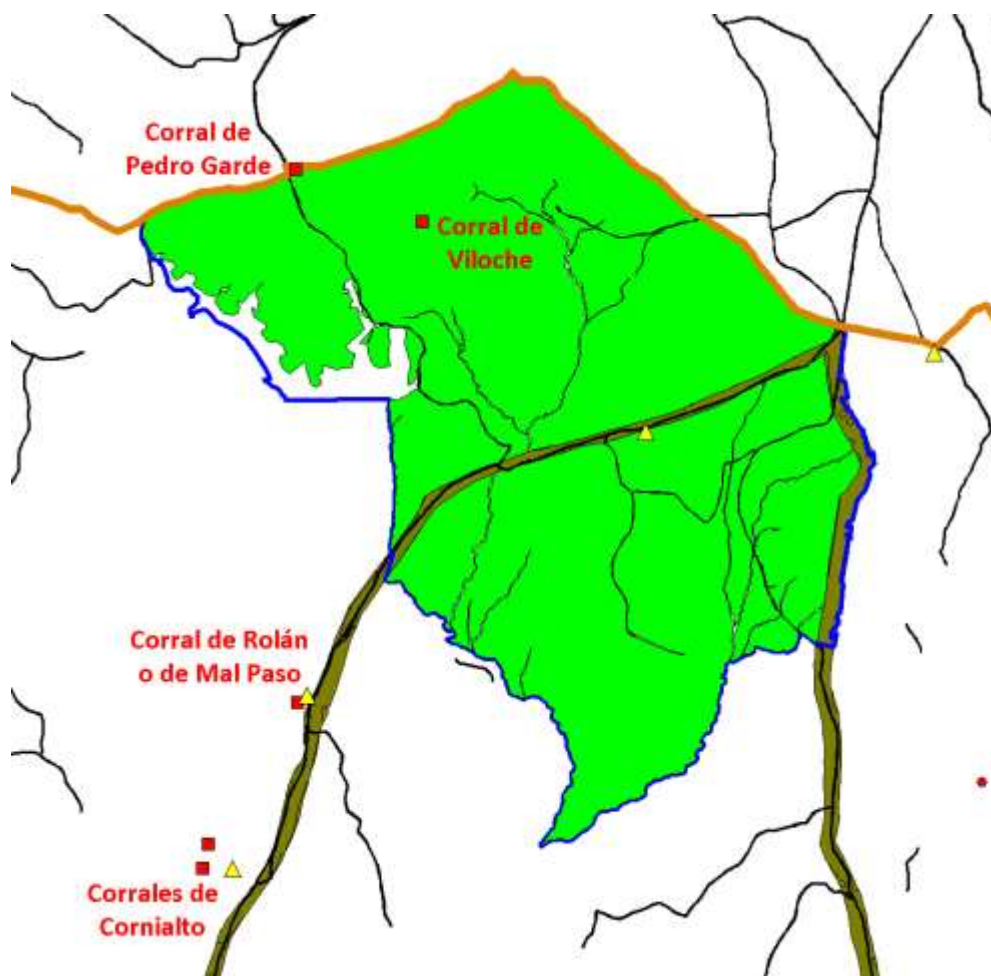

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No

8º.- OTROS COMENTARIOS

La explotación que tiene adjudicado este distrito, también ha sido autorizada a utilizar el corral de Santiago Roldán o de Mal Paso, aunque se encuentra fuera de los límites de ese distrito.



Nombre	Corral de Pedro Garde	Nº	143	Coordenadas	X	628262	Y	4685760
Zona	2	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Cercado artificial, para guardar ganado, realizado con estructuras murarias elaboradas con sillarejo a seco y palets. Presenta un vano de entrada. Junto al mismo existen dos cabañas, en estado ruinoso, de las que sorprende la utilización de grandes sillares en las puertas, con marcas de extracción que presentan indicios de cronología romana. Ambas casetas estaban edificadas siguiendo la arquitectura tradicional.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva.							
Paramentos	Barrera: Sillarejo. Palets. Casetas: 2. Sillarejo y sillares.							
Cubierta	Casetas: Tejado a una vertiente. Sucesión de capas: viga, madera y teja árabe.							
Equipamiento								
Conservación	Arruinada.							
Observaciones	Se ubica junto a un cruce de caminos y una balsa.							

Nombre	Corral de Pedro Garde	Nº	143	Coordenadas	X	628262	Y	4685760
Zona	2	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 14 Parcela 1



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 2	Corral de Pedro Garde	X628158	Y4685551
-------------	------------------------------	----------------	-----------------



Tipo	Corral	Distrito	8	Fecha visita	27/04/2023
------	--------	----------	---	--------------	------------

Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000				No	

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000				Sí. (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).	
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
---	---	068	100	Cultivos herbáceos	

Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					

Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			
Visita campo		No se detecta ninguna especie.			

Nº5 CORRAL DE PEDRO GARDE



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI


NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

- ❖ Tipo de construcción

Ruina	X
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

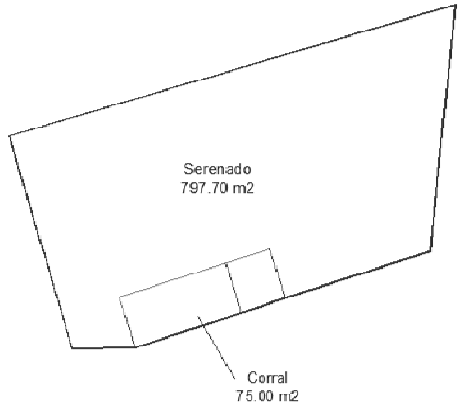

- ❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

Sin identificar.

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra
Vigas	Madera.
Estado	Ruina
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	-
Estado	Ruina
❖ Cubierta	
Material	Restos de teja y madera
Color	-
Estado	Ruina
❖ Puertas y ventanas	-
❖ Recogida de aguas	-.
❖ Estado general	Ruina

Serenado

❖	Superficie	797.70 m2
❖	Material	Piedra.
❖	Estado	Ruina

Majadal

No tiene majadal

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	0
❖	Capacidad estabulación	Nº	0
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	0 €	

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derruido. Limpiar los escombros.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 2 **NOMBRE:** Corral de Viloche **DISTRITO Nº:** 8
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corral de Pedro Garde
Fecha: 27/04/2023 **Hora de llegada:** 12:15 **Hora de salida:** 12:28

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No
- **Otras observaciones:** Totalmente arruinado, sólo cabría retirar restos de cerramientos (varillas de corrugado, trozos de red, etc.)

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Alta
- Nivel del impacto de la construcción: Bajo, prácticamente no se ve
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

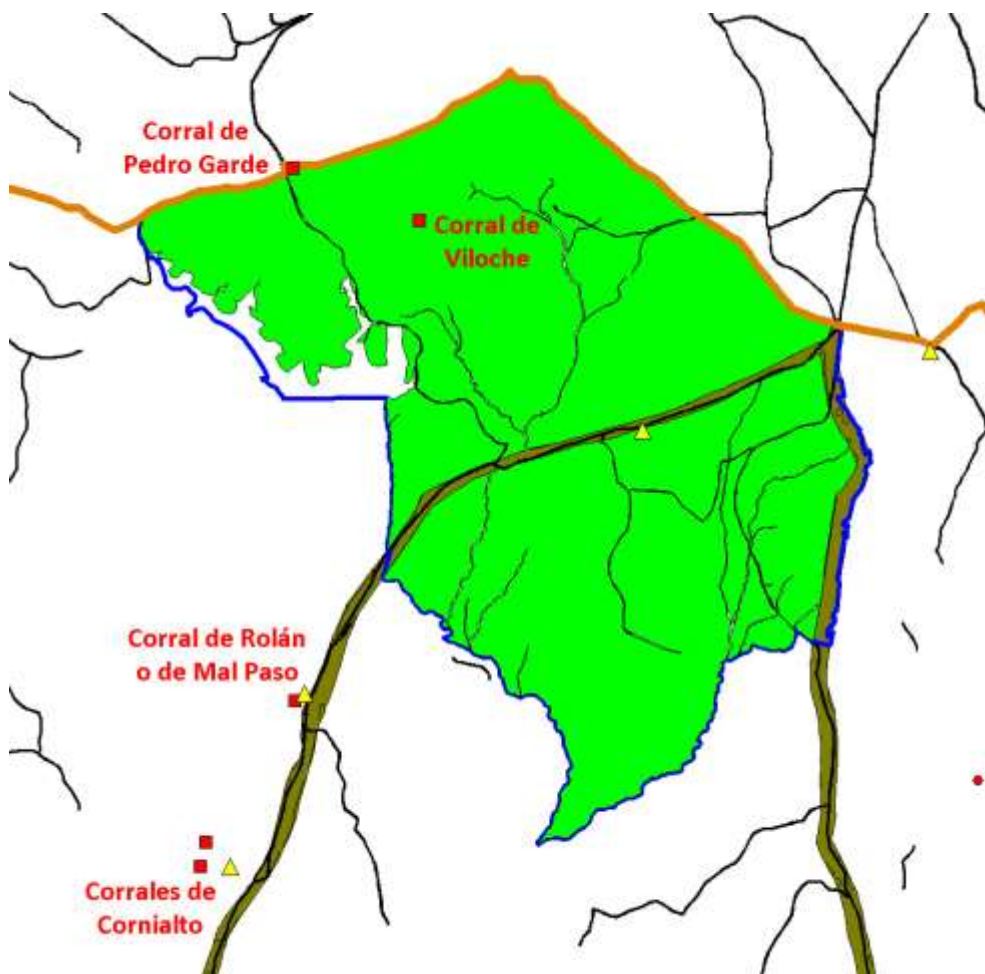

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No

8º.- OTROS COMENTARIOS

La explotación que tiene adjudicado este distrito, también ha sido autorizada a utilizar el corral de Santiago Roldán o de Mal Paso, aunque se encuentra fuera de los límites de ese distrito.



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. visitó más de 200 edificaciones en Bardenas (cabañas, corrales, barreras, tollos, abejas...) redactando un total de 196 fichas etnográficas en las que detallaron los elementos de interés de cada una. Según ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023, se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Viloche” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría C.

Nº 3		Corral de Viloche		X628700	Y4685328
					
Tipo	Corral	Distrito	8	Fecha visita	27/04/2023
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si. Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007.		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
---	---	068	100	Cultivos herbáceos	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			
Visita campo		No se detecta ninguna especie.			

Nº6 CORRAL DE VILOCHE



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI NO
- ❖ Plan gestión de estiércol


Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

- ❖ Tipo de construcción

Ruina	X
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

- ❖ Accesibilidad
- Sin acceso.

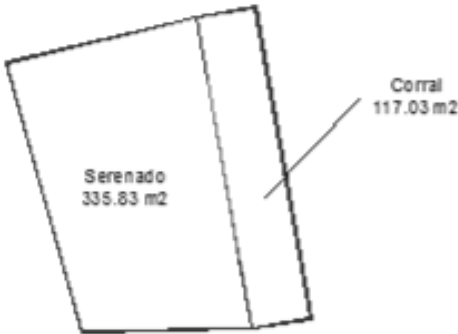

Caseta

No tiene caseta

Corral

En ruinas.

Serenado

- ❖ Superficie

335.83 m2
- ❖ Material

Piedra
- ❖ Estado

Ruina

Majadal

No tiene majadal

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	0
❖	Capacidad estabulación	Nº	0
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	0 €	

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derruido. Se recomienda limpiar los escombros.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 2 **NOMBRE:** Tollo del Olivero **DISTRITO Nº:** 9

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No

Fecha: 27/04/2023 **Hora de llegada:** 11:30 **Hora de salida:** 11:50

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No
- **Otras observaciones:** No se ha usado al menos en diez años; está bien naturalizado, quedan unos pocos restos de su cierre frontal

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?**
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA: Dado el estado totalmente naturalizado de ese tramo de barranco, no se ha invertido tiempo en detectar especies que puedan utilizarlo, porque probablemente no tengan ya relación con el uso ganadero que tuvo en el pasado.

Sí que llama la atención la frondosidad de la vegetación herbácea y de algunos matorrales de *Atriplex halimus*, reflejo de la mayor humedad de esa cabecera de barranco y, probablemente, mejores niveles de materia orgánica a los habituales en el suelo bardenero, que en este caso sí podrían ser consecuencia del antiguo uso ganadero.


5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:** está instalado en la parte norte del distrito

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Alto
- Nivel del impacto de la construcción: Nulo, ya no se ve
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

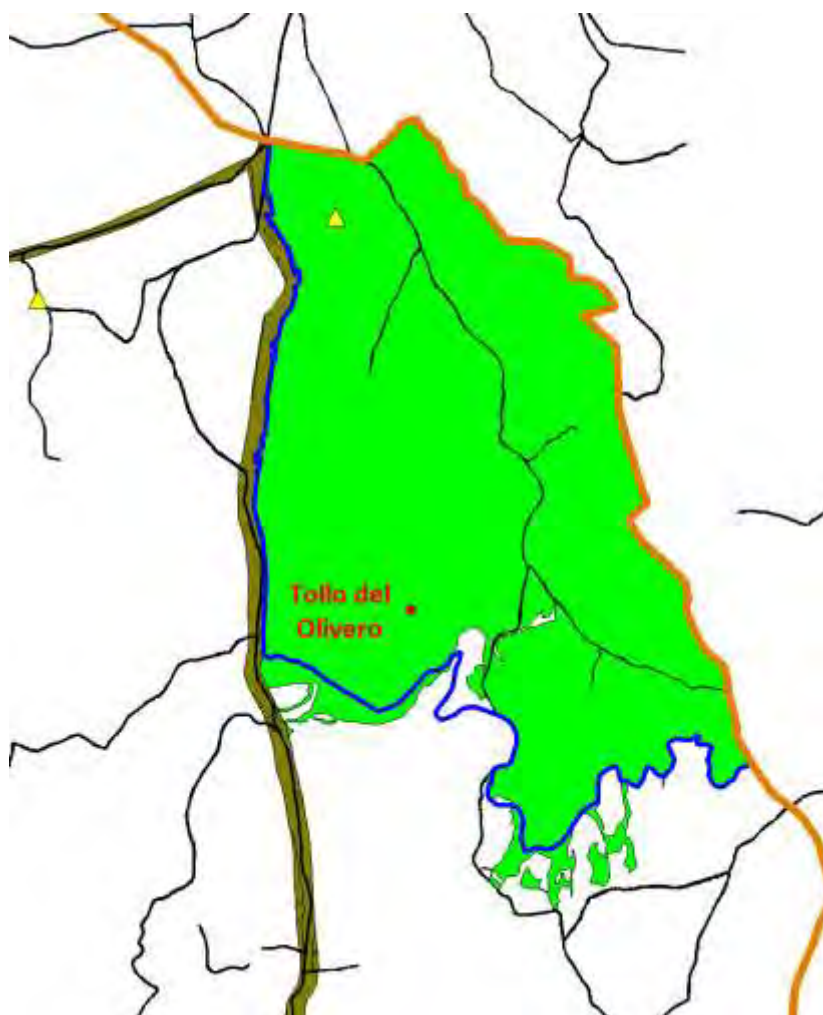

¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No

8º.- OTROS COMENTARIOS



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. visitó más de 200 edificaciones en Bardenas (cabañas, corrales, barreras, tollos, abejas...) redactando un total de 196 fichas etnográficas en las que detallaron los elementos de interés de cada una. Según ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023, se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Tollo del Olivero” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría D.

Nº 5	Barrera del Olivero	X631080	Y4682943
------	---------------------	---------	----------



Tipo	Barrera	Distrito	9	Fecha visita	27/04/2023
------	---------	----------	---	--------------	------------

Hábitats				
Cartografía hábitats salinos 1:5000				Si. (Fuente: Molina, C. & Díez, A. 2012).
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
1430	I	143024	70	<i>Artemisia valentinae</i> - <i>Atriplicetum halimi</i> ; Orgazales.
1310	I	151055	30	<i>Parapholido incurvae</i> - <i>Frankenietum pulverulenta</i> ; Pastizales de anuales halófilos.
Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000				Si. (Fuente: Berastegi, A. & Meyer, A. 2020).
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
1430	I	143024	70	<i>Artemisia valentinae</i> - <i>Atriplicetum halimi</i> ; Orgazales.
1310	I	151055	30	<i>Parapholido incurvae</i> - <i>Frankenietum pulverulenta</i> ; Pastizales de anuales halófilos.

Flora	
Datos de flora con precisión coordenada XY:	No
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1:	No

Fauna	
Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No
Visita campo	No se detecta ninguna especie.

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 2 **NOMBRE:** Corral Cubilar o Castellana **DISTRITO Nº:** 11
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No
Fecha: 21/04/2023 **Hora de llegada:** 12:17 **Hora de salida:** 13:34

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Sí, chimeneas y trozos rotos junto al gallinero
- **Otras observaciones:** En la actualidad se ve mucho más deteriorado

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí, unos pocos en el corral
- **Otras observaciones:** Valorar la recogida de tejas en buen estado que están por el suelo y podrían servir para reconstruir algún otro corral

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** En la cabaña hay dos nidos de golondrina (quitamos piedras de la ventana que impiden su entrada)
- **Otras observaciones:** Ninguno de los pájaros estaba dentro del corral
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** El corral no
- **Otras observaciones:** La antigua venta sí es impactante, por su altura y el blanqueado de sus paredes

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

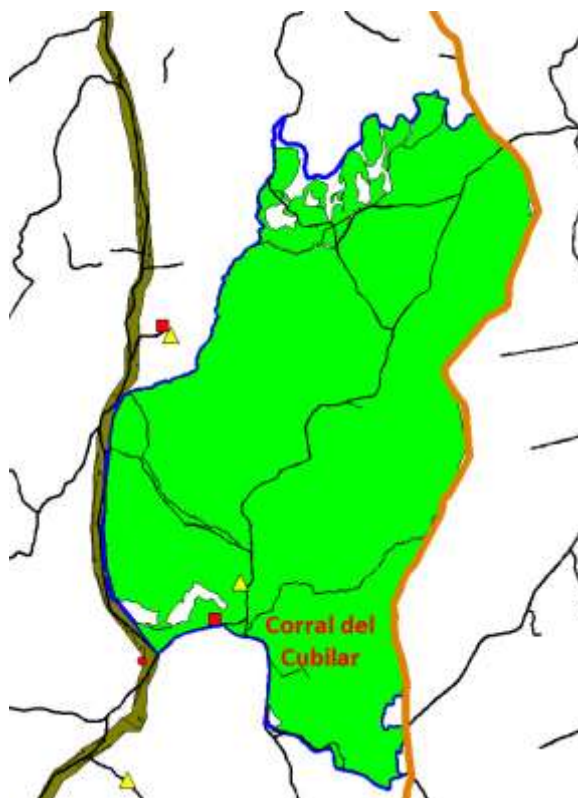

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, estaría mejor junto al abrevadero (200 metros hacia el noreste). No obstante, hay que lamentar que las infraestructuras estén tan poco centradas en el distrito

8º.- OTROS COMENTARIOS El conjunto del corral, la venta y otros elementos anexos (cueva, gallinero y aljibe con cúpula) sin duda tienen relevancia histórica y cultural. Aunque no se construya un redil aquí, debería aprovecharse la presencia de maquinaria y personal para limpiar el entorno y reducir su impacto paisajístico (blanqueado de la venta y el murete de su terraza, puerta y pasillo del aljibe, limpieza de restos de cercados junto al cabeza, etc.)



Nombre	Corral del Cubilar	Nº	145	Coordenadas	X	631147	Y	4679726
Zona	2	Ámbito	Ganadero.					
Descripción	Corral para guardar ganado, edificado siguiendo la arquitectura popular. La instalación consta de un área denominada “<i>cubierto</i>”, totalmente arruinada, que se protegía por un tejado a dos vertientes y sendas zonas al raso o “<i>serenado</i>”. Junto a estos espacios se encuentra la cabaña del pastor. Dimensiones: 566,36 metros cuadrados el corral; 62,38 metros cuadrados, la cabaña. La edificación mantiene una orientación Sur. Se ubica en una cota inferior al de su entorno adyacente al Norte y Oeste. Está resguardado de las inclemencias meteorológicas. Este hecho es muy patente en la parte posterior del corral, que queda medio escondido por el relieve.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva.							
Paramentos	• Cubierto: Muros de sillarejo, material de mayores dimensiones en los vanos de entrada y esquinas. Totalmente arruinado. Vanos de entrada con viga a manera de dintel. • Serenado: Tiene dos. Muros de sillarejo junto a palets y chapas. Destacar la presencia de estructuras rupestres en el área utilizada como serenado. • Caseta: Sillarejo. Cuatro vanos: dos de entrada y dos ventanas. Puertas de hierro.							
Cubierta	• Corral: A dos aguas. Elaborado a la manera tradicional: sucesión de capas; vigas, cañizos y teja árabe. Arruinado. • Caseta: Tejado a una vertientes. Configurado por varias capas –vigas, cañizo y teja árabe–.							
Equipamiento	En la caseta se conserva el hogar.							
Conservación	Arruinada.							
Observaciones	La construcción dado su estado de conservación es irrecuperable, por lo menos la parte del cubierto. Muy próxima a la construcción se localiza “La Venta de La Castellana” y un aljibe de piedra.							

Nombre	Corral del Cubilar	Nº	145	Coordenadas	X	631147	Y	4679726
Zona	2	Ámbito	Ganadero.					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 18 Parcela 181



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 8	Corral de La Castellana			X631043	Y4679512
					
Tipo	Corral	Distrito	11	Fecha visita	21/04/2023
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Sí. (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	30	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
4090	I	433466	30	Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros.	
6220*	I	522079	20	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
---	---	522214	20	Stipo parviflorae-Lygeetum sparti; Espartales no halófilos.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			
Visita campo		2 nidos de golondrina en la cabaña. Se quitan dos piedras de la ventana para que puedan seguir entrando.			

Nº33 CORRAL DE LA CASTELLANA



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol		

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.


2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	X
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

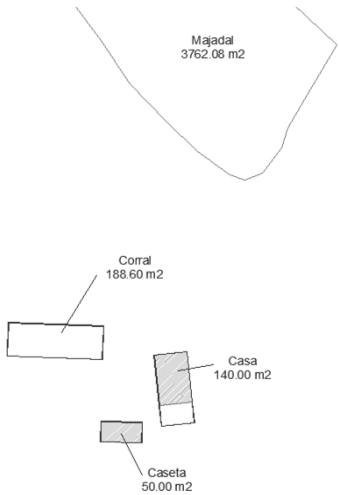

Caseta

❖ Nº Habitaciones	2
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de piedra
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	-
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Estado general	Ruina

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de piedra.
Vigas	Madera.
Estado	Ruina
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Marrón
Estado	Ruina
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Color	Rojizo
Estado	Ruina
❖ Puertas y ventanas	-
❖ Recogida de aguas	No.
❖ Estado general	Ruina

Serenado

- ❖

Superficie

Imposible determinar superficie.
- ❖

Material

Restos de piedra.
- ❖

Estado

Ruina

NOTA: No hay un serenado como tal en la actualidad, pero quedan restos de piedra y una zona cubierta a modo de corral.

Majadal

- ❖

Superficie

3.762,08 m2
- ❖

Cerramiento

Postes y malla.

Casa

- ❖

Nº Habitaciones

-
- ❖

Estructura

Pilares / muro de carga

Vigas

Ladrillo y piedra

Hormigón
- ❖

Cerramiento

Material

Color

Piedra y ladrillo

Blanco
- ❖

Cubierta

Material

Estado general

Teja

Bueno

3. BIENESTAR ANIMAL

- ❖

Capacidad ganado vacío

Nº

0
- ❖

Capacidad estabulación

Nº

0
- ❖

Protección para acceso animales salvajes

SI

NO
- ❖

Ventilación

SI

NO
- ❖

Estercolero

SI

NO
- ❖

Extracción mecánica de estiércol

SI

NO
- ***

La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

4. VALORACION

- ❖

Estado general

MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO
- ❖

Suministros

Luz

Agua

SI

NO
- ❖

Ruina económica

SI

NO
- ❖

Ruina funcional

SI

NO
- ❖

Valoración económica

0 €

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

- ❖

Valor paisajístico

SI

NO
- ❖

Valor etnográfico

SI

NO

6. VALOR MEDIOAMBIENTAL

Derribar el corral y mantener la casta

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 2 **NOMBRE:** Barrera de Corralicos 1 **DISTRITO Nº:** 12

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Peñapalomera, Artuch...

Fecha: 03/05/2023 **Hora de llegada:** 11:46 **Hora de salida:** 11:56

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?**
- **Otras observaciones:** La mitad de la barrera es natural (bloques de arenisca) y el resto del cierre son pequeñas tapias de piedra seca

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No se ve nada
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Muy alta
- Nivel del impacto de la construcción: Nulo, está bien integrada
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

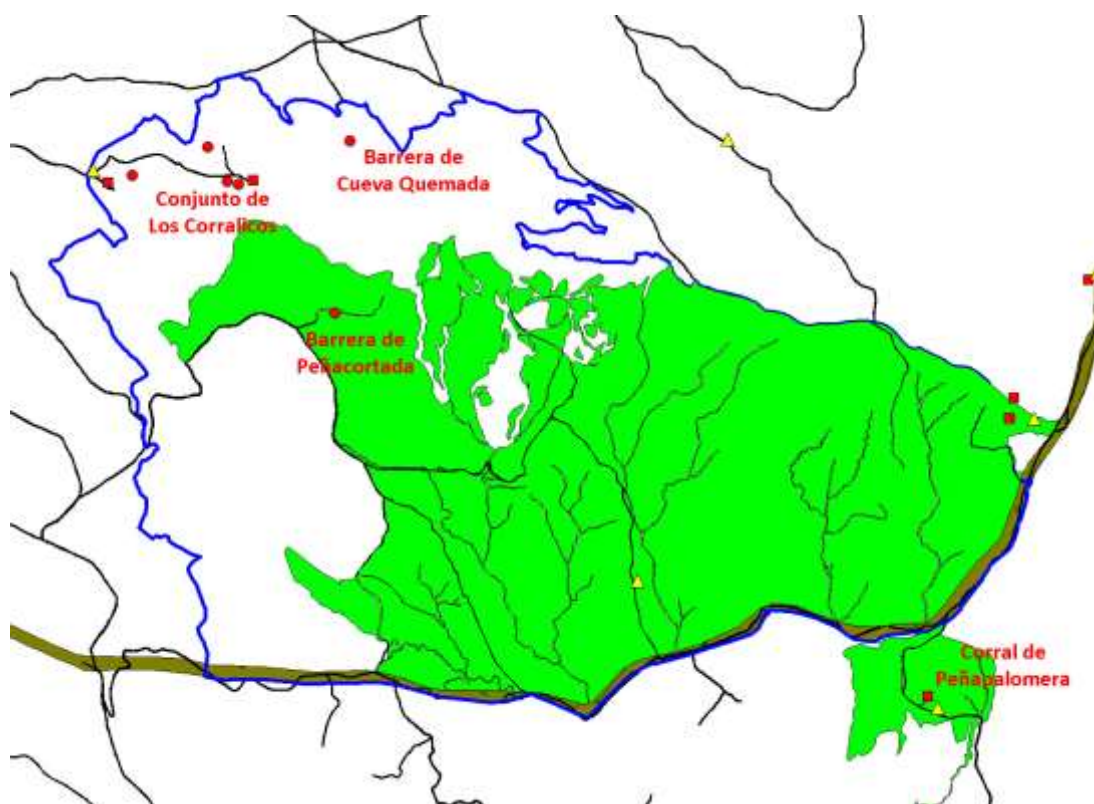

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN
PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nº 133	Barrera de los Corralicos 1			X623686	Y4683957
					
Tipo	Barrera	Distrito	12	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
4090	I	433466	40	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.	
1430	I	143026	20	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
1430	I	143024	10	<i>Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi</i> ; Orgazales.	
5210	I	421014	10	<i>Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae</i> ; Coscojares riojanos y bardeneros.	
6220*	I	522079	10	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .	
---	---	522214	10	<i>Stipo parviflorae-Lygeetum sparti</i> ; Espartaes no halófilos.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 2 **NOMBRE:** Barrera de Cueva Quemada **DISTRITO Nº:** 12

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Artuch, Peñapalomera...

Fecha: 11/05/2023 **Hora de llegada:** 10:30 **Hora de salida:** 10:45

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se encuentra nada
- **Otras observaciones:** Nunca ha tenido zona cubierta

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No
- **Otras observaciones:** No necesita ninguna intervención

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Muy alta
- Nivel del impacto de la construcción: Nulo, perfectamente integrada
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

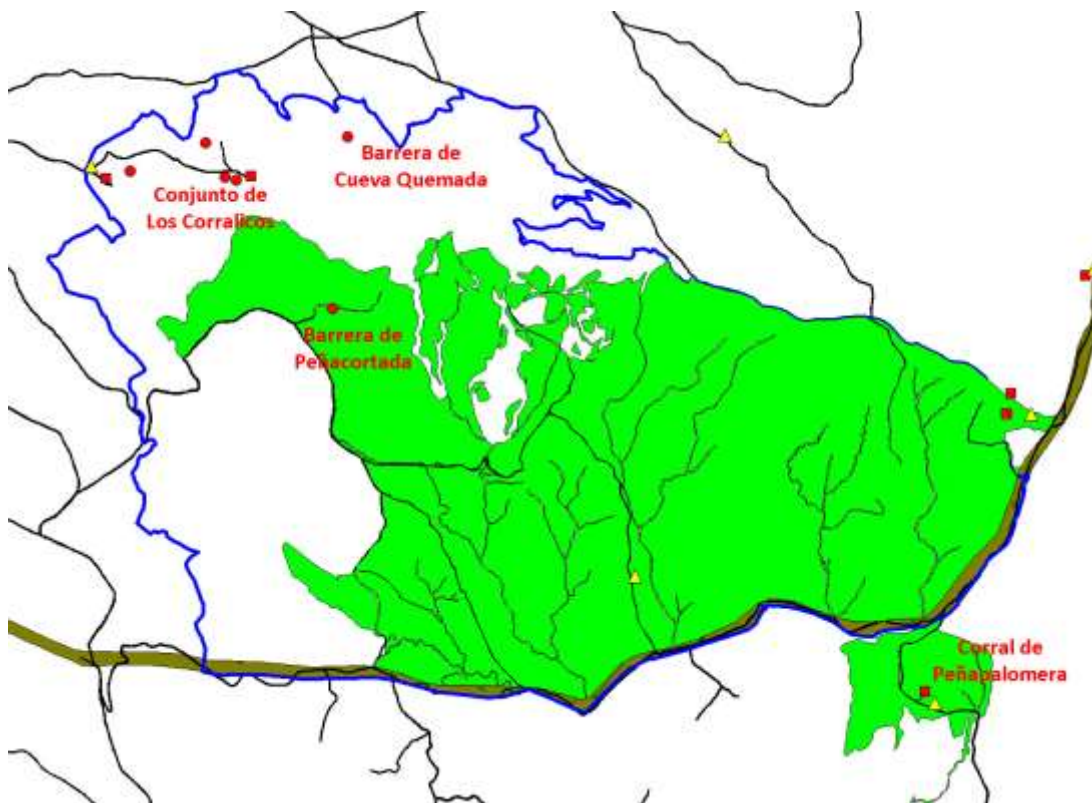

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No

8º.- OTROS COMENTARIOS



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. visitó más de 200 edificaciones en Bardenas (cabañas, corrales, barreras, tollos, abejas...) redactando un total de 196 fichas etnográficas en las que detallaron los elementos de interés de cada una. Según ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023, se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

La llamada “Barrera de Cueva Quemada” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrada en la categoría E.

Nº 11	Barrera de Cueva Quemada			X623686	Y4683957
					
Tipo	Barrera	Distrito	12	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Sí. (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
4090	I	433466	40	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.	
1430	I	143026	20	<i>Salsola vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
1430	I	143024	10	<i>Artemisia valentinae-Atriplicetum halimi</i> ; Orgazales.	
5210	I	421014	10	<i>Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae</i> ; Coscojares riojanos y bardeneros.	
6220*	I	522079	10	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .	
---	---	522214	10	<i>Stipo parviflorae-Lygeetum sparti</i> ; Espartaes no halófilos.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 2 **NOMBRE:** Barrera de Peñacortada **DISTRITO Nº:** 12
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Peñapalomera y Corralicos
Fecha: 03/05/2023 **Hora de llegada:** 11:16 **Hora de salida:** 11:28

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?**
- **Otras observaciones:** La mitad de la barrera es natural (bloques de arenisca) y el resto del cierre son pequeñas tapias de piedra seca

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No se ve nada
- **Otras observaciones:** Está junto a las ruinas de la cabaña de Mendi

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
 - **Especies vistas (dentro):** Ninguna
 - **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
 - **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
 - **Otras observaciones:** Ninguna
 - **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- Revisiones realizadas:
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Muy alta
- Nivel del impacto de la construcción: Nulo, está bien integrada
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

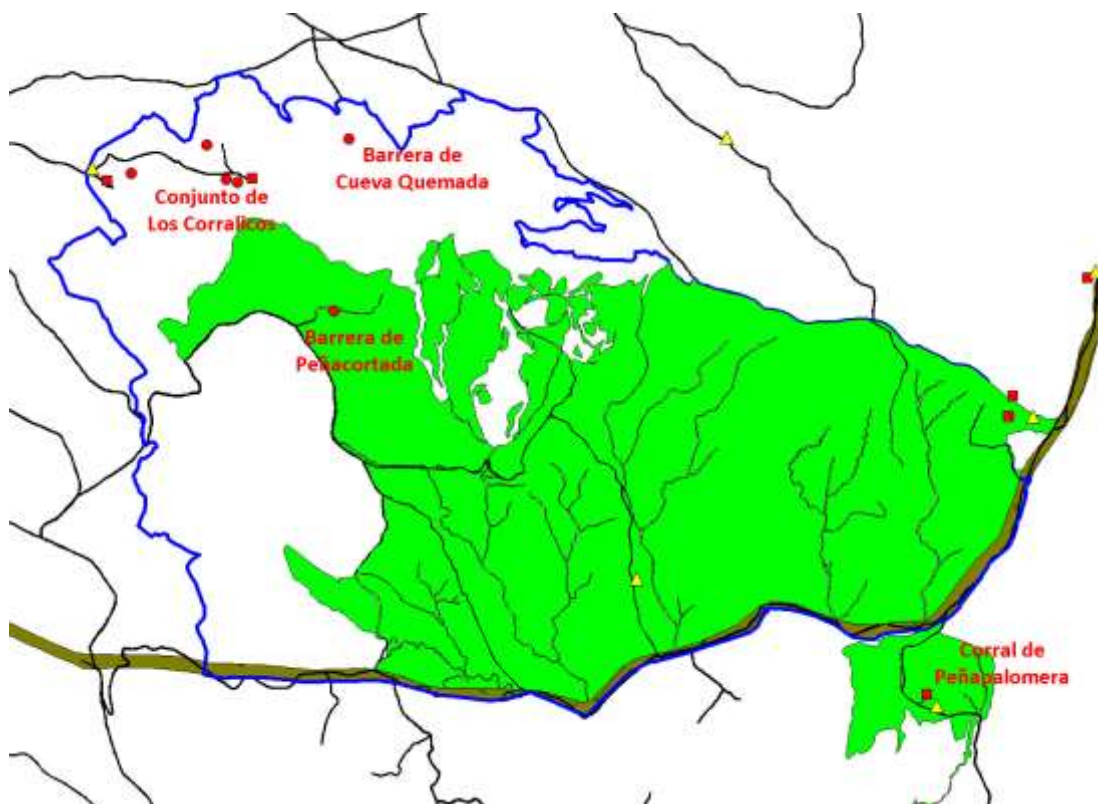

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN
PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Barrera de Peñacortada	Nº	117	Coordenadas	X	624438	Y	4683320
Zona	2	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Cercado semi-natural, para guardar ganado. Su localización en ladera y la presencia de espolones rocosos son aprovechadas por el pastor que completa el recinto con un muro elaborado con piedra local colocada a seco.							
Valor Etnográfico	<u>Con alto interés desde el punto de vista etnográfico.</u> Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.							
Paramentos	Sustrato geológico. Sillarejo							
Cubierta								
Equipamiento								
Conservación	Regular.							
Observaciones	Se ubica junto a un camino. En este caso, existen varios aspectos a destacar detectados durante el presente trabajo, en la zona: - Localización de una cantera moderna. Coordenadas: X= 624427; Y= 4683392. - Localización de estructuras murarias adscribibles a sendas construcciones de época romana. - Presencia de La Cabaña de Mendi –Ficha 127-							

Nombre	Barrera de Peñacortada	Nº	117	Coordenadas	X	624438	Y	4683320
Zona	2	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 16 Parcela 350



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 14		Barrera de Peña Cortada		X624331		Y4683111					
											
Tipo		Barrera		Distrito		12		Fecha visita		03/05/2023	
Hábitats											
Cartografía hábitats salinos 1:5000						No					

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000						Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).					
Cód		Anexo		Subtipo		%		Hábitat			
4090		I		433466		40		Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros.			
1430		I		143026		20		Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.			
1430		I		143024		10		Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi; Orgazales.			
5210		I		421014		10		Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae; Coscojares riojanos y bardeneros.			
6220*		I		522079		10		Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.			
---		---		522214		10		Stipo parviflorae-Lygeetum sparti; Espartales no halófilos.			
Flora											
Datos de flora con precisión coordenada XY: No											
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No											
Fauna											
Caja cernícalo				No							
Caja lechuza				No							
Visita campo				No se detecta ninguna especie.							

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 2 **NOMBRE:** Barrera o tollo Corralicos **DISTRITO Nº:** 12

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Peñapalomera, Artuch...

Fecha: 03/05/2023 **Hora de llegada:** 11:58 **Hora de salida:** 12:02

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No
- **Otras observaciones:** La barrera es natural (cabecera de barranco) con un par de pequeños cierres levantados en piedra seca; en desuso

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No se ve nada
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Nulo, está bien integrada
- **Otras observaciones:** No parece utilizarse desde hace muchos años, por lo que está totalmente naturalizada


7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

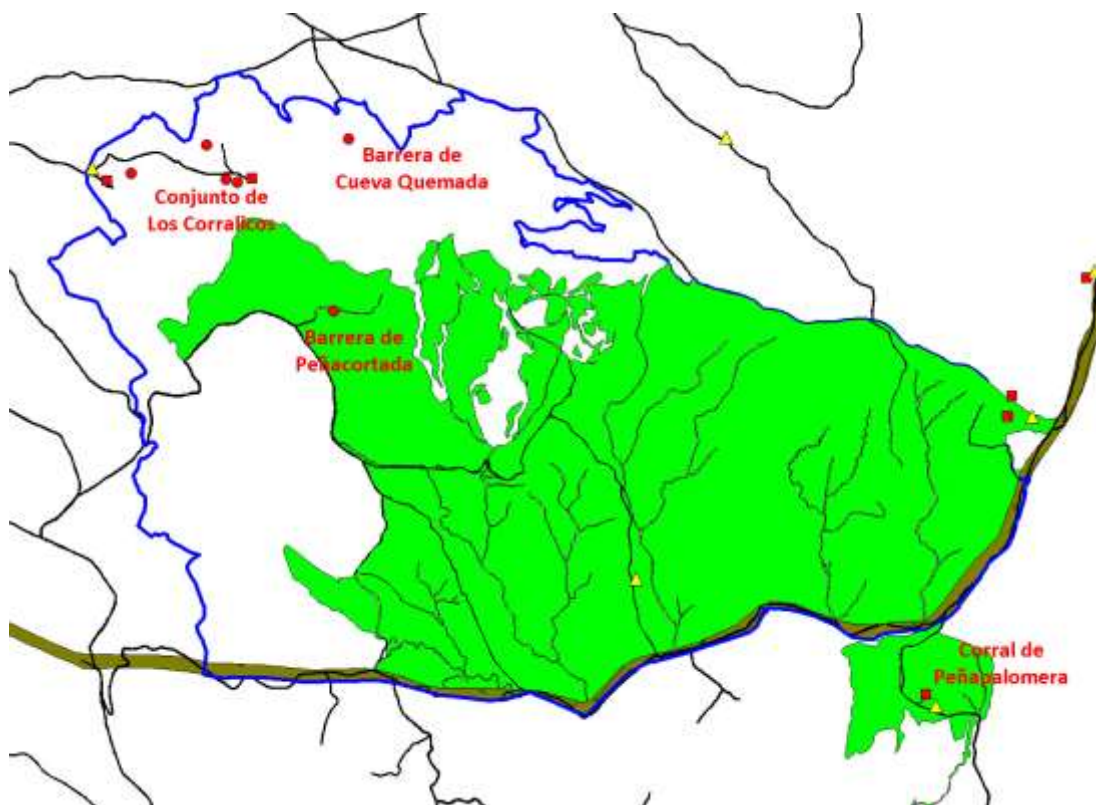

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No

8º.- OTROS COMENTARIOS

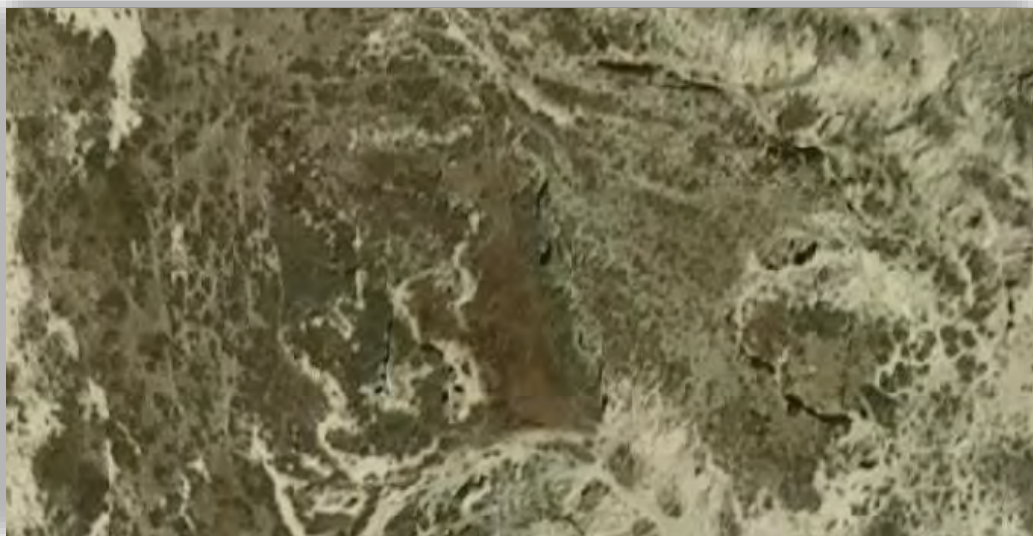

Nº 12		Barrera de los Corralicos		X623787	Y4683774	
						
Tipo		Barrera	Distrito	12	Fecha visita	03/05/2023
Hábitats						
Cartografía hábitats salinos 1:5000				Si (Fuente: Molina, C. & Díez, A. 2012).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat		
1510*	I	151014	70	Limonio viciosoi-Lygeetum sparti; Espartales halófilos.		
1420	I	142074	15	Suaedetum braun-blanquetii; Matorrales de sosa.		
1310	I	151055	15	Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae; Pastizales de anuales halófilos.		
Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000				Si (Fuente: Berastegi, A. & Meyer, A. 2020).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat		
1510*	I	151014	70	Limonio viciosoi-Lygeetum sparti; Espartales halófilos.		
1420	I	142074	15	Suaedetum braun-blanquetii; Matorrales de sosa.		
1310	I	151055	15	Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae; Pastizales de anuales halófilos.		
Flora						
Datos de flora con precisión coordenada XY: No						
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No						
Fauna						
Caja cernícalo		No				
Caja lechuza		No				
Visita campo		No se detecta ninguna especie.				

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 2 **NOMBRE:** Barreras Corralicos 2 **DISTRITO Nº:** 12

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Peñapalomera, Artuch...

Fecha: 03/05/2023 **Hora de llegada:** 12:44 **Hora de salida:** 12:46

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No
- **Otras observaciones:** La barrera es natural, con largas tapias de piedra seca cerrando el talud natural hacia El Plano; en desuso

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Hay bidones y chapas que parecen haber caído desde el Corral de Induráin situado más arriba
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Nulo, está bien integrada
- **Otras observaciones:** No parecen utilizarse desde hace muchos años, por lo que están totalmente naturalizadas; hay al menos dos, quizás más

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

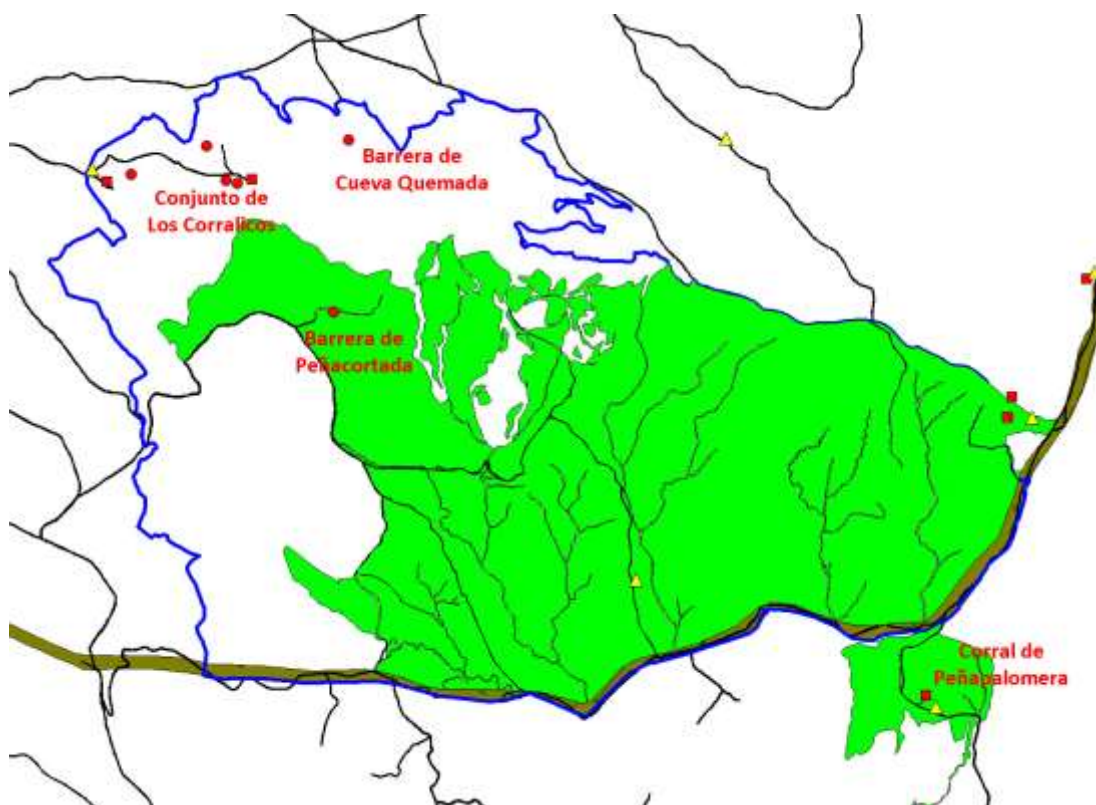

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No

8º.- OTROS COMENTARIOS

A estas barreras se les conocía como "barreras del regaliz".



Nº 134	Barrera de los Corralicos 2			X623300	Y4683812
					
Tipo	Barrera	Distrito	12	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
6220*	I	522079	40	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .	
1430	I	143026	30	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
4090	I	433466	20	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.	
1430	I	143024	10	<i>Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi</i> ; Orgazales.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 2 **NOMBRE:** Corral de Artuch **DISTRITO Nº:** 12
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí (Peñapalomera, Corralicos)
Fecha: 03/05/2023 **Hora de llegada:** 12:10 **Hora de salida:** 12:20

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han detectado
- **Otras observaciones:** Hay ganado encerrado, vuelvo el 11/05 y compruebo el estado ruinoso de corral y cabaña del pastor

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Pocos, pero mucho estiércol
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** No nos hemos acercado mucho para no espantar a las ovejas en un cerramiento tan precario
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
Revisiones realizadas:
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Muy alto
- Nivel del impacto de la construcción: Bajo
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

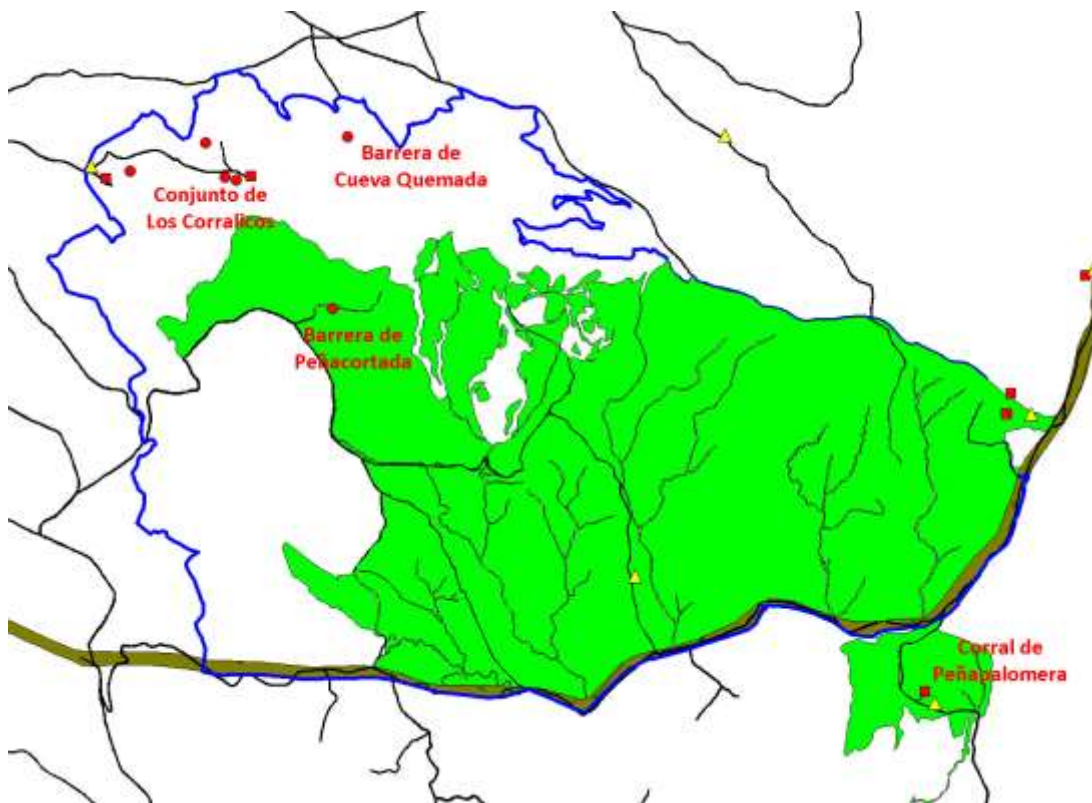

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, aunque su situación en el distrito es muy periférica

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Corral de Artuch	Nº	140	Coordenadas	X	624025	Y	4683996
Zona	2	Ámbito	Ganadero.					
Descripción	Corral para guardar ganado edificado, en origen, siguiendo la arquitectura popular, en el año 1952. La construcción ha sufrido cambios importantes desde su construcción y un deterioro grande, lo que le hace perder su interés desde el punto de vista etnográfico. La instalación consta de un área denominada “<i>cubierto</i>” con cuatro puertas de acceso, protegida por un tejado y una zona al raso o “<i>serenado</i>”. Junto a estos espacios se ubica la cabaña o caseta del pastor. La dimensión de las edificaciones es de 564,01 metros.							
Valor Etnográfico	Las transformaciones y el estado de conservación de la infraestructura, en principio, le merma el valor etnográfico y su potencialidad como recurso didáctico y/o turístico. Dicho esto, también debemos indicar que el área donde se ubica, Los Corralicos, es de alto valor tanto desde el punto de vista etnográfico como paisajístico.							
Paramentos	• Cubierto: Muros de ladrillo. • Serenado: Sillarejo irregular. • Caseta: Sillarejo y sillares. Dos vanos: puerta y ventana. Losa a manera de dintel en la puerta.							
Cubierta	• Corral: Tejado a dos vertientes. Entramado de vigas de madera, cañizos y teja árabe. Pilares de ladrillo como elementos de apoyo de la techumbre. • Caseta: Tejado a dos vertientes con el entramado tradicional.							
Equipamiento	En la caseta de pastor se conserva el hogar y un conjunto de enseres.							
Conservación	Caseta: Semi-arruinada. Corral: semi-arruinado.							
Observaciones	Reiterar los valores del área donde se ubica.							

Nombre	Corral de Artuch	Nº	140	Coordenadas	X	624025	Y	4683996
Zona	2	Ámbito	Ganadero.					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 9 Parcela 303



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 9	Corral de José Artuch	X623921	Y4683787
			
Tipo	Corral	Distrito	12
Fecha visita	03/05/2023		
Hábitats			
Cartografía hábitats salinos 1:5000		No	

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000		Sí. (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).	
Cód	Anexo	Subtipo	%
4090	I	433466	40
1430	I	143026	20
1430	I	143024	10
5210	I	421014	10
6220*	I	522079	10
---	---	522214	10
<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros. <i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares. <i>Artemisia valentinae-Atriplicetum halimi</i> ; Orgazales. <i>Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae</i> ; Coscojares riojanos y bardeneros. <i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> . <i>Stipo parviflorae-Lygeetum sparti</i> ; Espartales no halófilos.			
Flora			
Datos de flora con precisión coordenada XY: No			
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No			
Fauna			
Caja cernícalo	No		
Caja lechuza	No		
Visita campo	Pendiente de visitar cuando no haya ganado.		

Nº4 CORRAL DE JOSE ARTUCH



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.


2. CONSTRUCCION

❖ .Tipo de construcción

Ruina	X
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

❖ Accesibilidad

Al lado de camino

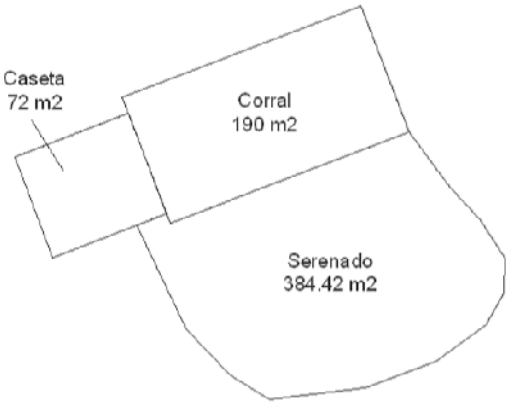

3. BIENESTAR ANIMAL

❖ Capacidad ganado vacío	Nº	0
❖ Capacidad estabulación	Nº	0
❖ Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖ Ventilación	SI	NO
❖ Estercolero	SI	NO
❖ Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación		

4. VALORACION

❖ Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖ Suministros		
Luz	SI	NO
Agua	SI	NO
❖ Ruina económica	SI	NO
❖ Ruina funcional	SI	NO
❖ Valoración económica	0	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖ Valor paisajístico	SI	NO
❖ Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derribar el corral y conservar la caseta.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



Nº 133	Barrera de los Corralicos 1			X623686	Y4683957
					
Tipo	Barrera	Distrito	12	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000		No			

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
4090	I	433466	40	Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros.	
1430	I	143026	20	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
1430	I	143024	10	Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi; Orgazales.	
5210	I	421014	10	Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae; Coscojares riojanos y bardeneros.	
6220*	I	522079	10	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
---	---	522214	10	Stipo parviflorae-Lygeetum sparti; Espartales no halófilos.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 2 **NOMBRE:** Tollo y cuevas Corralicos **DISTRITO Nº:** 12
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí (Peñapalomera, Artuch)
Fecha: 03/05/2023 **Hora de llegada:** 12:02 **Hora de salida:** 12:33

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Nunca hubo cubierta
- **Otras observaciones:**

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No se ha visto ninguno
- **Otras observaciones:** Es parte fundamental del conjunto de Los Corralicos

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Algún nido de paseriforme en agujeros del techo de las pequeñas cuevas
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alto
- **Nivel del impacto de la construcción:** Ninguno, está muy integrada
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

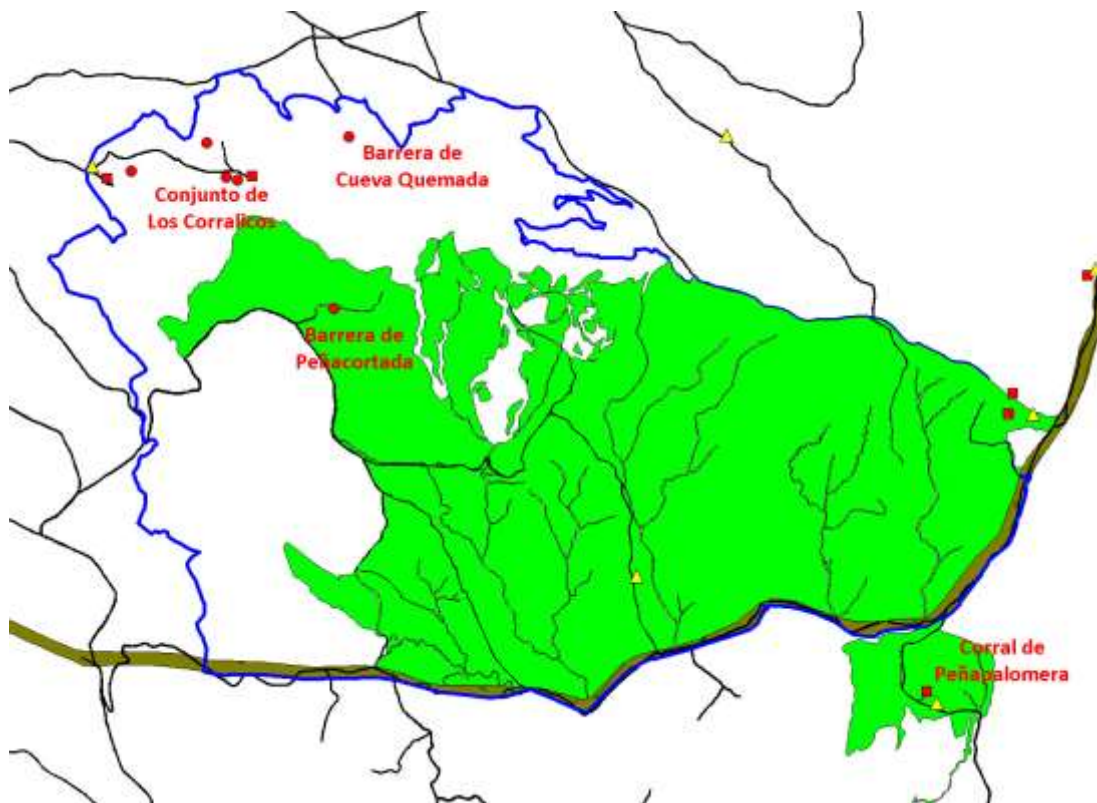

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No

8º.- OTROS COMENTARIOS

Las cuevas fueron excavadas (seguramente ampliadas) a mano por los mismos albañiles que levantaron el corral (Pedro Sola, de Arguedas, en 1952).



Nombre	Cuevas de Los Corralicos	Nº	63	Coordenadas	X	623949	Y	4683976
Zona	2	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Recinto para guardar ganado, semi-natural. Se compone de seis construcciones artificiales excavadas, parcialmente, en los limos y arenas. Este conjunto se completa con un muro de sillarejo, ubicado, al este que sirve para cerrar la zona. El complejo dibuja un semicírculo. El material geológico existente en la zona permitió este tipo de instalación.							
Valor Etnográfico	<u>Con alto interés desde el punto de vista etnográfico.</u> Habría que dotar al área de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.							
Paramentos	Estrato geológico. Piedra local a seco.							
Cubierta								
Equipamiento								
Conservación	Regular la estructura muraria de sillarejo.							
Observaciones	Se ubica en el paraje de <i>Los Corralicos</i>. La zona se localiza en un entorno paisajístico muy bello y en ella se emplazan un conjunto de instalaciones de uso ganadero de alto valor etnográfico, tanto barreras como corrales –fichas 64 y 140- Nos parece que sería un área que necesitaría un proyecto particular para su revalorización desde el punto etnográfico con una ruta específica. Desde el punto de vista arqueológico, destacar la presencia de unas canteras de origen romano que han sido utilizadas para una barrera –ficha 64.1-							

Nombre	Cuevas de Los Corralicos	Nº	63	Coordenadas	X	623949	Y	4683976
Zona	2	Ámbito	Ganadero					

Localización




ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 9 Parcela 190



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

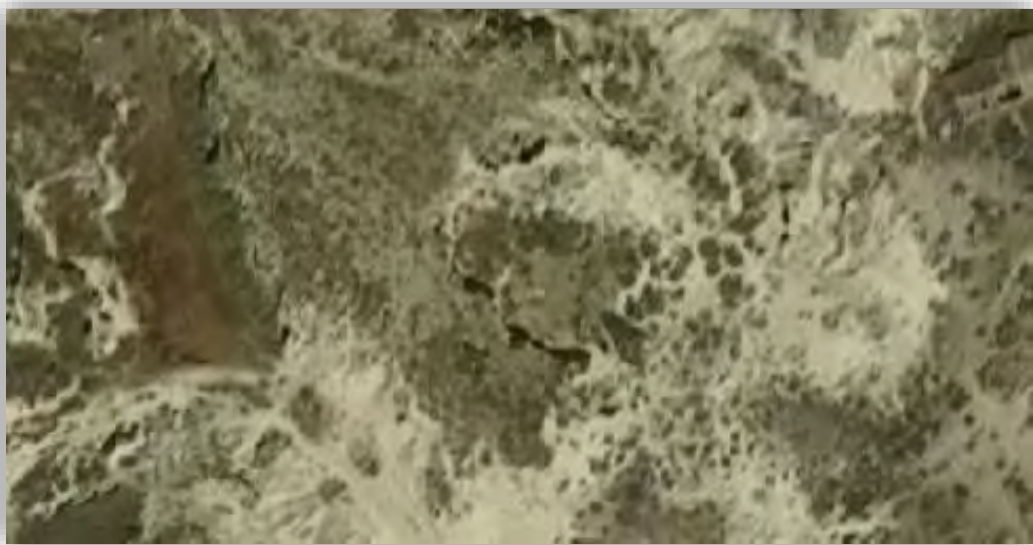

Nº 13	Cuevas de los Corralicos	X623842	Y4683767
			
Tipo	Barrera	Distrito	12
Fecha visita	---		
Hábitats			
Cartografía hábitats salinos 1:5000		No	

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000		Sí (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).	
Cód	Anexo	Subtipo	%
4090	I	433466	40
1430	I	143026	20
1430	I	143024	10
5210	I	421014	10
6220*	I	522079	10
---	---	522214	10
<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros. <i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares. <i>Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi</i> ; Orgazales. <i>Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae</i> ; Coscojares riojanos y bardeneros. <i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> . <i>Stipo parviflorae-Lygeetum sparti</i> ; Espartales no halófilos.			
Flora			
Datos de flora con precisión coordenada XY: No			
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No			
Fauna			
Caja cernícalo	No		
Caja lechuza	No		

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 2 **NOMBRE:** Tollo del Cubilar **DISTRITO Nº:** 14

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí (corral del Salinero)

Fecha: 21/04/2023 **Hora de llegada:** 13:25 **Hora de salida:** 13:36

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está desmantelada
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No
- **Otras observaciones:** No hay ni ha habido construcción

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?**
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Ya no se ve nada artificial
- **Otras observaciones:** Se ha naturalizado, no hace falta intervenir

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

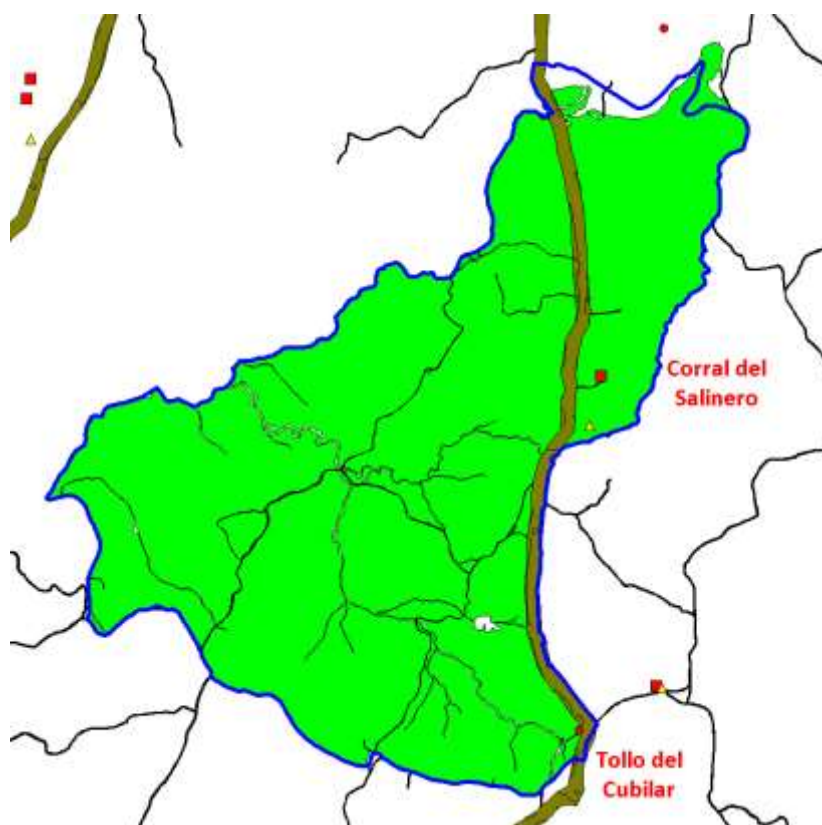

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No hay nada que demoler ni elementos extraños que retirar; tampoco hay abrevadero y está dentro de un barranco en la periferia del distrito, por lo que no puede considerarse una buena ubicación para construir un nuevo redil

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Barrera del Cubilar	Nº	116	Coordenadas	X	630747	Y	4679491
Zona	2	Ámbito	Ganadero					
Descripción								
Cercado natural, para guardar ganado, localizado en el Barranco del Cubilar. Aprovecha el relieve, en su totalidad. Es lo que se denomina “ <i>tollo</i> ”.								
Valor Etnográfico								
Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.								
Paramentos								
Estrato geológico.								
Cubierta								
Equipamiento								
Conservación								
Buena								
Observaciones								
Se ubica junto a la Cañada de Los Roncaleses, en una zona con un muy paisaje muy bello. Este tipo de barreras o cercados para guardar ganado son de los más primitivos de los utilizados por los pastores.								

Nombre	Barrera del Cubilar	Nº	116	Coordenadas	X	630747	Y	4679491
Zona	2	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 18 Parcela 284



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 16		Barrera del Cubilar			X630639	Y4679282
						
Tipo		Barrera	Distrito	14	Fecha visita	21/04/2023
Hábitats						
Cartografía hábitats salinos 1:5000				Si (Fuente: Molina, C. & Díez, A. 2012).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat		
1430	I	143024	50	Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi; Orgazales.		
1510*	I	151014	50	Limonio viciosoi-Lygeetum sparti; Espartales halófilos.		
Cartografía Hábitats ZEC´s 1:25000				Si (Fuente: Berastegi, A. & Meyer, A. 2020).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat		
1430	I	143024	50	Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi; Orgazales.		
1510*	I	151014	50	Limonio viciosoi-Lygeetum sparti; Espartales halófilos.		
Flora						
Datos de flora con precisión coordenada XY: No						
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No						
Fauna						
Caja cernícalo		No				
Caja lechuza		No				
Visita campo		No se detecta ninguna especie.				

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 3 **NOMBRE:** Corral de Gayarre **DISTRITO Nº:** 17
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corral de La Junta
Fecha: 03/05/2023 **Hora de llegada:** 13:08 **Hora de salida:** 13:25

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se encuentra nada
- **Otras observaciones:** El corral está ruinoso, la cabaña aún aguanta

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No se ve casi nada
- **Otras observaciones:** Hay muchas tejas en buen estado que podrían servir para recuperar algún otro corral

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Dos golondrinas
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Seis nidos de golondrina, todos en la cabaña
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:** Está lejos del corral (1.700 metros hacia el oeste) en el límite del distrito, cerca de la muga Bardenas-Vedado Eguaras

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Muy alta
- Nivel del impacto de la construcción: Bajo
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

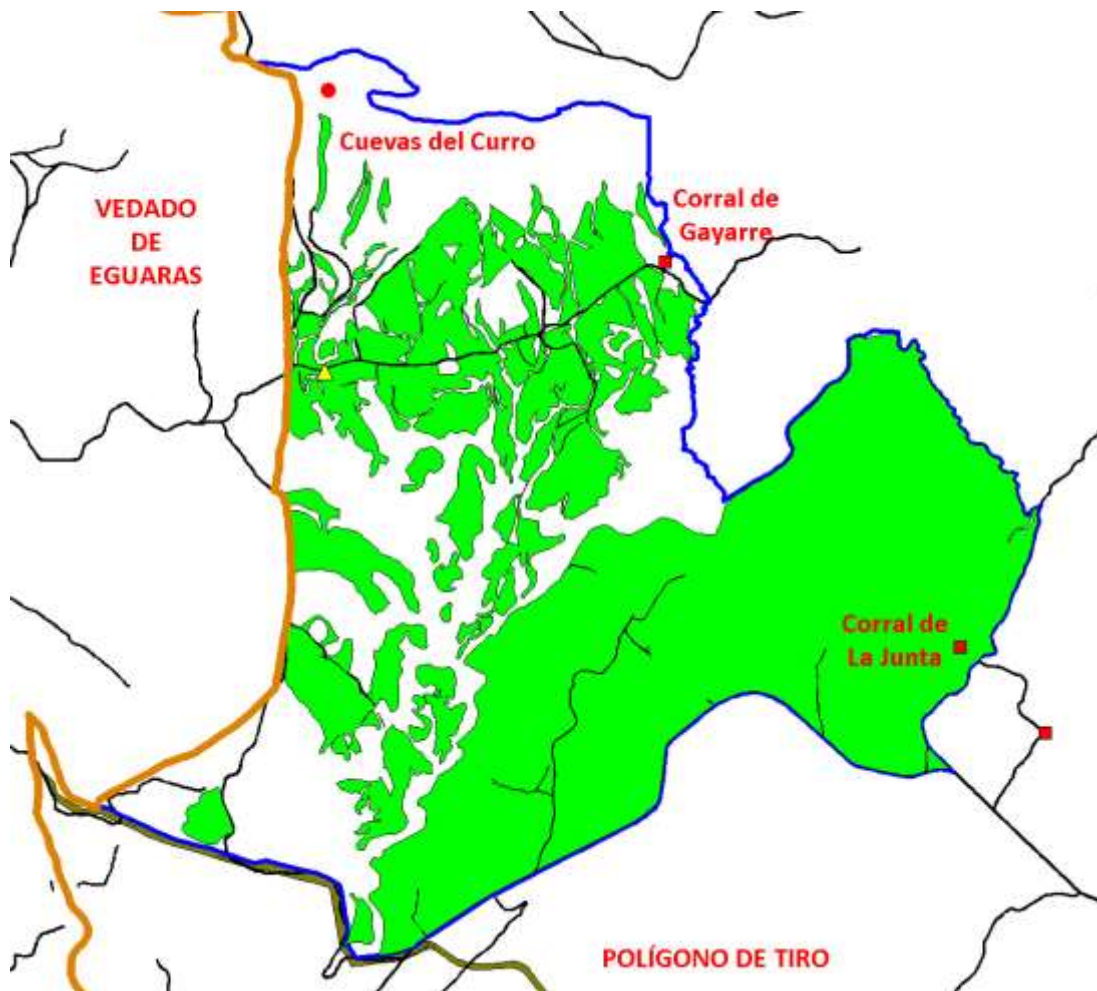

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, pero igual tendría más sentido acercarla al abrevadero

8º.- OTROS COMENTARIOS



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. visitó más de 200 edificaciones en Bardenas (cabañas, corrales, barreras, tollos, abejas...) redactando un total de 196 fichas etnográficas en las que detallaron los elementos de interés de cada una. Según ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023, se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Gayarre” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría C.

Nº 18	Corral de Gayarre	X624431	Y4678548
--------------	--------------------------	----------------	-----------------



Tipo	Corral	Distrito	17	Fecha visita	03/05/2023
------	--------	----------	----	--------------	------------

Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
4090	I	433466	40	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.	
1430	I	143026	20	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
1420	I	142074	10	<i>Suaedetum braun-blanquetii</i> ; Matorrales de sosa.	
1430	I	143024	10	<i>Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi</i> ; Orgazales.	
6220*	I	522079	10	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .	
1310	I	151055	5	<i>Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae</i> ; Pastizales de anuales halófilos.	
92D0	I	82D020a	5	<i>Suaedo braunblanquetii-Tamaricetum canariensis</i> ; Tamarizales halófilos.	

Flora	
Datos de flora con precisión coordenada XY: No	
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: Si. Especies: <i>Limonium ruizii</i>	

Fauna	
Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No
Visita campo	2 golondrinas vistas desde fuera. Dentro, 6 nidos de golondrina en la cabaña. En el corral, no se detecta ninguna especie.

Nº8CORRAL DE GAYARRE




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol	Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.	

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	X
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

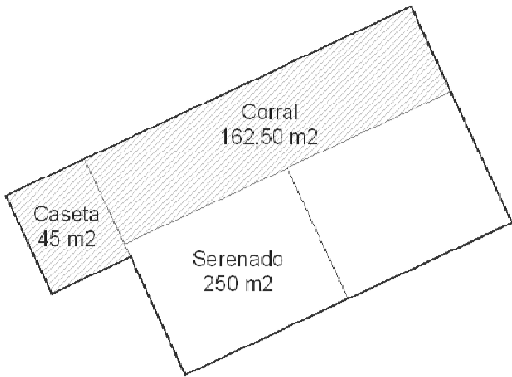

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ Nº Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Tierra
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Estado general	Ruina

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Hormigón
Vigas	Madera
Estado	Ruina
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Gris
Estado	Ruina
❖ Cubierta	
Material	Madera
Color	Marrón
Estado	Ruina
❖ Puertas y ventanas	4 puertas pequeñas y alguna ventana
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Ruina

Serenado

❖	Superficie	250 m2
❖	Material	Piedra.
❖	Estado	Ruina

Majadal

No tiene majadal.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	203
❖	Capacidad estabulación	Nº	116
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	0	€/m2

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derribar.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 3 **NOMBRE:** Cuevas del Curro **DISTRITO Nº:** 17
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, Gayarre y La Junta
Fecha: 15/05/2023 **Hora de llegada:** 10:50 **Hora de salida:** 11:23

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se encuentra nada
- **Otras observaciones:** Nunca hubo una zona cubierta

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Muy poco, algunas barras de hierro clavadas, restos de red metálica y palés
- **Otras observaciones:** Sin duda ha tenido valor etnográfico

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Seis nidos de golondrina, todos en la cabaña
- **Otras observaciones:** Estará presente la fauna habitual en este tipo de ecosistemas (cabecera de barranco y laderas de yesos) pero sin relación ya con el cerramiento o el uso ganadero. Bastante hierba pero seca.
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:** El abrevadero está a unos 1.400 metros

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Muy alta
- Nivel del impacto de la construcción: Nulo, ya está naturalizado
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

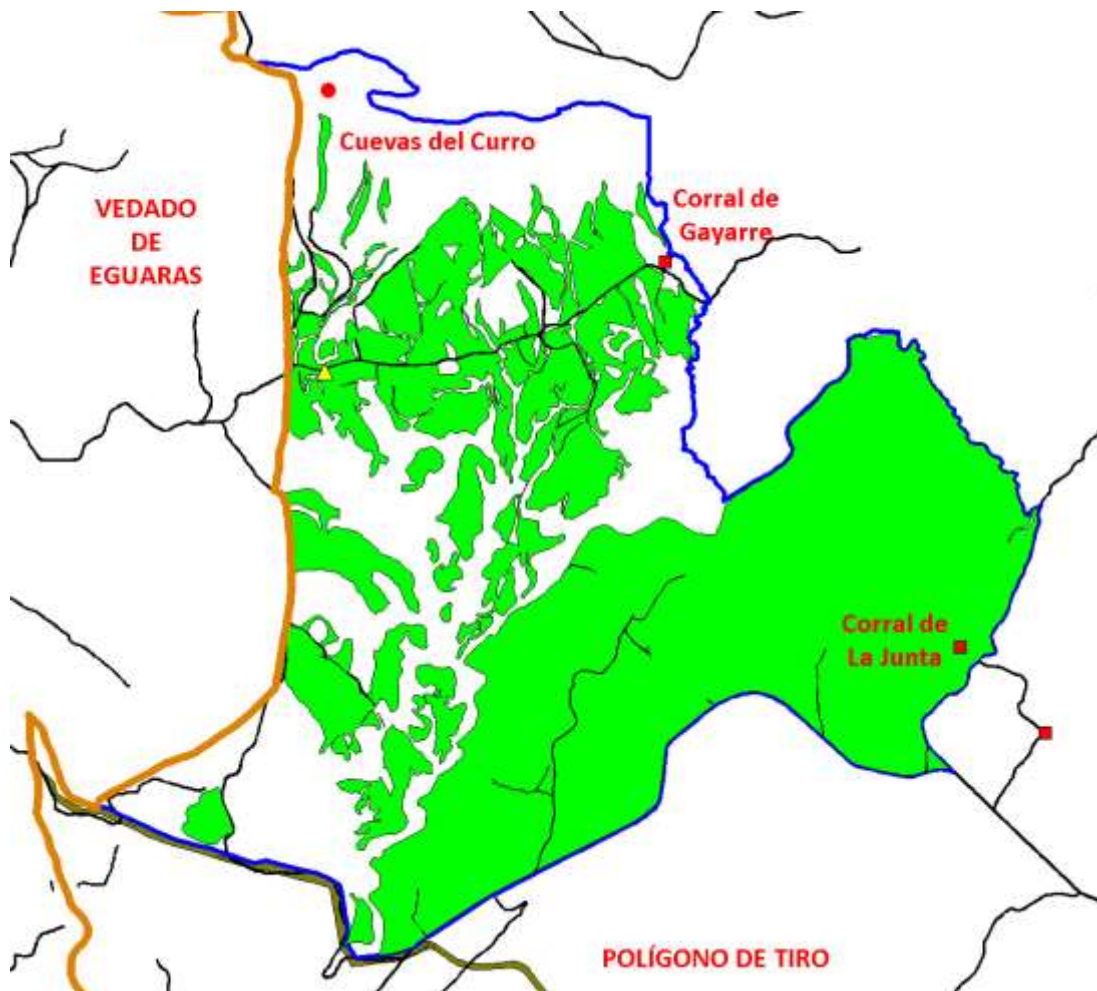

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDADA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, la orografía es complicada y el acceso con vehículo sería muy malo

8º.- OTROS COMENTARIOS



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. visitó más de 200 edificaciones en Bardenas (cabañas, corrales, barreras, tollos, abejas...) redactando un total de 196 fichas etnográficas en las que detallaron los elementos de interés de cada una. Según ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023, se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

Las llamadas “Cuevas del Curro” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadradas en la categoría E.

Nº 137	Cuevas del Curro			X622946	Y4679647
--------	------------------	--	--	---------	----------



Tipo	Barrera	Distrito	17	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
---	---	068	100	Cultivos herbáceos.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: Si. Especies: <i>Frankenia thymifolia</i> ; <i>Ziziphora aragonensis</i>					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 3 **NOMBRE:** Corral de Mendigacha **DISTRITO Nº:** 20
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No
Fecha: 25/05/2023 **Hora de llegada:** 12:00 **Hora de salida:** 12:13

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** Ha sido demolido
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Superficie aproximada:
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:**

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No queda ni rastro
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Hay algunos restos de escombros y basura desperdigados por el entorno
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

Este apartado no tiene sentido en este caso

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alto, entorno espectacular
- **Nivel del impacto de la construcción:** Nulo, no queda ni rastro de ella
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

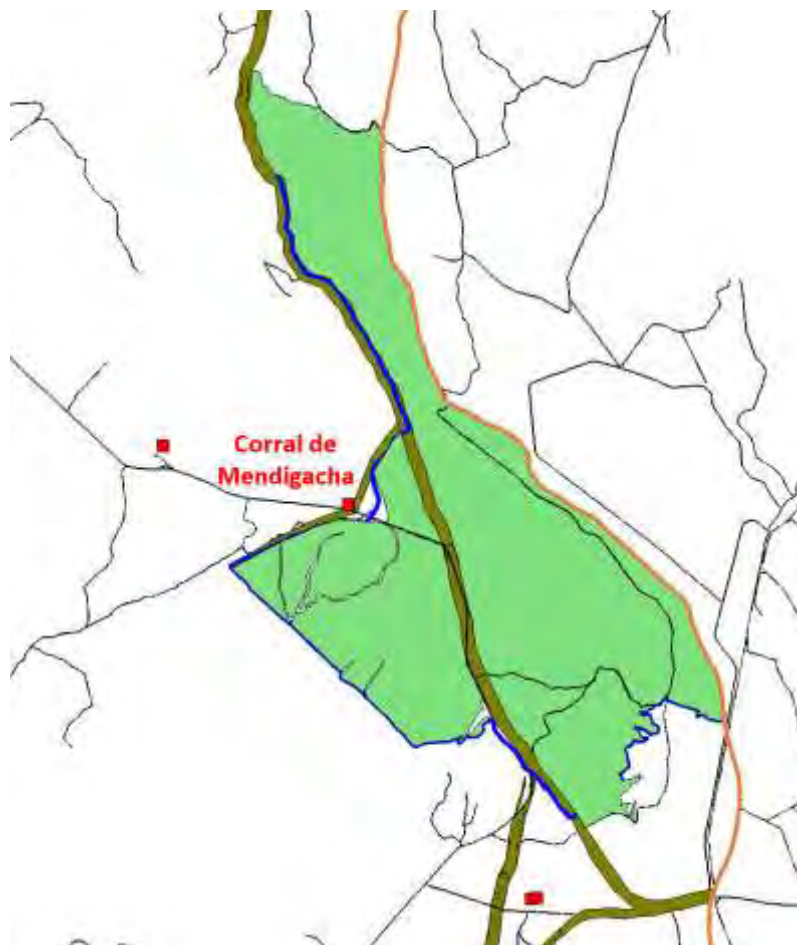

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, el lugar forma parte de un paisaje espectacular y quedaría mal situado en el distrito

8º.- OTROS COMENTARIOS:

Esta construcción también se conoce con el nombre de corral de Sanchicorrota; el corral tenía elementos de piedra que provenían de la guarida del bandido, situada en lo alto del cabezo adyacente.



Nombre	Corral de Sanchicorrota o de Mendigacha	Nº	172	Coordenadas	X	630519	Y	4672985
Zona	3	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado construido siguiendo la arquitectura popular. La edificación ha sufrido reparaciones parciales lo que ha desvirtuado, en parte, su estructura primitiva que es la que presenta un mayor grado de deterioro. Junto al complejo originario se ha levantado, anexionado un segundo recinto, sin ningún interés desde el punto de vista etnográfico. La instalación consta de un área denominada “<i>cubierto</i>” con tres puertas de acceso, protegida por un tejado y una zona al raso o “<i>serenado</i>”. Junto a estos espacios se ubica la cabaña o caseta del pastor, anexa al corral y que presenta una pequeña ventana. En esta ficha, nos centraremos en los restos preservados de la construcción original, que se encuentran en un mal estado de conservación. Para el anexo de construcción más reciente se han utilizado materiales modernos: fibrocemento para la techumbre y ladrillo y hormigón para los paramentos.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva.							
Paramentos	• Cubierto: Muros de sillarejo. Este material es de mayores dimensiones en los vanos de entrada. • Serenado: Muros de sillarejo. • Caseta: Sillarejo. Este material es de mayores dimensiones en las esquinas.							
Cubierta	• Corral: A dos aguas. Tejado a dos vertientes, configurado por varias capas –vigas, cañizo y teja árabe-. Las <i>vigas cumbreras</i> descansan sobre los muros y sobre grandes vigas empotradas en las estructuras murarias y ubicadas transversalmente a la primera. Pilares de madera y sillarejo ayudan a sustentar la techumbre. • Caseta: Tejado a dos vertientes. Configurado por varias capas –vigas, cañizo y teja árabe-. La <i>viga cumbrera</i> descansan sobre los muros.							

Equipamiento

La caseta del pastor, en buen estado de conservación, preserva una puerta de acceso ubicada en la fachada principal, que cierra la construcción. En el interior: hogar y bancos adyacentes.

Conservación

Construcción tradicional: Regular

Observaciones

Se ubica al resguardo de las inclemencias meteorológicas, aprovechando la topografía del lugar en la línea de cohesión con el relieve. Se localiza junto a la carretera del Polígono de Tiro.

A pesar de poderse considerar un bien interesante, desde el punto de vista etnográfico, el estado de conservación y la construcción de un anexo empleando materiales ajenos al entorno hace difícil el poder revalorizarlo.

Dentro de este tipo de complejos ganaderos, hay otro conjunto de corrales que siguiendo las mismas pautas constructivas presentan una mejor perspectiva para su puesta en valor y conservación.

Nombre	Corral de Sanchicorrota o de Mendigacha	Nº	172	Coordenadas	X	630519	Y	4672985
Zona	3	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 23 Parcela 229



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 23	Corral de Sanchicorrota	X630415	Y4672776		
					
Tipo	Corral	Distrito	20	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	100	Salsola vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: Si. Especies: Salsola soda (pero en las citas coord se ve que no están en el corral)					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

Nº9 CORRAL DE MENDIGACHA - SANCHICORROTA



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol		

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	X
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	X
Nueva	

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ Nº Habitaciones	2
❖ Estructura Pilares / muro de carga Vigas	Piedra Madera
❖ Cerramiento Material Color	Piedra Tierra
❖ Cubierta Material	Teja y cañizo
Estado general	Ruina

Corral (nuevo)

❖ Estructura Pilares / muro de carga Vigas Estado	Piedra. Metálicas. Ruina
❖ Cerramiento Material Color Estado	Ladrillo Tierra. Ruina
❖ Cubierta Material Color Estado	Uralita. - Ruina
❖ Puertas y ventanas	3 puertas pequeñas y una mediana.
❖ Recogida de aguas	Si, aunque deteriorada.
❖ Estado general	Ruina

Serenado

❖	Superficie	161 m2
❖	Material	Ladrillo.
❖	Estado	Ruina

Majadal

No tiene majadal.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	201
❖	Capacidad estabulación	Nº	115
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	0	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derribar.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 3 **NOMBRE:** Corral de Escudero **DISTRITO Nº:** 21

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No

Fecha: 25/05/2023 **Hora de llegada:** 12:27 **Hora de salida:** 12:51

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** Está muchísimo más arruinado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:** Hubo 200 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Muchísimos trozos por todo
- **Otras observaciones:** Hay restos de lo que pudo ser una antigua barrera de piedras entre el corral y la ladera al noroeste

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Mucho escombros, uralita, chapas y madera por todo el entorno
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Alta, buenas vistas hacia La Nasa
- **Nivel del impacto de la construcción:** Aunque su aspecto es lamentable, el impacto es bajo porque afortunadamente queda muy escondido
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí

8º.- OTROS COMENTARIOS: Es probable que la mejor actuación posible en este caso sea su demolición, recuperación del entorno y quizás la construcción de un nuevo redil. Si es así, debería barajarse la posibilidad de dejar en su lugar todas las piedras antiguas, como restos de tapias y pilares



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. visitó más de 200 edificaciones en Bardenas (cabañas, corrales, barreras, tollos, abejas...) redactando un total de 196 fichas etnográficas en las que detallaron los elementos de interés de cada una. Según ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023, se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Escudero” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría C.

Nº 24	Corral del Escudero	X631901	Y4669411
-------	---------------------	---------	----------



Tipo	Corral	Distrito	21	Fecha visita	---
------	--------	----------	----	--------------	-----

Hábitats

Cartografía hábitats salinos 1:5000	No
-------------------------------------	----

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000	Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).
------------------------------------	---

Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
1430	I	143026	30	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.
4090	I	433466	30	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.
---	---	110	20	Afloramientos.
6220*	I	522079	10	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .
---	---	522214	10	<i>Stipo parviflorae-Lygeetum sparti</i> ; Espartaes no halófilos.

Flora

Datos de flora con precisión coordenada XY: No
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No

Fauna

Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No

Nº13 CORRAL DEL ESCUDERO



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI


NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	☐
Antigua	☒
Antigua restaurada	☐
Reciente	☐
Nueva	☐

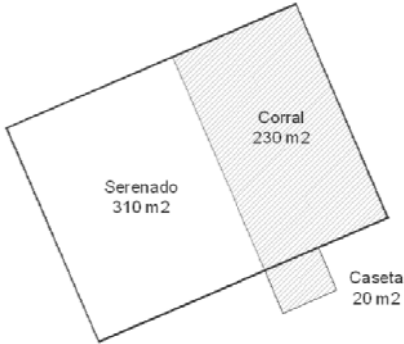

❖ Accesibilidad

Alejado del camino principal.

Caseta

- ❖ Nº Habitaciones

1
- ❖ Estructura

Pilares / muro de carga

Vigas

Muro de carga de bloque

-
- ❖ Cerramiento

Material

Color

Bloque

Gris
- ❖ Cubierta

Material

Color

Sin cubierta

-
- Estado general

Ruina

Corral

- ❖ Estructura

Pilares / muro de carga

Vigas

Estado

Pilares de piedra y bloque

Madera

Malo
- ❖ Cerramiento

Material

Color

Estado

Piedra y bloque lucido

Gris.

Malo
- ❖ Cubierta

Material

Color

Estado

Uralita y chapa

Gris

Malo
- ❖ Puertas y ventanas

Dos puertas grandes
- ❖ Recogida de aguas

No.
- ❖ Estado general

Malo
- Muro muy erosionado y deficiente en algunas zonas.

Serenado

❖	Superficie	310 m2
❖	Material	Piedra y ladrillo
❖	Estado	Regular

Majadal

No tiene majadal

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío		Nº	287
❖	Capacidad estabulación		Nº	164
❖	Protección para acceso animales salvajes		SI	NO
❖	Ventilación		SI	NO
❖	Estercolero		SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO	
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación				

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO		
❖	Suministros			
	Luz		SI	NO
	Agua		SI	NO
❖	Ruina económica		SI	NO
❖	Ruina funcional		SI	NO
❖	Valoración económica		0	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derribar.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 3 **NOMBRE:** Corral de Los Hermanos **DISTRITO Nº:** 24
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No
Fecha: 30/05/2023 **Hora de llegada:** 11:10 **Hora de salida:** 11:33

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 125 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Sí y bastantes
- **Otras observaciones:** El cubierto antiguo está en ruinas; no puedo entrar a la cabaña porque está cerrada con llave

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Mucho escombros y basura por el majadal; el cercado hacia el cabezo está desmantelado, quedan algunas varillas, trozos de red y alambre de espino
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:** Tuvo agua corriente desde el cuartel, no se puede comprobar el estado de las conducciones

6º.- AFECIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Medio – alto, el cubierto “nuevo” se ve mucho y las ruinas son impactantes al estar cerca del camino
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, aunque no quedaría demasiado centrado en el distrito

8º.- OTROS COMENTARIOS:

Pintadas y grafitis por las paredes





VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. visitó más de 200 edificaciones en Bardenas (cabañas, corrales, barreras, tollos, abejas...) redactando un total de 196 fichas etnográficas en las que detallaron los elementos de interés de cada una. Según ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023, se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Los Hermanos o de Froilán” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría C.

Nº 28	Corral de los Hermanos			X624905	Y4672178
					
Tipo	Corral	Distrito	24	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
---	---	110	70	Afloramientos.	
1430	I	143026	30	Salsola vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: Si. Especies: Salsola soda (pero en las citas coord se ve que no están en el corral)					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

Nº10 CORRAL DE LOS HERMANOS




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol	Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.	

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	☐
Antigua	☐
Antigua restaurada	☒
Reciente	☐
Nueva	☐

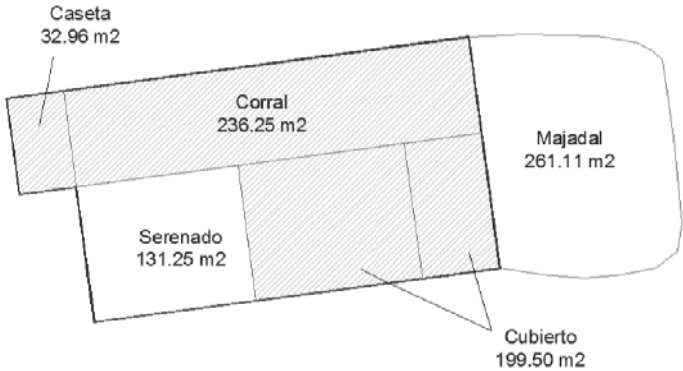

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ Nº Habitaciones	2
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de carga de piedra
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Marrón
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Estado general	Malo

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de piedra.
Vigas	Madera.
Estado	Malo
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	-
Estado	Malo
Acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Color	Rojizo
Estado	Malo
❖ Puertas y ventanas	3 puertas pequeñas. 2 ventanas pequeñas
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Malo

Cubierto 1

❖	Estructura	
	Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón
	Vigas	Metálicas.
	Estado	Regular
❖	Cerramiento	
	Material	Ladrillo lucido
	Color	Marrón
	Estado	Regular
❖	Cubierta	
	Material	Uralita
	Color	Gris
	Estado	Regular
❖	Puertas y ventanas	-
❖	Recogida de aguas	No
❖	Estado general	Regular

Cubierto 2

❖	Estructura	
	Pilares / muro de carga	Pilares metálicos
	Vigas	Metálicas.
	Estado	Regular
❖	Cerramiento	
	Material	Sin cierre
	Color	Marrón
	Estado	Regular
❖	Cubierta	
	Material	Chapa
	Color	Gris
	Estado	Regular
❖	Puertas y ventanas	-
❖	Recogida de aguas	No
❖	Estado general	Regular

Serenado

❖	Superficie	131.25 m2
❖	Material	Ladrillo.
❖	Estado	5

Majadal

❖	Superficie	261.11 m2
❖	Cerramiento	Palets

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	466
❖	Capacidad estabulación	Nº	266
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

NOTA: Para el cálculo de capacidades se ha sumado el área del corral y el cubierto 1.

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	1.308 €	

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derribar.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 3 **NOMBRE:** Corral del Belcho **DISTRITO Nº:** 25
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Corral Zapata y Tollo Vacas
Fecha: 26/05/2023 **Hora de llegada:** 14:40 **Hora de salida:** 15:04

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está mucho peor, en ruinas
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 165 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Muchas
- **Otras observaciones:** Hay restos de cercados hacia la balsa, de unos 4.500 m² que están para dismantelar

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí, mucho escombros, basura, maderas, trozos de uralita... desde la balsa hasta el barranco frente al corral
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Colocada una de Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: 25/01/2017 vacía; 15/05/2018 vacía; 25/08/2020 utilizada por cernícalo; 26/04/2021 vacía; 22/05/2023 vacía.
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Muy alta
- Nivel del impacto de la construcción: Alto o muy alto
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, podría ser una opción; está relativamente bien comunicado, pero en un extremo del distrito

8º.- OTROS COMENTARIOS: Toda la construcción está en ruinas y hay riesgo de caída de cascotes por todas partes; hasta el punto que hay instalado un cercado con pastor eléctrico al lado, pero no utiliza ni tan siquiera el serenado.



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. visitó más de 200 edificaciones en Bardenas (cabañas, corrales, barreras, tollos, abejas...) redactando un total de 196 fichas etnográficas en las que detallaron los elementos de interés de cada una. Según ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023, se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral del Belcho” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría C.

Nº 29	Corral del Belcho	X624057	Y4669312		
					
Tipo	Corral	Distrito	25	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	80	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
---	---	522214	20	Stipo parviflorae-Lygeetum sparti; Espartaes no halófilos.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: Si. Especies: Narcissus dubius					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	Colocada por BR en 2016. Cernícalo vulgar en 2020.				

Nº11 CORRAL DE BELCHO



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol	Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.	


2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	X
Reciente	
Nueva	

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

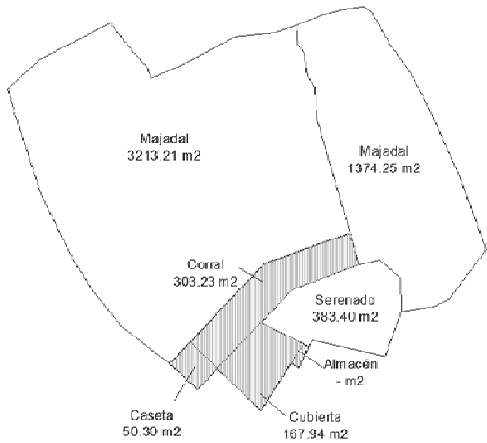

Caseta

❖ Nº Habitaciones	-
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Piedra lucida
Color	Marrón
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Estado general (1-10)	Regular

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de piedra
Vigas	Madera
Estado (1-10)	Malo
❖ Cerramiento	
Material	Piedra lucida
Color	Restos de blanco
Estado (1-10)	Malo
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Color	Rojizo
Estado (1-10)	Malo
❖ Puertas y ventanas	4 Puertas pequeñas y 5 ventanas pequeñas
❖ Recogida de aguas	Si
❖ Estado general (1-10)	Malo

NOTAS: Mucha acumulación de estiércol.
Faltan tejas en la zona norte.

Cubierta

- ❖

Estructura
Pilares / muro de carga
Vigas
Estado

Metálico
Metálicas
Malo
- ❖

Cerramiento
Material
Color
Estado

Ladrillo y bloque
-
Malo
- ❖

Cubierta
Material
Color
Estado

Uralita
-
Malo
- ❖

Puertas y ventanas

1 Puerta grande y 1 pequeña.
- ❖

Recogida de aguas

Si
- ❖

Estado general

Malo

Serenado

- ❖

Superficie

383.40 m2
- ❖

Material

Piedra y hormigón.
- ❖

Estado

Malo

Majadal

- ❖

Superficie

4587.46 m2
- ❖

Cerramiento

Zonas sin cerramiento. Otras con vallas y palets.

NOTAS: El uso es reciente y hay restos de basuras y escombro.

Almacén

- ❖

Nº Habitaciones

1
- ❖

Estructura
Pilares / muro de carga
Vigas

Piedra
Madera
- ❖

Cerramiento
Material
Color

Piedra lucida
Restos de blanco
- ❖

Cubierta
Material

Teja y cañizo
- Estado general

Malo

3. BIENESTAR ANIMAL

❖ Capacidad ganado vacío	Nº	589
❖ Capacidad estabulación	Nº	337
❖ Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖ Ventilación	SI	NO
❖ Estercolero	SI	NO
❖ Extracción mecánica de estiércol	SI	NO

*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

NOTAS: Para el cálculo de la capacidad se ha tenido en cuenta la suma de superficies del corral y la zona cubierta.
Sólo hay ventilación y puede hacerse la extracción mecánica de estiércol en el cubierto, no en el corral viejo.

4. VALORACION

❖ Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖ Suministros		
Luz	SI	NO
Agua	SI	NO
❖ Ruina económica	SI	NO
❖ Ruina funcional	S	NO
❖ Valoración económica	1.680 €	

NOTAS: Sólo hay luz en el cubierto mediante generador. Se encuentra en mal estado.

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖ Valor paisajístico	SI	NO
❖ Valor etnográfico	SI	NO

NOTAS: Se considera que sólo el corral viejo podría tener valor etnográfico.

6. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 3 **NOMBRE:** Tollo de las Vacas **DISTRITO Nº:** 25
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Corrales Zapata y Belcho
Fecha: 30/05/2023 **Hora de llegada:** 11:44 **Hora de salida:** 12:15

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:**
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se ha encontrado
- **Otras observaciones:** Pudo haber una zona cubierta en el extremo norte, hay mucha madera amontonada y restos de ladrillos

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No, está más deteriorado
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí, mucho alambre de espino, chapas de bidones y algo de escombros
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Bajo, sólo se ve si estás al lado
- **Otras observaciones:** Debería retirarse todo menos la madera, los elementos metálicos chocan mucho y el espino es un peligro para la fauna

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, no hay acceso para vehículo a motor y no es adecuado instalar una infraestructura ganadera dentro de un barranco.

8º.- OTROS COMENTARIOS: Es un buen ejemplo de un “tollo” bardenero; lo conforman dos brazos de barranco que están separados del cauce principal, por lo que el riesgo de inundación y con ello peligro para el ganado, debe ser mucho menor. Tradicionalmente se usó para guardar ganado bravo.



Nombre	Barrera de La Huerta ó Tollo de Las Vacas	Nº	155	Coordenadas	X	627799	Y	4670550
Zona	3	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Sendos cercados –dos-, para guardar ganado, en su mayor parte naturales, de diferente tamaño delimitado por postes, alambres y palets de madera. Se unen por un portillo natural.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.							
Paramentos	Estrato geológico, red de metálica, alambres y palets.							
Cubierta								
Equipamiento								
Conservación	Regular.							
Observaciones	Se ubica muy próxima a la carretera del Polígono de Tiro. Se aprovecha el relieve existente – barranco- .							

Nombre	Barrera de La Huerta ó Tollo de Las Vacas	Nº	155	Coordenadas	X	627799	Y	4670550
Zona	3	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 29 Parcela 8 A



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 31	Barrera de las Vacas				X627691	Y4670341
						
Tipo	Barrera		Distrito	25	Fecha visita	---
Hábitats						
Cartografía hábitats salinos 1:5000				Si (Fuente: Molina, C. & Díez, A. 2012).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat		
1510*	I	151014	60	Limonio viciosoi-Lygeetum sparti; Espartales halófilos.		
1420	I	142074	20	Suaedetum braun-blanquetii; Matorrales de sosa.		
1430	I	143024	20	Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi; Orgazales.		
Cartografía Hábitats ZEC´s 1:25000				Si (Fuente: Berastegi, A. & Meyer, A. 2020).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat		
1510*	I	151014	60	Limonio viciosoi-Lygeetum sparti; Espartales halófilos.		
1420	I	142074	20	Suaedetum braun-blanquetii; Matorrales de sosa.		
1430	I	143024	20	Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi; Orgazales.		
Flora						
Datos de flora con precisión coordenada XY: No						
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No						
Fauna						
Caja cernícalo		No				
Caja lechuza		No				

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 3 **NOMBRE:** Barrera de Chimorra **DISTRITO Nº:** 30
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No
Fecha: 31/08/2023 **Hora de llegada:** 10:07 **Hora de salida:** 10:15

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:**
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se encuentra nada
- **Otras observaciones:** En desuso desde hace bastantes años, el cierre está ya bastante deteriorado

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Ninguno
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

El antiguo muro perimetral está muy derruido pero su perímetro se observa perfectamente; tiene poco sentido hablar de fauna porque la que esté presente en la actualidad tendrá relación con topografía, suelo y vegetación, pero no con la ya inexistente infraestructura ganadera.

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

No

- **Otras observaciones:** Se ve perfectamente el antiguo balsete o pozo

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Muy alta
- Nivel del impacto de la construcción: Nulo, no se ve
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No parece oportuno instalar una infraestructura ganadera en un sitio tan apartado y de tan alto valor paisajístico y ambiental

8º.- OTROS COMENTARIOS



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

La llamada “Barrera de Chimorra” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrada en la categoría E.

Nº 140	Barrera de Chimorra	X624899	Y4666773
--------	---------------------	---------	----------



Tipo	Barrera	Distrito	26	Fecha visita	---
------	---------	----------	----	--------------	-----

Hábitats				
Cartografía hábitats salinos 1:5000		No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000		Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
---	---	110	40	Afloramientos.
4090	I	433466	30	<i>Rosmarino officinalis</i> - <i>Linnetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.
1430	I	143026	10	<i>Salsolo vermiculatae</i> - <i>Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.
6220*	I	522079	10	<i>Ruto angustifoliae</i> - <i>Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .
---	---	522214	10	<i>Stipo parviflorae</i> - <i>Lygeetum sparti</i> ; Espartales no halófilos.

Flora	
Datos de flora con precisión coordenada XY: No	
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No	
Fauna	
Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 3 **NOMBRE:** Corral de Lorenzo Guallar **DISTRITO Nº:** 27

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No

Fecha: 26/05/2023 **Hora de llegada:** 14:10 **Hora de salida:** 14:27

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** Unos 140 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Sí, muchos trozos rotos
- **Otras observaciones:** Toda la construcción tiene un aspecto ruinoso

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Bastante escombros por todo el majadal, muchos pedazos de uralita desperdigados
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Sí, colocada por Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: 2018 y 2020 ocupada por un panal de abejas; el resto de los años no se ha visto nada.
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Muy alta
- Nivel del impacto de la construcción: Muy alto
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

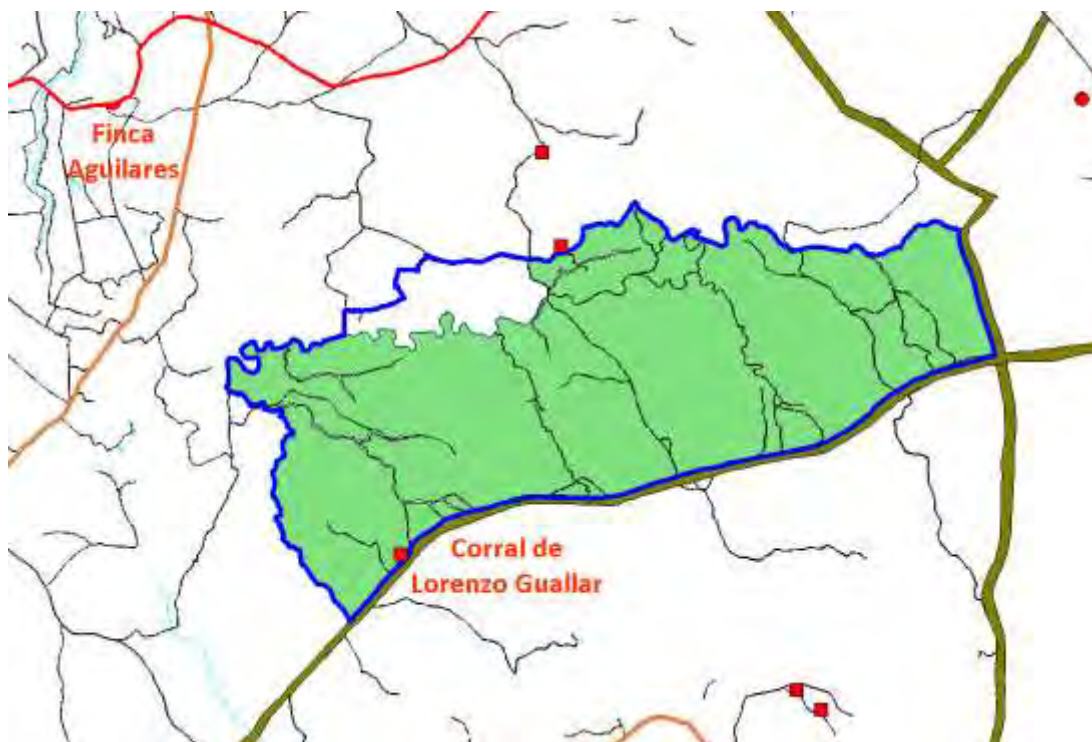

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, podría ser una opción; está relativamente bien comunicado, pero en un extremo del distrito.

8º.- OTROS COMENTARIOS: Toda la construcción está en ruinas y hay riesgo de caída de cascotes por todas partes.





Nombre	Corral de Lorenza Guallart	Nº	171	Coordenadas	X	623037	Y	4667365
Zona	3	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado edificado, en origen, siguiendo la arquitectura popular. La construcción ha sufrido cambios importantes desde su edificación lo que le hace perder su interés desde el punto de vista etnográfico. La instalación consta de un área denominada “<i>cubierto</i>” con dos puertas de acceso, protegida por un tejado y una zona al raso o “<i>serenado</i>”. Junto a estos espacios se ubica la cabaña o caseta del pastor. La dimensión de la construcción del corral es de 352 metros cuadrados. Los restos que se han preservado de la construcción original, al margen de alguna estructura muraria se centran en la cabaña del pastor. Se trata de una pequeña edificación con puerta de madera –dos batientes- en la fachada principal y un pequeño ventanuco en un lateral. En el interior: chimenea.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.							
Paramentos	• Cubierto: Muros de sillarejo, ladrillo y bloques de hormigón. • Serenado: Bloques de hormigón. • Caseta: sillarejo.							
Cubierta	• Corral: Sobre viguetas de hierro y apoyos de hormigón madera se colocó una chapa de fibrocemento. • Caseta: Tejado a dos vertientes, configurado por varias capas –vigas, cañizo-.							
Equipamiento	Interior de la caseta: hogar y enseres varios.							
Conservación	Regular.							
Observaciones	Se ubica al resguardo de las inclemencias meteorológicas, aprovechando la topografía del lugar – suave pendiente-. De la primitiva construcción tan sólo se preserva alguna estructura muraria y su localización, en la línea de cohesión con el relieve.							

Nombre	Corral de Lorenza Guallart	Nº	171	Coordenadas	X	623037	Y	4667365
Zona	3	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 35 Parcela 292



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 32		Corral de Lorenzo Guallar			X622936	Y4667155
						
Tipo		Corral	Distrito	27	Fecha visita	---
Hábitats						
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No			

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).			
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat		
1430	I	143026	50	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.		
4090	I	433466	20	Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros.		
6220*	I	522079	20	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.		
---	---	522214	10	Stipo parviflorae-Lygeetum sparti; Espartales no halófilos.		
Flora						
Datos de flora con precisión coordenada XY: No						
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No						
Fauna						
Caja cernícalo		No				
Caja lechuza		Colocada por BR en 2016. No ocupada entre 2016 y 2023. En 2019 y 2022 no se revisó.				

Nº36 CORRAL DE LORENZO GUALLAR




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol	Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.	

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	X
Reciente	
Nueva	

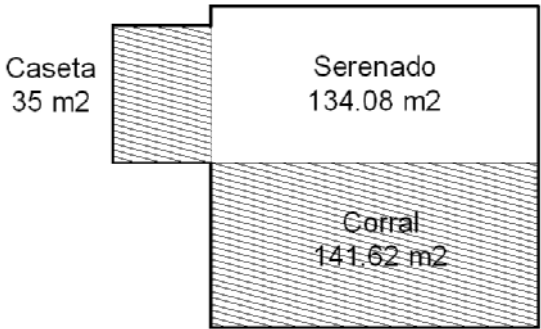

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ Nº Habitaciones	2
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Blanco y gris
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Estado general	Regular

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón.
Vigas	Hormigón.
Estado	Regular
❖ Cerramiento	
Material	Bloque y ladrillo
Color	Blanco
Estado	Regular
❖ Cubierta	
Material	Uralita.
Color	-
Estado	Regular
❖ Puertas y ventanas	Dos puertas pequeñas y una grande
❖ Recogida de aguas	Si, aunque deteriorada.
❖ Estado general	Regular

Serenado

❖	Superficie	134.08 m2
❖	Material	Bloque.
❖	Estado	3

Majadal

❖	Superficie	609,79 m2
❖	Cerramiento	Sin cerramiento.

NOTAS: Está ubicado en una ladera con escorrentía. Aparentemente son solera. Sin uso aparente.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	176
❖	Capacidad estabulación	Nº	100
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

NOTAS: Cuenta pon protección para el acceso de animales salvajes pero en mal estado.

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	0	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derribar

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 3 **NOMBRE:** Barrera de Los Cristales **DISTRITO Nº:** 28
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No
Fecha: 26/05/2023 **Hora de llegada:** 08:44 **Hora de salida:** 08:56

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:**
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?**
- **Otras observaciones:** Está totalmente desmantelada

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No se encuentra nada, lo único un viejo bidón abandonado en la parte alta
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

No hay rastro del antiguo cercado, sus límites aún se adivinan porque la vegetación es diferente a la del entorno; tiene poco sentido hablar de fauna porque la que esté presente en la actualidad tendrá relación con topografía, suelo y vegetación, pero no con la ya inexistente infraestructura ganadera.

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Alta - muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Nulo, además de que ya no existe, estuvo muy oculto en una vaguada
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

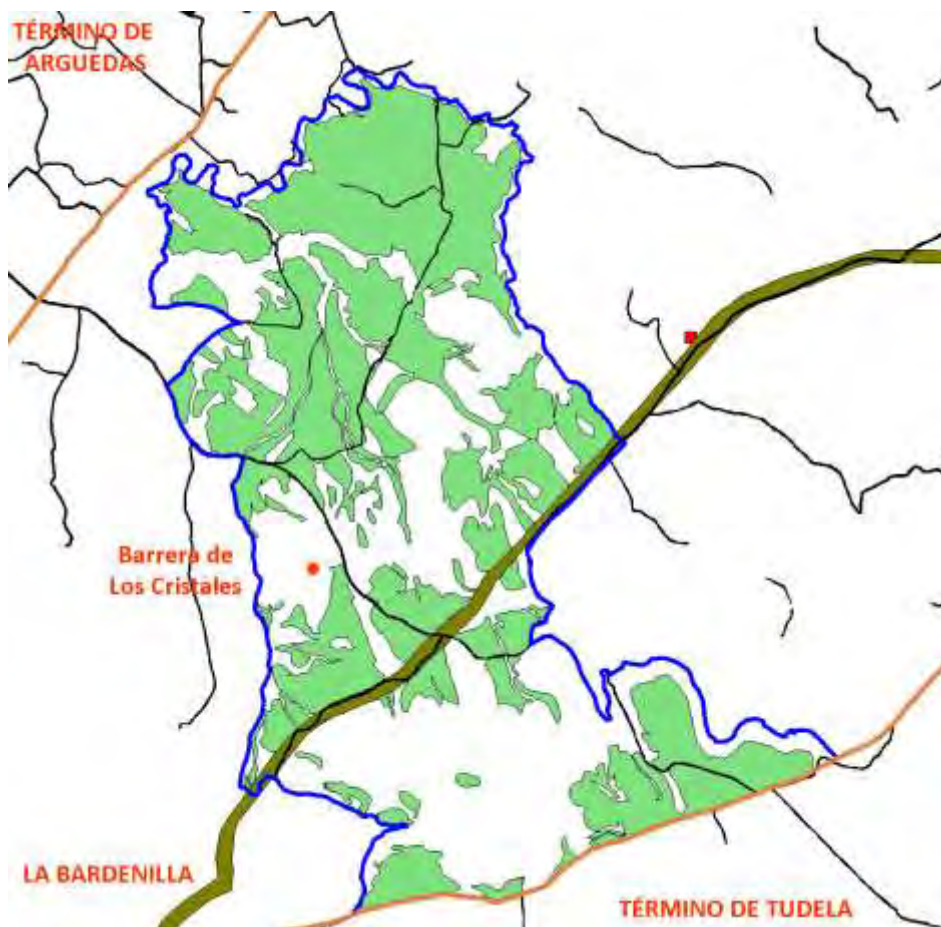

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, podría ser una opción para este distrito, cerca de un camino principal pero poco centrado

8º.- OTROS COMENTARIOS



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. visitó más de 200 edificaciones en Bardenas (cabañas, corrales, barreras, tollos, abejas...) redactando un total de 196 fichas etnográficas en las que detallaron los elementos de interés de cada una. Según ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023, se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

La llamada “Barrera de Los Cristales” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrada en la categoría C.

Nº 141		Barrera de Los Cristales		X621139		Y4666233					
											
Tipo		Barrera		Distrito		28		Fecha visita		---	
Hábitats											
Cartografía hábitats salinos 1:5000						No					

Cartografía Hábitats ZEC´s 1:25000						Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).					
Cód		Anexo		Subtipo		%		Hábitat			
---		---		110		30		Afloramientos.			
4090		I		433466		25		Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros.			
1430		I		143026		20		Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.			
---		---		522214		15		Stipo parviflorae-Lygeetum sparti; Espartales no halófilos.			
6220*		I		522079		10		Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.			
Flora											
Datos de flora con precisión coordenada XY: No											
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No											
Fauna											
Caja cernícalo				No							
Caja lechuza				No							

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

<u>1º.- ZONA:</u>	3	<u>NOMBRE:</u>	Tollo de La Lima	<u>DISTRITO Nº:</u>	30
<u>¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?:</u>			No		
Fecha: 26/05/2023		Hora de llegada: 16:00		Hora de salida: 16:18	

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:**
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se encuentra nada
- **Otras observaciones:** En desuso desde hace bastantes años, el cierr está ya bastante deteriorado

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Aparte de la madera, que no estorba ni afea, queda algún elemento metálico (postes, somier...)
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

No hay rastro del antiguo cercado, sus límites aún se adivinan porque la vegetación es diferente a la del entorno; tiene poco sentido hablar de fauna porque la que esté presente en la actualidad tendrá relación con topografía, suelo y vegetación, pero no con la ya inexistente infraestructura ganadera.

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Alta - muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Prácticamente nulo, no se ve
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, no debería ubicarse ninguna infraestructura ganadera en el interior de un barranco

8º.- OTROS COMENTARIOS



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. visitó más de 200 edificaciones en Bardenas (cabañas, corrales, barreras, tollos, abejas...) redactando un total de 196 fichas etnográficas en las que detallaron los elementos de interés de cada una. Según ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023, se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Tollo de La Lima” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría E.

Nº 142	Tollo de La Lima	X619563	Y4666111
--------	------------------	---------	----------



Tipo	Barrera	Distrito	30	Fecha visita	---
------	---------	----------	----	--------------	-----

Hábitats

Cartografía hábitats salinos 1:5000	No
-------------------------------------	----

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000	Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).
------------------------------------	---

Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
4090	I	433466	40	<i>Rosmarino officinalis</i> - <i>Linnetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.
---	---	110	20	Afloramientos.
1520*	I	152011	20	<i>Helianthemo thibaudii</i> - <i>Gypsophiletum hispanicae</i> ; Tomillares gipsícolas.
1430	I	143026	10	<i>Salsolo vermiculatae</i> - <i>Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.
6220*	I	522079	10	<i>Ruto angustifoliae</i> - <i>Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .

Flora

Datos de flora con precisión coordenada XY: No
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No

Fauna

Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Corral de Sagasti **DISTRITO Nº:** 31
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corrales Plana y Pérez
Fecha: 17/08/2023 **Hora de llegada:** 11:00 **Hora de salida:** 11:16

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, su estado es igual o peor
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se ha visto ninguna
- **Otras observaciones:**

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No se ha visto ningún resto extraño a retirar, NO ES NECESARIO LLEVAR A CABO NINGUNA ACTUACIÓN.
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** No
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay nada
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alto
- **Nivel del impacto de la construcción:** Ninguno, está integrada
- **Otras observaciones:** Lleva en desuso varios decenios, por lo que apenas quedan restos de muros, sólo piedras que van cayendo poco a poco.

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Podría serlo, pero el majadal de Pérez sería más apropiado.

8º.- OTROS COMENTARIOS:



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Sagasti” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría F.

Nº 34	Corral de Sagasti	X628390	Y4666591
--------------	--------------------------	----------------	-----------------



Tipo	Corral	Distrito	31	Fecha visita	---
------	--------	----------	----	--------------	-----

Hábitats				
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No	

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).	
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
---	---	068	100	Cultivos herbáceos.

Flora				
Datos de flora con precisión coordenada XY: No				
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No				

Fauna				
Caja cernícalo	No			
Caja lechuza	No			

Nº29 CORRAL DE SAGASTI



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

- ❖ Tipo de construcción

Ruina	X
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

- ❖ Accesibilidad

Completamente desaparecido

3. BIENESTAR ANIMAL

- ❖ Capacidad ganado vacío

Nº 0
- ❖ Capacidad estabulación

Nº 0
- ❖ Protección para acceso animales salvajes

SI NO
- ❖ Ventilación

SI NO
- ❖ Estercolero

SI NO
- ❖ Extracción mecánica de estiércol

SI NO

*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

4. VALORACION

- ❖ Estado general

MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO
- ❖ Suministros
- Luz

SI NO
- Agua

SI NO
- ❖ Ruina económica

SI NO
- ❖ Ruina funcional

SI NO
- ❖ Valoración económica

0 €

NOTAS: Completamente desaparecido.

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

- ❖ Valor paisajístico

SI NO
- ❖ Valor etnográfico

SI NO

6. RECOMENDACIONES

Ninguna.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Pepe el Hornero (viejo) **DISTRITO Nº:** 32
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, el nuevo que está cerca
Fecha: 18/08/2023 **Hora de llegada:** 09:40 **Hora de salida:** 09:52

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, su estado es igual o peor
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:** Estado de ruina total

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** No
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Media
- **Nivel del impacto de la construcción:** Nulo
- **Otras observaciones:** Está totalmente integrado en el paisaje, es ya una ruina etnográfica que, además que se ve poco, no resulta molesta

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No

8º.- OTROS COMENTARIOS: Se considera que no hay que hacer ningún tipo de intervención en esta infraestructura



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS


En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Pepe el Hornero (viejo)” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría F.

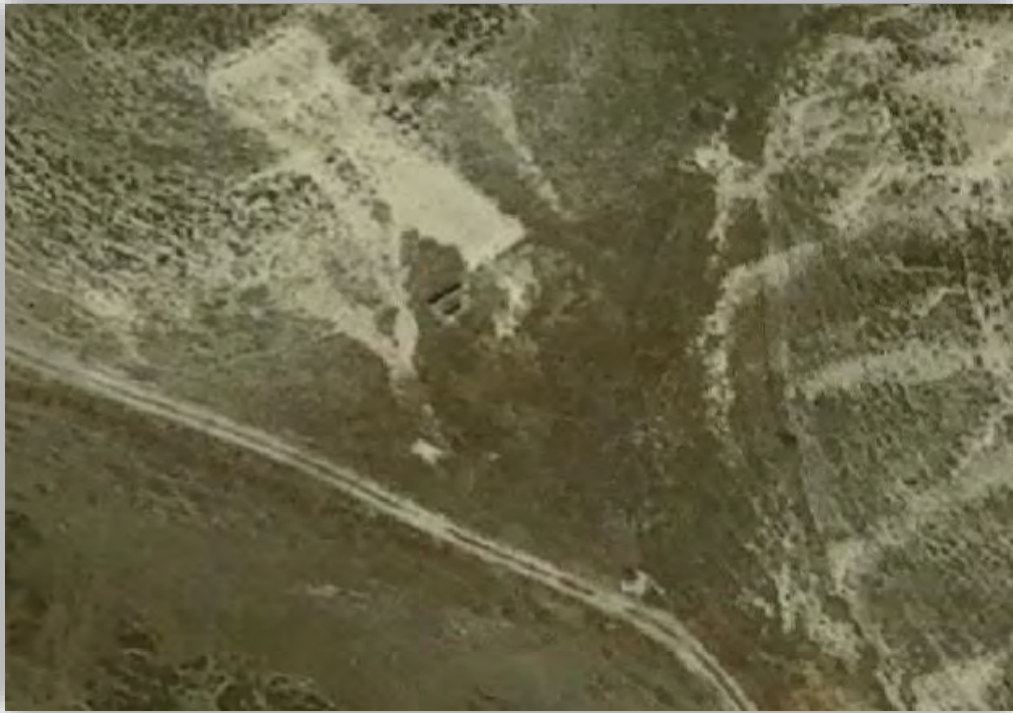Nº 38	Corral de Pepe el Hornero (viejo)			X625876	Y4666072
					
Tipo	Corral	Distrito	32	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	50	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
6220*	I	522079	50	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				

Nº14 CORRAL DE PEPE EL HORNERO (Corral Viejo)



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI

NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	X
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

❖ Accesibilidad

Sin camino.

3. BIENESTAR ANIMAL

- ❖ Capacidad ganado vacío

Nº

0
- ❖ Capacidad estabulación

Nº

0
- ❖ Protección para acceso animales salvajes

SI

NO
- ❖ Ventilación

SI

NO
- ❖ Estercolero

SI

NO
- ❖ Extracción mecánica de estiércol

SI

NO

*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

4. VALORACION

- ❖ Estado general

MALO / REGULAR /BUENO/ MUY BUENO
- ❖ Suministros
- Luz

SI

NO
- Agua

SI

NO
- ❖ Ruina económica

SI

NO
- ❖ Ruina funcional

SI

NO
- ❖ Valoración económica

0

€/m2

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

- ❖ Valor paisajístico

SI

NO
- ❖ Valor etnográfico

SI

NO

6. RECOMENDACIONES

Derruido. Limpiar los escombros.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4

NOMBRE: Corral de Azcárate

DISTRITO Nº: 33

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Dragona, Manzanero y Tierra

Fecha: 23/08/2023

Hora de llegada:

09:42

Hora de salida: 10:06

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, su estado es peor
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** ¿30 m²?
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Bastantes, por el interior
- **Otras observaciones:** A finales del siglo pasado se pusieron chapas de uralita para reparar algunas zonas de los tejados que se iban estropeando

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Lo fundamental es la uralita; hay algunos restos dispersos por el majadal que se podrían retirar a mano
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Un mochuelo
- **Especies vistas (dentro):** Otro mochuelo
- **Rastros o indicios de otras especies:** No
- **Nidos o madrigueras vistos:** De passeriformes e insectos en los paños forrados con barro que hay en el interior
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Media, es una vaguada muy escondida
- **Nivel del impacto de la construcción:** Nulo, integrada en el entorno
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

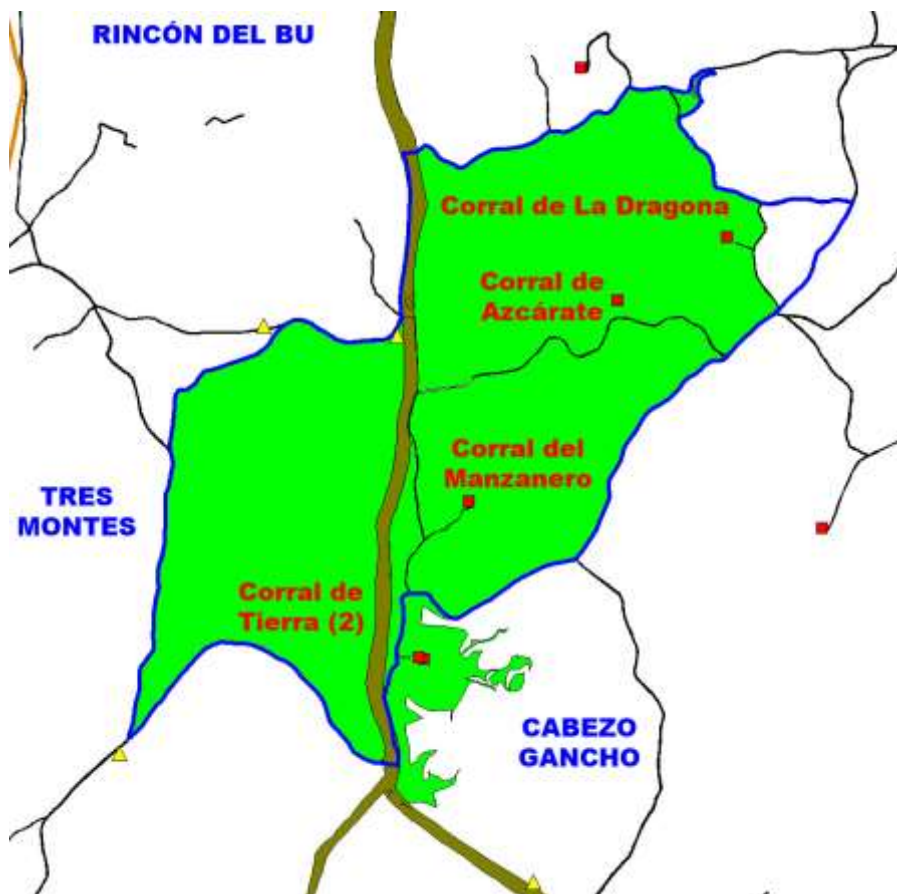

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sería un posible emplazamiento, pero respetando la construcción antigua

8º.- OTROS COMENTARIOS:



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Azcárate” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría C.

Nº 40	Corral de Azcárate			X627948	Y4664035
					
Tipo	Corral	Distrito	33	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
6220*	I	522079	60	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .	
1430	I	143026	40	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

Nº15 CORRAL DE AZCÁRATE



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI

NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

- ❖ Tipo de construcción

Ruina	☒
Antigua	☐
Antigua restaurada	☐
Reciente	☐
Nueva	☐

- ❖ Accesibilidad

Al lado de camino.



Caseta

- ❖ Nº Habitaciones

1
- ❖ Estructura

Pilares / muro de carga

Vigas

Piedra

Madera
- ❖ Cerramiento

Material

Color

Piedra

Marrón
- ❖ Cubierta

Material

Derruida
- Estado general

Ruina

Corral

- ❖ Estructura

Pilares / muro de carga

Vigas

Estado

Piedra.

Madera

Ruina
- ❖ Cerramiento

Material

Color

Estado

Piedra

Marrón

Ruina
- Acceso con tractor
- ❖ Cubierta

Material

Color

Estado

Teja y madera

Rojizo

Ruina
- ❖ Puertas y ventanas

-
- ❖ Recogida de aguas

No
- ❖ Estado general

Ruina

Serenado

❖	Superficie	206.32 m2
❖	Material	Piedra y madera
❖	Estado	Ruina

Majadal

No tiene majadal.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	0
❖	Capacidad estabulación	Nº	0
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	0 €	

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derribar.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Corral de La Dragona **DISTRITO Nº:** 33

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Azcárate, Manzanero y Tierra

Fecha: 18/08/2023 **Hora de llegada:** 10:15 **Hora de salida:** 10:32

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, su estado es igual o peor
- **¿Hay cubiertas de uralita? Sí** **Superficie aproximada:** 110 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Muchos trozos por el suelo, tanto dentro como fuera de la construcción
- **Otras observaciones:** Estado de ruina total

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** La uralita que es mucha, pero no se ven restos de otra naturaleza
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** avispa alfarera en la caseta
- **Nidos o madrigueras vistos:** Rata y conejo
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Media - alta
- Nivel del impacto de la construcción: La cabaña alto, el resto muy bajo
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

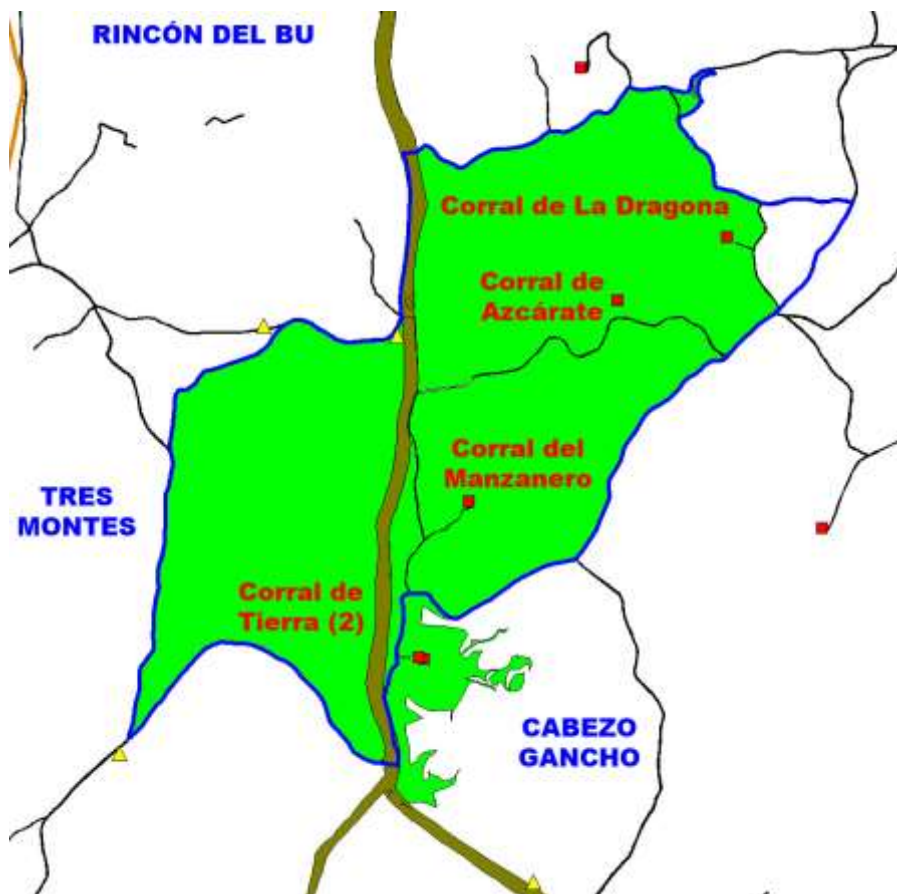

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No

8º.- OTROS COMENTARIOS:

La única parte de la construcción que realmente se mantiene en pie es la cabaña; la cual es horrorosa por estar hecha de ladrillo caravista y resulta realmente molesta en el paisaje



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de La Dragona” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría C

Nº 41	Corral de la Dragona	X628416	Y4664305		
					
Tipo	Corral	Distrito	33	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
6220*	I	522079	60	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
1430	I	143026	40	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

Nº16 CORRAL DE LA DRAGONA



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI


NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	X
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

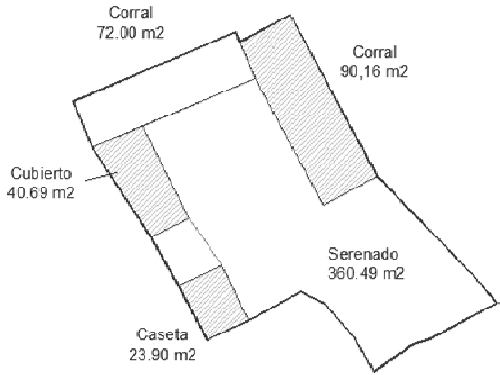

❖ Accesibilidad

Hay que atravesar una zona de monte para acceder al camino.

Caseta

❖	Nº Habitaciones	-
❖	Estructura	
	Pilares / muro de carga	Muro de ladrillo
	Vigas	-
❖	Cerramiento	
	Material	Ladrillo
	Color	Rojizo
❖	Cubierta	
	Material	Teja
	Estado general	Malo

Cubierta

❖	Estructura	
	Pilares / muro de carga	Muro de carga de piedra
	Vigas	Madera
	Estado	Ruina
❖	Cerramiento	
	Material	Piedra
	Color	Marrón
	Estado	Ruina
❖	Cubierta	
	Material	Uralita
	Color	Gris
	Estado	Ruina
❖	Puertas y ventanas	-
❖	Recogida de aguas	No
❖	Estado general	Ruina

Corral 1

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	-
Vigas	-
Estado	Ruina
❖ Cerramiento	
Material	Ladrillo
Color	Rojizo
Estado	Ruina
❖ Cubierta	
Material	No hay cubierta
Color	-
Estado	Ruina
❖ Puertas y ventanas	-
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Ruina

Corral 2

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de carga de piedra
Vigas	Madera
Estado	Ruina
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Marrón
Estado	Ruina
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Color	Rojizo
Estado	Ruina
❖ Puertas y ventanas	-
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Ruina

Serenado

❖ Superficie	360.49 m2
❖ Cerramiento	Piedra
❖ Estado general	Ruina

Majadal

No hay majadal

3. BIENESTAR ANIMAL

❖ Capacidad ganado vacío	Nº	0
❖ Capacidad estabulación	Nº	0
❖ Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖ Ventilación	SI	NO
❖ Estercolero	SI	NO
❖ Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación		

4. VALORACION

❖ Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖ Suministros		
Luz	SI	NO
Agua	SI	NO
❖ Ruina económica	SI	NO
❖ Ruina funcional	SI	NO
❖ Valoración económica	0	€/m2

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖ Valor paisajístico	SI	NO
❖ Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda derribar

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Corral del Manzanero **DISTRITO Nº:** 33
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Dragona, Azcárate y Tierra (2)
Fecha: 23/08/2023 **Hora de llegada:** 9:00 **Hora de salida:** 9:31

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, su estado es peor
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se ha encontrado ninguna
- **Otras observaciones:** La construcción está en ruina, pero aún se aprecian sus estancias y características fundamentales; hay fotos antiguas

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sólo se ha encontrado la parte frontal de un viejo monitor de ordenador, una estampa surrealista

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** No
- **Nidos o madrigueras vistos:** Conejo
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Media – baja, aunque no deja de ser un paisaje representativo de esta zona de la “Bardena Intermedia”
- **Nivel del impacto de la construcción:** Casi nulo, está muy integrado
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

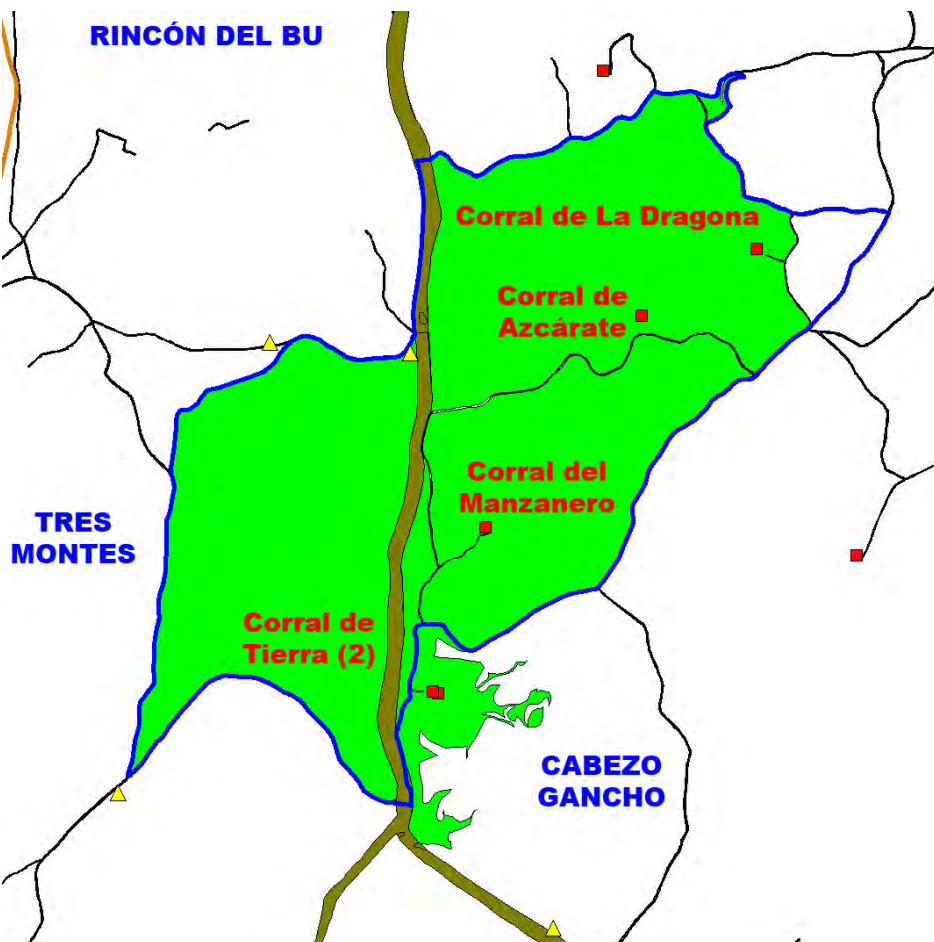

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No

8º.- OTROS COMENTARIOS:

Este corral sería quizás el mejor candidato de la “Bardena Intermedia” para ser recuperado como referente etnográfico, pero para otros fines culturales o de uso público, no para albergar ganado; el uso mixto para criar ovejas y abejas es muy interesante y original.



Nombre	Corral del Manzanero	Nº	148.	Coordenadas	X	627412	Y	4663378
Zona	4	Ámbito	1	Ganadero.				
Descripción	Instalación donde se conserva una abejera y un corral. Desde este último se accede a la abejera. Dadas las características del conjunto construido, los datos se han desglosado en dos apartados. Ambas edificaciones abarcan una zona de 788,18 metros cuadrados y presentan una orientación sudeste, localizándose a una cota de altura mayor que la del serenado. Abejera y corral se encuentran comunicados por una pequeña puerta. Corral para guardar ganado construido siguiendo la arquitectura popular. La instalación consta de un área denominada “<i>cubierto</i>” con dos puertas de acceso, protegida por un tejado y sendas zonas al raso o “<i>serenados</i>”. Separada y no como en otras ocasiones, anexa, al corral se ubica la cabaña del pastor. Los vanos del cubierto llevan una viga de madera a manera de dintel.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva.							
Paramentos	• Cubierto: Muros de sillarejo con aparejo irregular pseudoisódomo.. El sillarejo es de mayores dimensiones en los vanos de entrada. • Serenado: Muros de sillarejo. • Caseta: Sillarejo.							
Cubierta	• Corral: A un agua. Elaborado a la manera tradicional: sucesión de capas; vigas, cañizos y teja árabe. Vierte sobre el serenado. Se apoya sobre dos de los muros de la construcción. A manera de refuerzo se han colocado vigas transversales sobre la estructura muraria que configura la fachada principal. • Caseta: Tejado a dos vertientes. Configurado por varias capas –vigas, cañizo y teja árabe-.							
Equipamiento	En la caseta del pastor se intuye donde se ubicaba el hogar.							
Conservación	Paramentos del corral: aceptable. Cubierta: arruinada. Serenado: desvirtuado por los derrumbes.							
Observaciones								

Nombre	Corral del Manzanero	Nº	148.	Coordenadas	X	627412	Y	4663378
Zona	4	Ámbito	1					Ganadero.

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 40 Parcela 555



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 42	Corral del Manzanero			X627308	Y4663169
					
Tipo	Corral	Distrito	33	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
6220*	I	522079	70	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
1430	I	143026	30	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		Colocada por BR en 2016. La caja ha desaparecido.			

Nº21 CORRAL DE MANZANERO



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA


- | | | |
|------------------------------------|----|----|
| ❖ Sistema de incendio | SI | NO |
| ❖ Deposito recipientes químicos | SI | NO |
| ❖ Plan gestión de estiércol | | |

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

- ❖ Tipo de construcción

Ruina	X
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

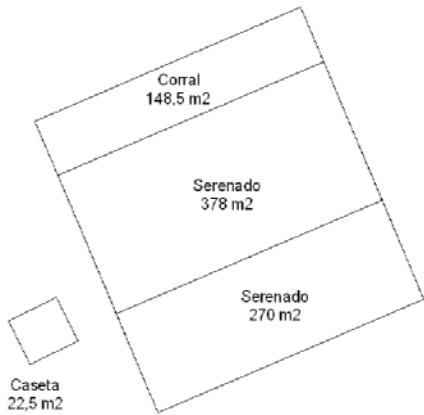

- ❖ Accesibilidad

Al lado del camino

3. BIENESTAR ANIMAL

- | | | |
|---|----|----|
| ❖ Capacidad ganado vacío | Nº | 0 |
| ❖ Capacidad estabulación | Nº | 0 |
| ❖ Protección para acceso animales salvajes | SI | NO |
| ❖ Ventilación | SI | NO |
| ❖ Estercolero | SI | NO |
| ❖ Extracción mecánica de estiércol | SI | NO |

*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

4. VALORACION

- | | | |
|---------------------------|------------------------------------|------|
| ❖ Estado general | MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO | |
| ❖ Suministros | | |
| Luz | SI | NO |
| Agua | SI | NO |
| ❖ Ruina económica | SI | NO |
| ❖ Ruina funcional | SI | NO |
| ❖ Valoración económica | 0 | €/m2 |

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

- | | | |
|-------------------------|----|----|
| ❖ Valor paisajístico | SI | NO |
| ❖ Valor etnográfico | SI | NO |

6. VALOR MEDIOAMBIENTAL

Derruido. Limpiar los escombros.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Corral de Los Sorianos **DISTRITO Nº:** 34

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No

Fecha: 18/08/2023 **Hora de llegada:** 11:40 **Hora de salida:** 12:12

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se ha encontrado ninguna
- **Otras observaciones:**

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No se ha encontrado ningún tipo de material ajeno a la construcción original
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** No
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Nulo
- **Otras observaciones:** Ya es una ruina etnográfica perfectamente integrada en su entorno

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

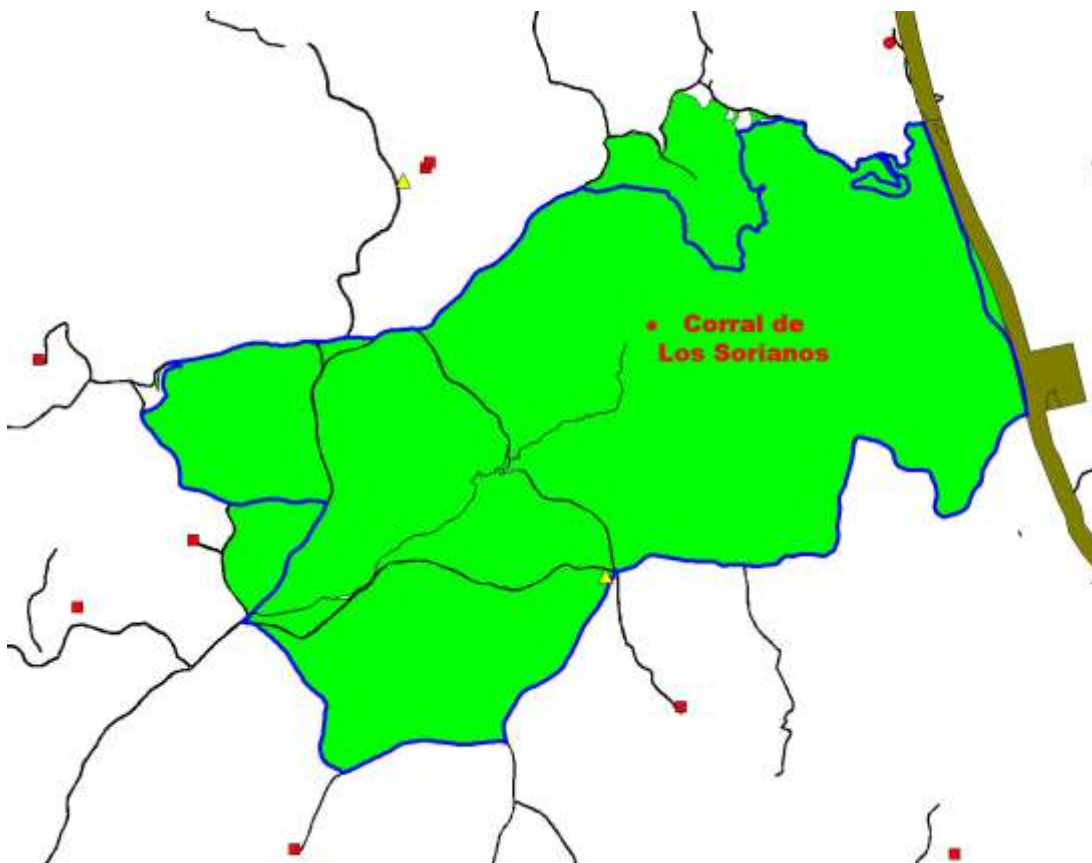

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, ya que está muy lejos de caminos, con orografía complicada y muy agreste

8º.- OTROS COMENTARIOS: Se considera que no hay que hacer ningún tipo de intervención en esta infraestructura



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Los Sorianos” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría F.

Nº 145	Corral de Los Sorianos	X630283	Y4665188
--------	------------------------	---------	----------



Tipo	Corral	Distrito	34	Fecha visita	---
------	--------	----------	----	--------------	-----

Hábitats				
Cartografía hábitats salinos 1:5000		No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000		Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
---	---	110	30	Afloramientos.
4090	I	433466	30	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.
1430	I	143026	20	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.
5210	I	421014	10	<i>Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae</i> ; Coscojares riojanos y bardeneros.
6220*	I	522079	10	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .

Flora	
Datos de flora con precisión coordenada XY: No	
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No	
Fauna	
Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Corral de La Tejera **DISTRITO Nº:** 36
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, C. Tierrafiemo o Rueda
Fecha: 23/08/2023 **Hora de llegada:** 10:22 **Hora de salida:** 10:40

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, su estado es peor
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** ¿20 m²?
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Bastantes, por el interior
- **Otras observaciones:** Parece que pusieron chapas de uralita para reparar algunas zonas de los tejados que se iban estropeando; ruina total

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Poca cosa aparte de la uralita, como para limpiar a mano
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Mochuelo
- **Rastros o indicios de otras especies:** No
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Media, es una vaguada escondida
- **Nivel del impacto de la construcción:** Nulo, no se ve
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Quizás sí
en los alrededores, aunque quedaría muy poco centrado en el distrito

8º.- OTROS COMENTARIOS:



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de La Tejera” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría C.

Nº 46		Corral de la Tejera		X630387		Y4663631					
											
Tipo		Corral		Distrito		36		Fecha visita		---	
Hábitats											
Cartografía hábitats salinos 1:5000						Si (Fuente: Molina, C. & Díez, A. 2012).					
Cód		Anexo		Subtipo		%		Hábitat			
1430		I		143026		70		Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.			
1510*		I		151013		15		Comunidad de Limonium ruizii; Formaciones de Limonium sp. pl.			
---		---		52141D		15		Elytrigio campestris-Brachypodietum phoenicoidis; Fenalares de humedales y terrazas fluviales.			
Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000						Si (Fuente: Berastegi, A. & Meyer, A. 2020).					
Cód		Anexo		Subtipo		%		Hábitat			
1430		I		143026		70		Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.			
1510*		I		151013		15		Comunidad de Limonium ruizii; Formaciones de Limonium sp. pl.			
---		---		52141D		15		Elytrigio campestris-Brachypodietum phoenicoidis; Fenalares de humedales y terrazas fluviales.			
Flora											
Datos de flora con precisión coordenada XY: No											
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No											
Fauna											
Caja cernícalo				No							
Caja lechuza				No							

Nº17 CORRAL DE LA TEJERA



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	X
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

❖ Accesibilidad

Situado debajo de monte Olivete

3. BIENESTAR ANIMAL

❖ Capacidad ganado vacío	Nº	0
❖ Capacidad estabulación	Nº	0
❖ Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖ Ventilación	SI	NO
❖ Estercolero	SI	NO
❖ Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación		

4. VALORACION

❖ Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖ Suministros		
Luz	SI	NO
Agua	SI	NO
❖ Ruina económica	SI	NO
❖ Ruina funcional	SI	NO
❖ Valoración económica	0	€/m2

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖ Valor paisajístico	SI	NO
❖ Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derribar.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Corral del Cantar del Gallo **DISTRITO Nº:** 37

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corral de Rutia

Fecha: 21/08/2023 **Hora de llegada:** 09:00 **Hora de salida:** 09:25

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, su estado es igual o peor
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 225 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Muchísimas, los tejados están hundidos y rotos; los trozos llegan hasta el barranco
- **Otras observaciones:**

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Excepto la uralita, no mucho; hay más en los bordes de la cantera vecina

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Mochuelo
- **Especies vistas (dentro):** Lagartijas
- **Rastros o indicios de otras especies:** No
- **Nidos o madrigueras vistos:** Conejo
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Media - baja
- **Nivel del impacto de la construcción:** Bajo, la ruina se integra en el entorno
- **Otras observaciones:** La instalación eólica domina y afea el paisaje

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, el camino de acceso es malo, la orografía de la zona es complicada y hay buena cobertura de vegetación natural

8º.- OTROS COMENTARIOS:



Nombre	Corral del Cantar del Gallo	Nº	67	Coordenadas	X	625074	Y	4661303
Zona	4	Ámbito	Ganadero y Apicultura					
Descripción	Instalación donde se conserva, en un estado totalmente ruinoso, una abejera y un corral. La instalación ganadera constaba de un área denominada “<i>cubierto</i>” y sendas zonas al raso –2- o “<i>serenados</i>”. El complejo se completaba con la cabaña del pastor y el abejar. En este último todavía se conservan los vasos de colmena. Lo único destacable de esta construcción es el uso de vigas de almadía y la conjunción de dos tipos de explotación de los recursos.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace imposible su recuperación constructiva.							
Paramentos	Sillarejo.							
Cubierta	A una vertiente. Sucesión de entramados: vigas, cañizos y teja árabe.							
Equipamiento								
Conservación								
Observaciones								

Nombre	Corral del Cantar del Gallo	Nº	67	Coordenadas	X	625074	Y	4661303
Zona	4	Ámbito	Ganadero y Apicultura					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 40 Parcela 381



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 49	Corral del Cantar			X624968	Y4661090
					
Tipo	Corral	Distrito	37	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	40	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
---	---	066	20	Núcleos urbanos, carreteras, canteras, otros.	
6220*	I	522079	20	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .	
1430	I	143024	10	<i>Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi</i> ; Orgazales.	
4090	I	433466	10	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				

Nº20 CORRAL DEL CANTAR



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol		

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	X
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	



❖ Accesibilidad

- ❖ Al lado de camino.

Caseta

❖ Nº Habitaciones	-
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	-
❖ Cubierta	
Material	Teja
Estado general	Ruina

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra.
Vigas	Madera.
Estado	Ruina
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	-
Estado	Ruina
Acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	-
Color	-
Estado	Ruina
❖ Puertas y ventanas	-
❖ Recogida de aguas	-
❖ Estado general	Ruina

Serenado

❖	Superficie	375 m2
❖	Material	Piedra.
❖	Estado	Ruina

Majadal

No tiene majadal

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	0
❖	Capacidad estabulación	Nº	0
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	0 €	

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derruido. Limpiar los escombros.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Corral de Las Revueltillas **DISTRITO Nº:** 41

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corral de Marrapate

Fecha: 25/08/2023 **Hora de llegada:** 12:09 **Hora de salida:** 12:28

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:** El estado del corral es totalmente ruinoso

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No se ha encontrado nada
- **Otras observaciones:** Sólo hay escombros pertenecientes al corral (piedras, maderos y tejas)

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** No
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Muy alta
- Nivel del impacto de la construcción: Nulo
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No hay espacio suficiente y además quedaría muy poco centrado en el distrito

8º.- OTROS COMENTARIOS



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Las Revueltillas” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría F.

Nº 51	Corral de las Revueltillas	X629401	Y4660731
-------	----------------------------	---------	----------



Tipo	Corral	Distrito	41	Fecha visita	---
------	--------	----------	----	--------------	-----

Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
4090	I	433466	40	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.	
1430	I	143026	30	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
6220*	I	522079	20	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .	
5210	I	421014	10	<i>Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae</i> ; Coscojares riojanos y bardeneros.	

Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					

Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				

Nº23 CORRAL DE LAS REVUELTILLAS




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol	Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.	

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	X
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

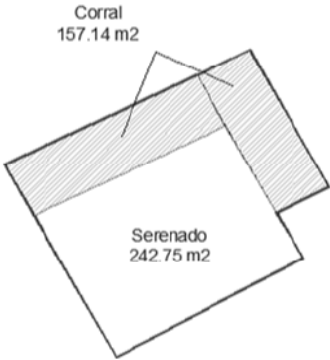

❖ Accesibilidad

No hay camino.

Caseta

No hay caseta.

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de piedra.
Vigas	Madera.
Estado	Ruina
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Marrón
Estado	Ruina
Acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Teja
Color	Rojizo
Estado	Ruina
❖ Puertas y ventanas	-
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general (1-10)	Ruina

Serenado

❖ Superficie	242.75 m2
❖ Material	Piedra.
❖ Estado	Ruina

Majadal

No hay majadal.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	0
❖	Capacidad estabulación	Nº	0
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	0	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derruido. Se recomienda limpiar los escombros.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Corral de La Futura **DISTRITO Nº:** 47

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No

Fecha: 25/08/2023 **Hora de llegada:** 12:50 **Hora de salida:** 13:06

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, estaba y sigue en ruinas
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:** El estado es de ruina total

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No se ha visto ninguno
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** No
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No, está un poco alejado (750 m en línea recta)

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Alta
- Nivel del impacto de la construcción: Nulo, no afecta al paisaje
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, la orografía de esta ubicación es muy complicada

8º.- OTROS COMENTARIOS



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de La Futura” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría F.

Nº 56	Corral de la Futura			X624326	Y4659965
					
Tipo	Corral	Distrito	47	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
4090	I	433466	50	<i>Rosmarino officinalis</i> - <i>Linum catharticum</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.	
1430	I	143026	20	<i>Salsola vermiculata</i> - <i>Artemisia herba-alba</i> ; Ontinares.	
6220*	I	522079	20	<i>Ruta angustifolia</i> - <i>Brachypodium retusum</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .	
---	---	522214	10	<i>Stipa parviflora</i> - <i>Lygeum sparti</i> ; Espartaes no halófilos.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				

Nº22 CORRAL DE LA FUTURA



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI


NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

- ❖ Tipo de construcción

Ruina	☐
Antigua	☐
Antigua restaurada	☐
Reciente	☒
Nueva	☐

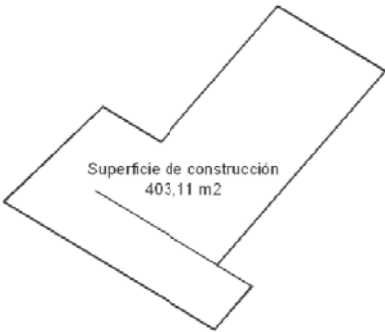

- ❖ Accesibilidad

Situado debajo de monte Olivete.

3. BIENESTAR ANIMAL

- | | | |
|--|----|----|
| ❖ Capacidad ganado vacío | Nº | 0 |
| ❖ Capacidad estabulación | Nº | 0 |
| ❖ Protección para acceso animales salvajes | SI | NO |
| ❖ Ventilación | SI | NO |
| ❖ Estercolero | SI | NO |
| ❖ Extracción mecánica de estiércol | SI | NO |

*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

4. VALORACION

- | | | |
|------------------------|------------------------------------|------|
| ❖ Estado general | MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO | |
| ❖ Suministros | | |
| Luz | SI | NO |
| Agua | SI | NO |
| ❖ Ruina económica | SI | NO |
| ❖ Ruina funcional | SI | NO |
| ❖ Valoración económica | 0 | €/m2 |

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

- | | | |
|----------------------|----|----|
| ❖ Valor paisajístico | SI | NO |
| ❖ Valor etnográfico | SI | NO |

6. RECOMENDACIONES

Derruido. Limpiar los escombros

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 5 **NOMBRE:** Barrera de Peñalagua **DISTRITO Nº:** 48
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, barrera de Clemente
Fecha: 28/08/2023 **Hora de llegada:** 11:30 **Hora de salida:** 11:50

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:**
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:** Apenas se adivinan sus límites

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No, no se ha utilizado en años
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No se ha encontrado ninguno
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay ninguna
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No, el abrevadero más próximo está en El Estrecho (1,7 Km en línea recta).

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Nulo, está totalmente integrada en el paisaje y ya no se ve
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, está bien abrigada en el borde de La Plana, pero la orografía es muy complicada y la superficie útil pequeña

8º.- OTROS COMENTARIOS:

No se considera necesario llevar a cabo ninguna actuación en este lugar



Nombre	Barrera de Peñalagua	Nº	95	Coordenadas	X	634633	Y	4657707
Zona	5	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Cercado natural para guardar ganado. Se aprovecha la roca arenisca tabular existente en la zona. Tan sólo, al sur de la barrera se levanto un murete de sillarejo irregular, amontonando las piedras. Se intuye una planta ovalada en la construcción. En su interior pudieron existir separaciones para distintos hatajos.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.							
Paramentos	Sillarejo sin aglutinante.							
Cubierta								
Equipamiento								
Conservación	Abandonada.							
Observaciones	Desde el lugar se tiene un amplio control de territorio.							

Nombre	Barrera de Peñalagua	Nº	95	Coordenadas	X	634633	Y	4657707
Zona	5	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 46 Parcela 24



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 57	Barrera de Peñalagua			X634525	Y4657498
					
Tipo	Barrera	Distrito	48	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
5210	I	421014	90	<i>Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae</i> ; Coscojares riojanos y bardeneros.	
9540	I	854010a	10	<i>Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae</i> facies de <i>Pinus halepensis</i> ; Pinares naturales de pino carrasco.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 5 **NOMBRE:** Barrera del Estrecho **DISTRITO Nº:** 49

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, 4 corrales en El Estrecho

Fecha: 28/08/2023 **Hora de llegada:** 12:33 **Hora de salida:** 12:45

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:**
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:** El muro está muy deteriorado, la mayoría de las piedras se han ido cayendo

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No, no se ha utilizado en años
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No se ha encontrado ninguno
- **Otras observaciones:** Unos metros más arriba se ha encontrado una diminuta construcción que podría ser el refugio del pastor

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay ninguna
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí, hay dos abrevaderos bastante cerca

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Nulo, está totalmente integrada en el paisaje y ya no se ve
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

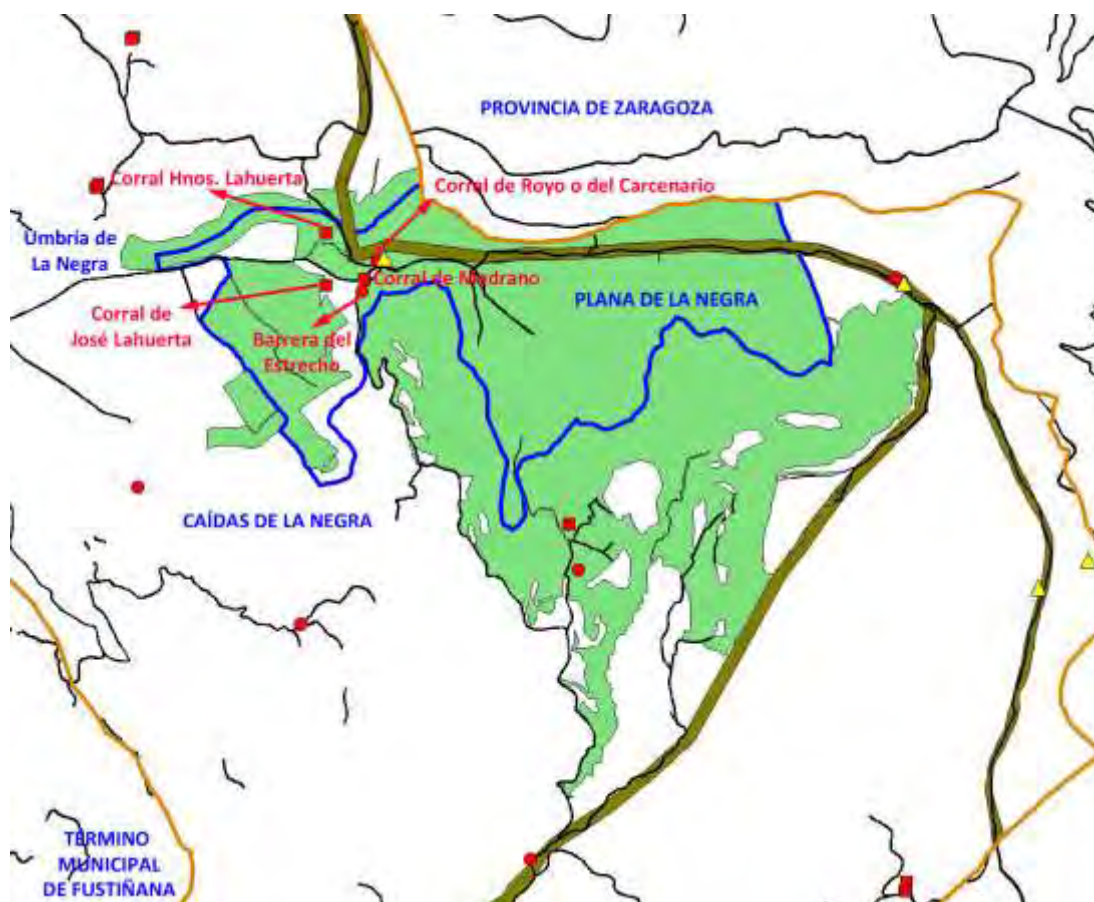

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, está bien abrigada en la ladera, pero la orografía es muy complicada

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Barrera del Estrecho	Nº	90	Coordenadas	X	635964	Y	4658870
Zona	5	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Cercado artificial, para guardar ganado, realizado con sillarejo. Planta rectangular en la construcción. En su interior pudieron existir separaciones para distintos atajos. Se ha construido en ladera.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.							
Paramentos	Sillarejo.							
Cubierta								
Equipamiento								
Conservación	Abandonada.							
Observaciones	Se ubica muy próxima a La Cañada Real de Los Roncaleses y de un conjunto de instalaciones de uso ganadero.							

Nombre	Barrera del Estrecho	Nº	90	Coordenadas	X	635964	Y	4658870
Zona	5	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 46 Parcela 1



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 62	Barrera del Estrecho			X635856	Y4658661
					
Tipo	Barrera	Distrito	49	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC´s 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	100	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 5 **NOMBRE:** Corral de Medrano o del Cabrero **DISTRITO Nº:** 49

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, 3 corrales en El Estrecho

Fecha: 28/08/2023 **Hora de llegada:** 12:19 **Hora de salida:** 12:31

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se ha encontrado
- **Otras observaciones:** El estado de la construcción empieza a ser ruinoso

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No, está en peor estado
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Casi nada, hay algo de basura cerca pero no se corresponde con la actividad ganadera realizada en el pasado

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Conejo
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


Sí, hay dos en El Estrecho

- **Otras observaciones:** Está con agua, pero muy sucio

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Bajo, debido a que se hizo con materiales del entorno y mantiene la misma gama de colores

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

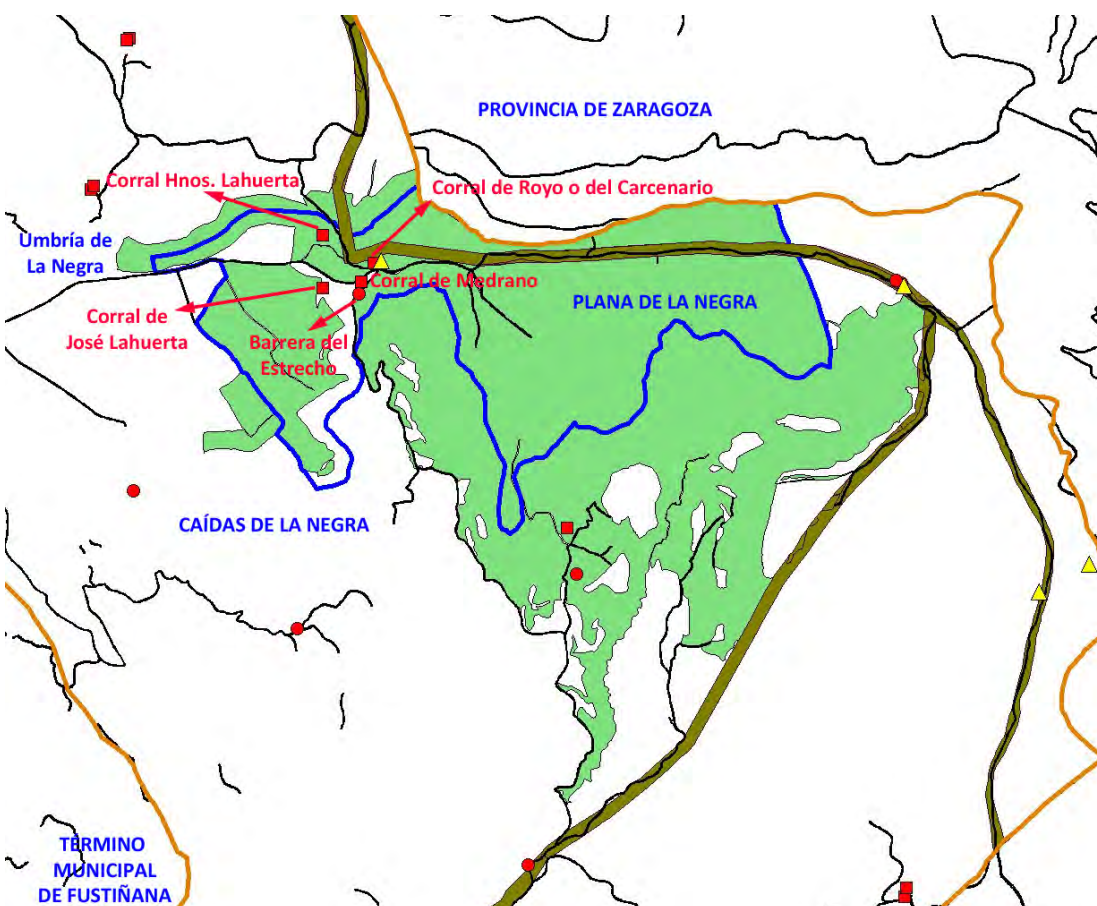

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No parece la mejor opción, sobre todo por el paisaje de su entorno y su escasa superficie

8º.- OTROS COMENTARIOS: No cabe duda de que El Estrecho es uno de los parajes de Bardenas con especial valor etnográfico por la concentración de edificaciones existente. Incluso hay que poner de relevancia el propio nombre de la cuesta que lo comunica con la Plana de Alfariello: “cuesta del Villar”. Según la RAE, el término “Villar” significa “pueblo pequeño”. La Comunidad debería poner en marcha alguna actuación para evitar que se pierdan estos valores.



Nombre	Corral del Estrecho	Nº	78	Coordenadas	X	635971	Y	4658845
Zona	5	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado, edificado en su mayor parte, siguiendo la arquitectura popular. La instalación consta de un área denominada “<i>cubierto</i>”, protegida por un tejado y sendas zonas al raso o “<i>serenado</i>”, ubicados a distintas alturas.. Junto a estos espacios se encuentra dos cabañas o casetas del pastor, una de ellas ubicada separada del cubierto y insertada entre las estructuras murarias del “serenado” y, la segunda contigua al corral.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva.							
Paramentos	• Cubierto: Muros de sillarejo. Aparejo isódomo. En determinadas puertas de acceso al cubierto, se han construido muros de refuerzo, a manera de contrafuertes. • Serenado: muros de sillarejo a “seco”. • Casetas: Muros de sillarejo. Un solo vano –puerta-. Parte superior del vano con viga de madera.							
Cubierta	• Corral: Tejado a una vertiente. Elaborado con sucesivas capas: vigas, cañizo y teja árabe. • Casetas: A un agua con el tradicional entramado de capas sucesivas: vigas de madera, cañizo y teja árabe.							
Equipamiento								
Conservación	Prácticamente arruinado. Sin utilizar.							
Observaciones	Es curiosa la localización de una de la caseta del pastor, independiente del resto del cubierto y la presencia de dos estructuras tipo cabañas. En la zona existe un conjunto importante de edificaciones.							

Nombre	Corral del Estrecho	Nº	78	Coordenadas	X	635971	Y	4658845
Zona	5	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 46 Parcela 24-25



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 59	Corral de Medrano + Corral del Cabrero				X635870	Y4658727
						
Tipo	Corral	Distrito	49	Fecha visita	---	
Hábitats						
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No			

Cartografía Hábitats ZEC´s 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).			
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat		
1430	I	143026	100	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.		
Flora						
Datos de flora con precisión coordenada XY: No						
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No						
Fauna						
Caja cernícalo		No				
Caja lechuza		No				

Nº28 CORRAL DE MEDRANO



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA


❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol		

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	X
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

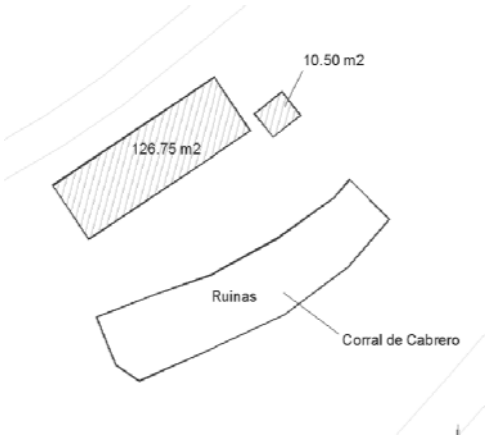

❖ Accesibilidad

Al lado del camino

3. BIENESTAR ANIMAL

❖ Capacidad ganado vacío	Nº	0
❖ Capacidad estabulación	Nº	0
❖ Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖ Ventilación	SI	NO
❖ Estercolero	SI	NO
❖ Extracción mecánica de estiércol	SI	NO

*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

4. VALORACION

❖ Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖ Suministros		
Luz	SI	NO
Agua	SI	NO
❖ Ruina económica	SI	NO
❖ Ruina funcional	SI	NO
❖ Valoración económica	0	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖ Valor paisajístico	SI	NO
❖ Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derruido. Limpiar los escombros.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 5 **NOMBRE:** Corral del Viso o de Hnos. Lahuerta **DISTRITO Nº:** 49

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, 3 corrales en El Estrecho

Fecha: 28/08/2023 **Hora de llegada:** 12:50 **Hora de salida:** 13:18

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** Unos 180 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Muchas, sobre todo dentro de la construcción, pero también por fuera
- **Otras observaciones:** Estado muy ruinoso

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** La uralita y los restos de red metálica y alambre de espino del cerramiento que tiene delante

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguna
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


Sí, hay dos en El Estrecho

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Alto, sobre todo por la uralita
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

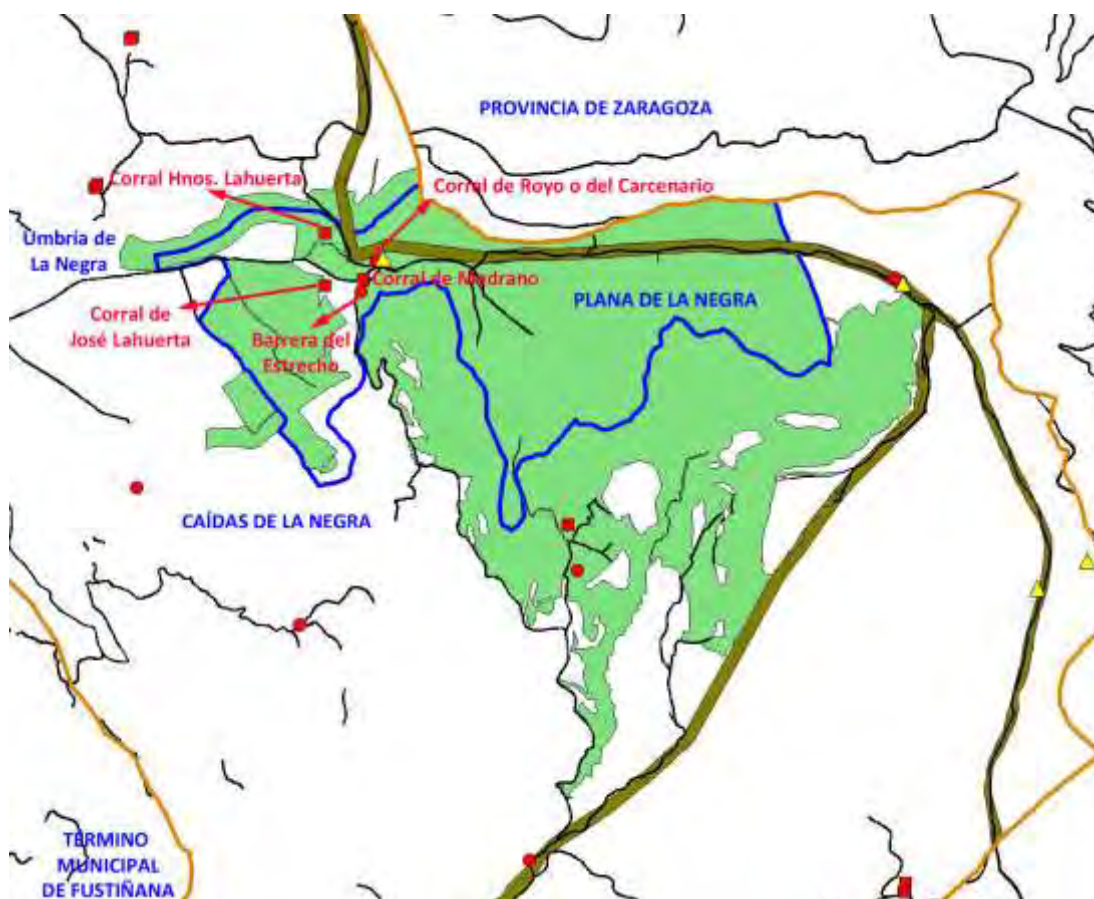

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No parece la mejor opción, sobre todo por el paisaje de su entorno

8º.- OTROS COMENTARIOS: No cabe duda de que El Estrecho es uno de los parajes de Bardenas con especial valor etnográfico por la concentración de edificaciones existente. Incluso hay que poner de relevancia el propio nombre de la cuesta que lo comunica con la Plana de Alfarillo: “cuesta del Villar”. Según la RAE, el término Villar significa “pueblo pequeño”. La Comunidad debería poner en marcha alguna actuación para evitar que se pierdan estos valores.





Nombre	Corral de El Viso	Nº	74	Coordenadas	X	635750	Y	4659217
Zona	5	Ámbito Ganadero						
Descripción	Corral para guardar ganado, edificado en su mayor parte, siguiendo la arquitectura popular. La instalación consta de un área denominada “ <i>cubierto</i> ” con seis puertas de acceso, protegida por un tejado y una zona al raso o “ <i>serenado</i> ”. Junto a estos espacios se encuentra la cabaña o caseta del pastor, ubicada separada del corral. La dimensión de las construcciones abarca una zona de 642 metros cuadrados.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva.							
Paramentos	• Cubierto: Muros de sillarejo. En determinadas puertas de acceso al cubierto, se han construido muros de refuerzo, a manera de contrafuertes. • Serenado: muros de sillarejo a “seco”. En determinadas áreas, se colocaron losas planas en el remate. • Caseta: Muros de sillarejo. Un solo vano –puerta-. Parte superior del vano con dintel de losa.							
Cubierta	• Corral: Tejado a una vertiente. Sobre viguetas de madera se colocó una chapa de fibrocemento. • Caseta: hundida. El tejado era a dos aguas con el tradicional entramado de capas sucesivas: vigas de madera, cañizo y teja árabe. La viga cumbrera se apoya sobre un pilar de piedra.							
Equipamiento	En el interior de la caseta se puede apreciar el lugar que ocupaba el hogar.							
Conservación	Prácticamente arruinado. Sin utilizar.							
Observaciones	Es curiosa la localización de la caseta del pastor, independiente del resto de las edificaciones.							

Nombre	Corral de El Viso	Nº	74	Coordenadas	X	635750	Y	4659217
Zona	5	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 45 Parcela 111 B



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 60	Corral de los Hermanos Lahuerta	X635647	Y4659003
-------	---------------------------------	---------	----------



Tipo	Corral	Distrito	49	Fecha visita	---
------	--------	----------	----	--------------	-----

Hábitats

Cartografía hábitats salinos 1:5000	No
-------------------------------------	----

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000	Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).
------------------------------------	---

Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
1430	I	143026	100	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.

Flora

Datos de flora con precisión coordenada XY: No

Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No

Fauna

Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No

Nº30 CORRAL DE LOS HERMANOS LAHUERTA



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA


❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol		

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	X
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

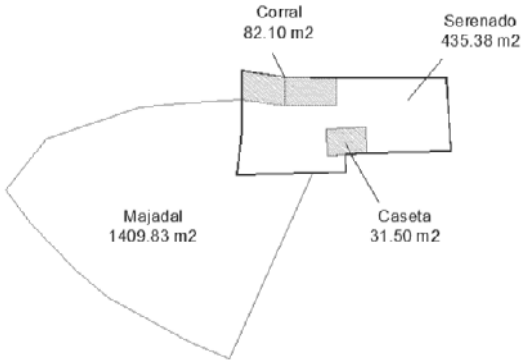

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ Nº Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Marrón
❖ Cubierta	
Material	Teja
Estado general	Ruina

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra.
Vigas	Madera
Estado	Ruina
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	
Estado	Ruina
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Color	-
Estado	Ruina
❖ Puertas y ventanas	-
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Ruina

Serenado

❖	Superficie	435.38 m2
❖	Material	Piedra.
❖	Estado	Ruina

Majadal

❖	Superficie	1.409,83 m2
❖	Cerramiento	Postes de madera, alambre y malla

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	0
❖	Capacidad estabulación	Nº	0
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	0 €	

NOTAS: Hay un abrevadero cercano

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derribar.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 5 **NOMBRE:** Barrera de Jerónimo II **DISTRITO Nº:** 50

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, la barrera adyacente

Fecha: 30/08/2023 **Hora de llegada:** 11:30 **Hora de salida:** 11:40

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:**
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:**

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** Está más deteriorada
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No se ha encontrado nada
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay ninguna
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Media
- Nivel del impacto de la construcción: Nulo
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Ya existe un redil en buen uso al lado

8º.- OTROS COMENTARIOS:

Prácticamente ya no se ven los muros de la antigua barrera, tras la excavación para instalar la tubería de agua y la construcción del abrevadero se ha deteriorado mucho.

No se considera necesario llevar a cabo ninguna actuación en este lugar



Nombre	Barrera de Jerónimo	Nº	80 B	Coordenadas	X	639163	Y	4658932
Zona	5	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Cercado artificial, para guardar ganado, realizado con sillarejo. Se intuye una planta ovalada en la construcción. En su interior pudo existir separaciones para distintos hatajos.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.							
Paramentos	Sillarejo.							
Cubierta								
Equipamiento								
Conservación	Abandonada.							
Observaciones	Se ubica adyacente a La Cañada Real de Los Roncaleses. La utilización de esta barrera cesó con la construcción de un cercado realizado con bloques de hormigón –ficha 88 A-.							

Nombre	Barrera de Jerónimo	Nº	80 B	Coordenadas	X	639163	Y	4658932
Zona	5	Ámbito	Ganadero					

Localización




ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 48 Parcela 3



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 64	Barrera de Jerónimo II	X639055	Y4658723
--------------	-------------------------------	----------------	-----------------

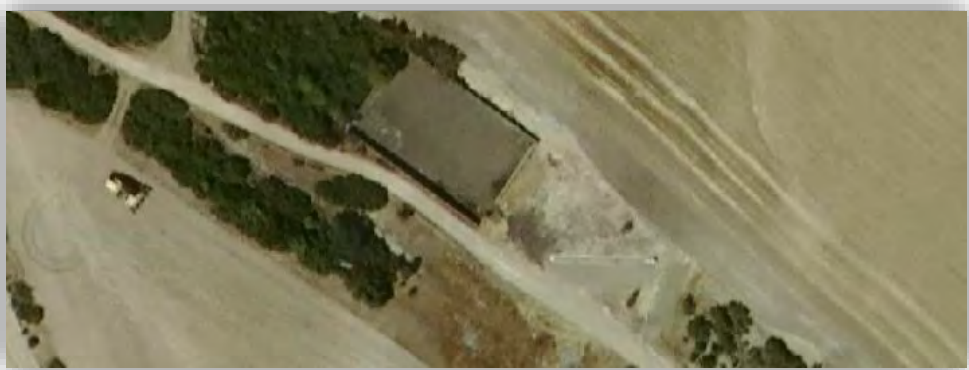

Tipo	Barrera	Distrito	50	Fecha visita	---
------	---------	----------	----	--------------	-----

Hábitats				
Cartografía hábitats salinos 1:5000		No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000		Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
1430	I	143026	50	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.
4090	I	433466	10	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.
1430	I	143026	8	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.
1420	I	142074	5	<i>Suaedetum braun-blauquetii</i> ; Matorrales de sosa.
1430	I	143024	5	<i>Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi</i> ; Orgazales.
1510*	I	151013	5	Comunidad de <i>Limonium ruizii</i> ; Formaciones de <i>Limonium</i> sp. pl.
1310	I	151055	5	<i>Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae</i> ; Pastizales de anuales halófilos.
6220*	I	522079	5	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .
92D0	I	82D020a	5	<i>Suaedo braunblauquetii-Tamaricetum canariensis</i> ; Tamarizales halófilos.
1410		141032	2	<i>Plantagini maritimae-Camphorosmetum monspeliacae</i> ; Comunidades subhalófilas de alcanforera.

Flora	
Datos de flora con precisión coordenada XY: No	
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No	
Fauna	
Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 5 **NOMBRE:** Barrera de Clemente **DISTRITO Nº:** 52

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, 2 barreras, corral y tollo

Fecha: 30/08/2023 **Hora de llegada:** 09:45 **Hora de salida:** 09:58

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:**
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Superficie aproximada:
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?**
- **Otras observaciones:** En casi todo el muro perimetral, las piedras se han ido cayendo ya

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No, parece estar en peor estado
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No se ha encontrado nada
- **Otras observaciones:** El estado es de ruina total; parece que un poco más arriba había un pequeño refugio para el pastor

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay ninguna
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:** Al lado hay balsa y balsete bastante decentes

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Nulo, está totalmente integrado
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

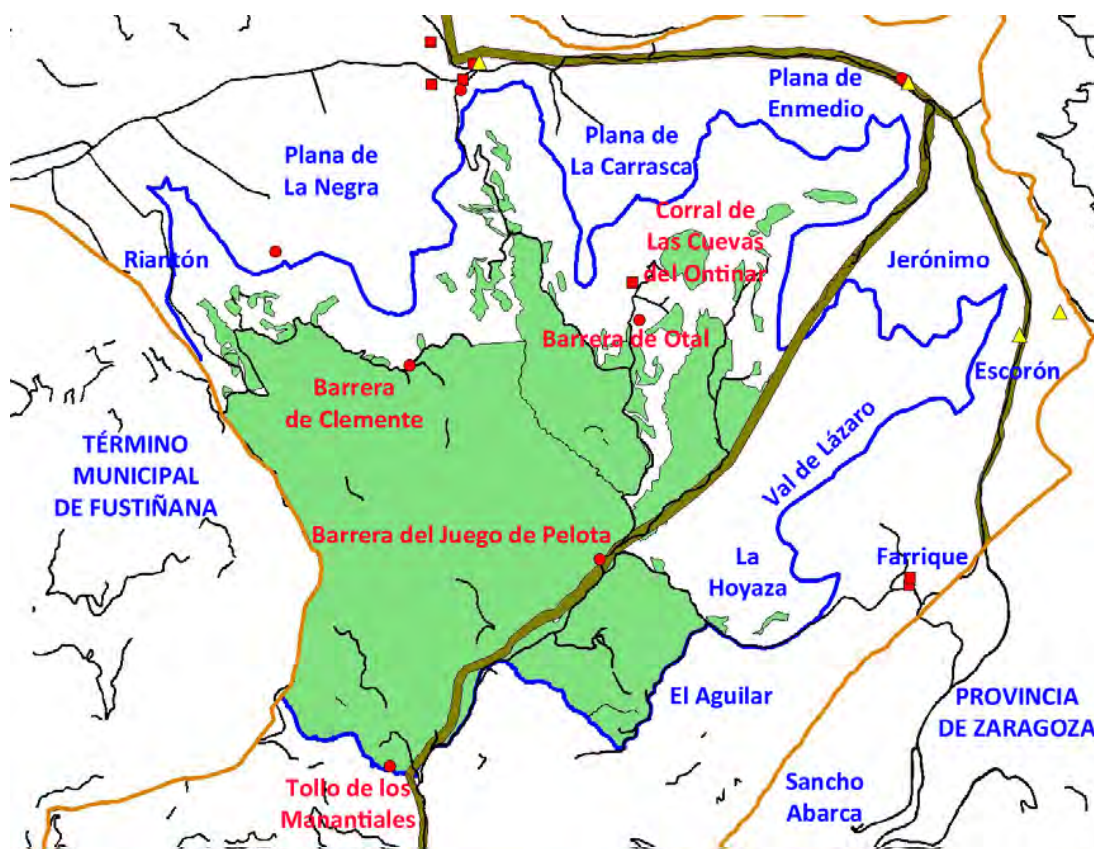

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No hay mucho sitio en este majadal, aunque tener agua y buen camino de acceso no es frecuente en estos parajes; así que podría estudiarse una ubicación cerca de aquí

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Barrera de Clemente	N°	97	Coordenadas	X	635607	Y	4656926
Zona	5	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Cercado artificial realizado con sillarejo. Se intuye una planta ovalada en la construcción. En su interior pudieron existir separaciones para distintos hatajos. Se aprovechó el relieve existente – ladera- para su fábrica. Orientación Sur.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva.							
Paramentos	Sillarejo a seco.							
Cubierta								
Equipamiento								
Conservación	Abandonada.							
Observaciones	Se ubica adyacente al camino denominado Barrera de Clemente. A escasos metros de la misma existe una balsa que, todavía, se encuentra en uso.							

Nombre	Barrera de Clemente	Nº	97	Coordenadas	X	635607	Y	4656926
Zona	5	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 46 Parcela 24



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 69	Barrera de Clemente			X635490	Y4656685
					
Tipo	Barrera	Distrito	52	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	80	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
---	---	068	10	Cultivos herbáceos.	
4090	I	433466	10	Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 5 **NOMBRE:** Barrera del Juego de Pelota **DISTRITO Nº:** 52
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, 2 barreras, corral y tollo
Fecha: 30/08/2023 **Hora de llegada:** 13:13 **Hora de salida:** 13:24

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:**
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:**

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Algunas piezas de metal, como postes, varillas, red, somier...
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay ninguna
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Alta
- Nivel del impacto de la construcción: Nulo
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

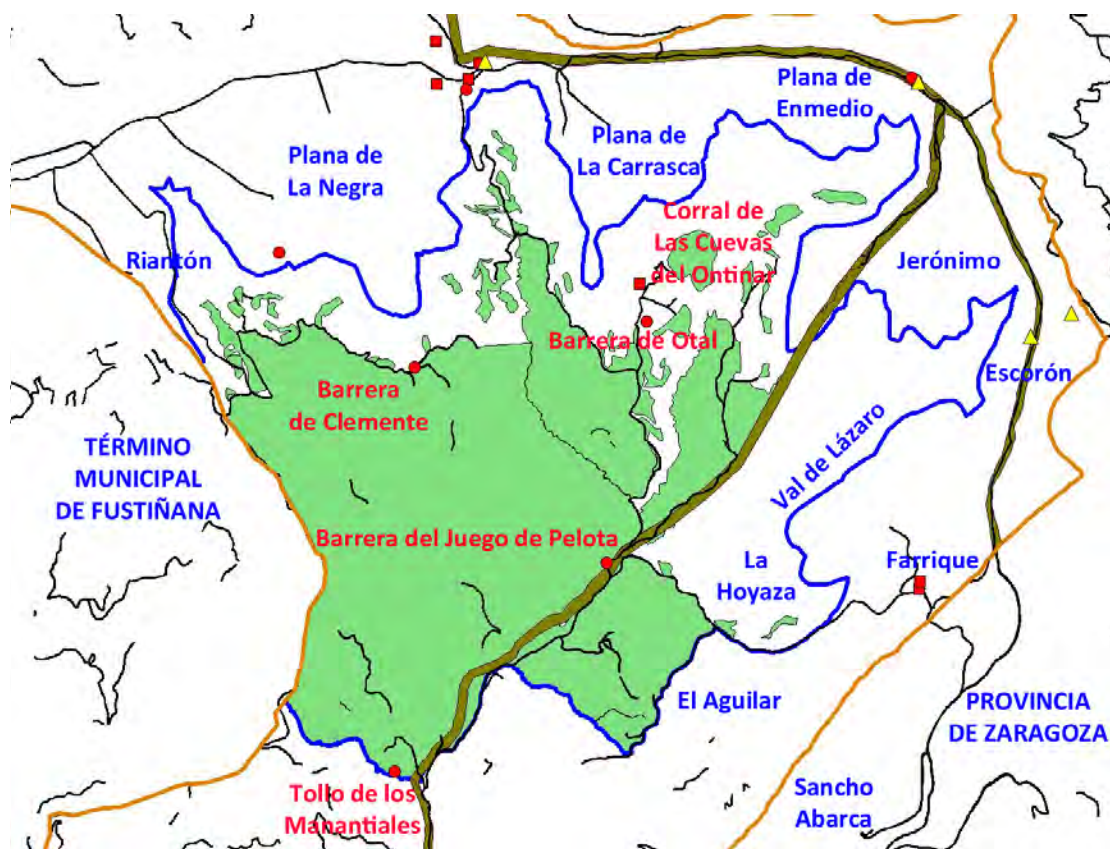

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, hay muy poca superficie y el lugar tiene alto riesgo de derrumbes

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Barrera del Juego de Pelota	Nº	108	Coordenadas	X	636962	Y	4655502
Zona	5	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Cercado natural utilizado para guardar ganado. Tan sólo, en la zona más accesible presenta un cierre artificial de palets de madera. Aprovecha el relieve existente para su utilización.							
Valor Etnográfico	Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la infraestructura de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.							
Paramentos	Sustrato geológico.							
Cubierta								
Equipamiento								
Conservación	Buena.							
Observaciones	Se ubica junto a La Cañada Real de Los Roncaleses. El entorno paisajístico donde se localiza es de una sublime belleza. Sin duda, es una zona mágica.							

Nombre	Barrera del Juego de Pelota	Nº	108	Coordenadas	X	636962	Y	4655502
Zona	5	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 46 Parcela 24



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 70	Barrera del Juego de Pelota			X636854	Y4655293
					
Tipo	Barrera	Distrito	52	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			Si (Fuente: Molina, C. & Díez, A. 2012).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	40	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
1510*	I	151014	30	Limonio viciosoi-Lygeetum sparti; Espartales halófilos.	
4090	I	309098	30	Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae; Tomillares, aliagares y romerales riojanos y bardeneros.	
Cartografía Hábitats ZEC´s 1:25000			Si (Fuente: Berastegi, A. & Meyer, A. 2020).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	40	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
1510*	I	151014	30	Limonio viciosoi-Lygeetum sparti; Espartales halófilos.	
4090	I	433466	30	Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 5 **NOMBRE:** Tollo de los Manantiales **DISTRITO Nº:** 52

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, 3 barreras y un corral

Fecha: 01/09/2023 **Hora de llegada:** 08:47 **Hora de salida:** 09:28

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:**
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:**

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Varios somieres y trozos de red metálica
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay ninguna
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Casi nulo, está naturalizado
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

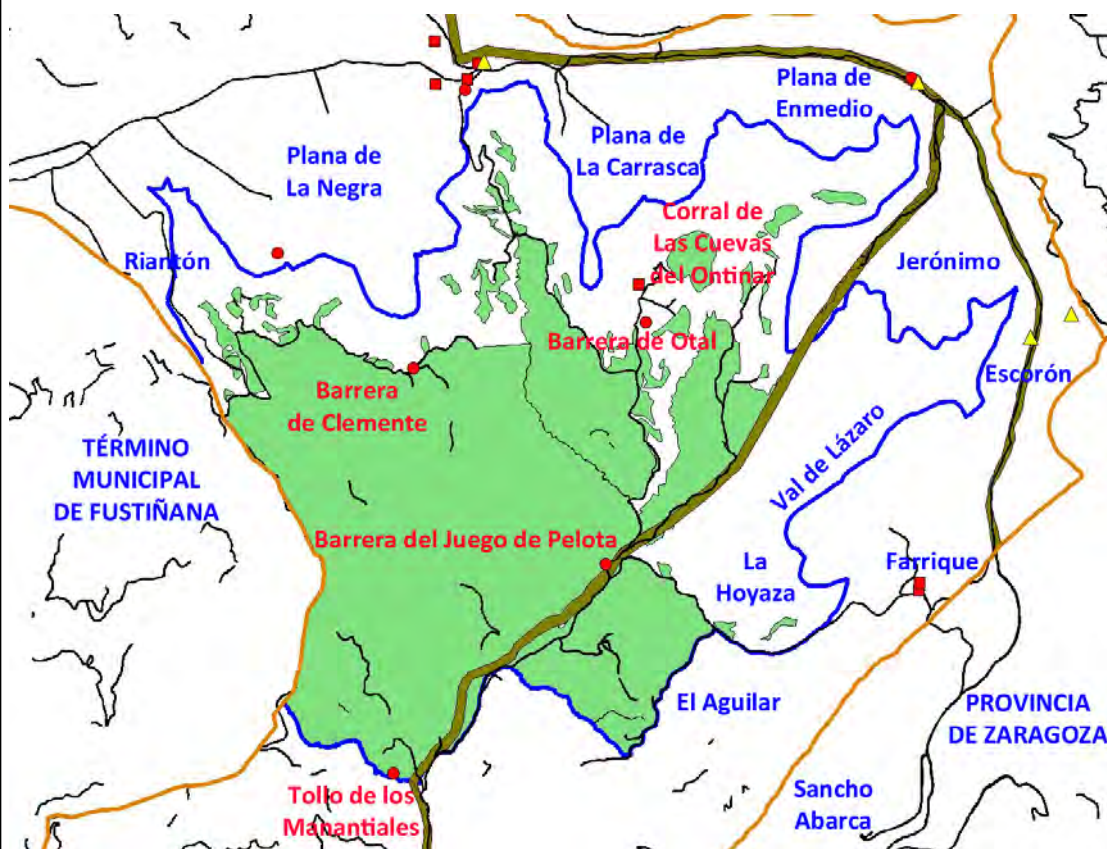

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, hay poco sitio disponible, la orografía es muy complicada, tiene riesgo de inundaciones y el hábitat se ha recuperado bien

8º.- OTROS COMENTARIOS:

Hay dudas sobre la conveniencia o no de retirar los somieres y restos de red que conforman los toscos cerramientos; no son elementos propios del lugar, pero muy probablemente el tolo se construyó con ellos desde el primer momento.



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Tollo de los Manantiales” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría D.

Nº 68	Tollo del Ablitero			X635347	Y4653808
					
Tipo	Barrera	Distrito	52	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000				Sí (Fuente: Molina, C. & Díez, A. 2012).	
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	50	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
1510*	I	151014	25	<i>Limonio viciosoi-Lygeetum sparti</i> ; Espartales halófilos.	
4090	I	309098	25	<i>Salvia lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae</i> ; Tomillares, aliagares y romerales riojanos y bardeneros.	
Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000				Sí (Fuente: Berastegi, A. & Meyer, A. 2020).	
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	50	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
1510*	I	151014	25	<i>Limonio viciosoi-Lygeetum sparti</i> ; Espartales halófilos.	
4090	I	309098	25	<i>Salvia lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae</i> ; Tomillares, aliagares y romerales riojanos y bardeneros.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Barrera del Patillas **DISTRITO Nº:** 67
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, barrera de Aguirre
Fecha: 10/05/2023 **Hora de llegada:** 12:30 **Hora de salida:** 12:42

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:**
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No
- **Otras observaciones:** Nunca tuvo zonas cubiertas, se destinaba a encerrar ganado bravo

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Toda la barrera completa: postes, red metálica, alambres, chapas, etc. Ya han cortado unos 20 postes.
- **Otras observaciones:** Se encuentra en un estado lamentable

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Alta
- Nivel del impacto de la construcción: Muy alto
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No haría falta, ya que la barrera de Aguirre está a apenas 200 metros

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Barrera en Val de La Fuente del Ferial	Nº	54	Coordenadas	X	619779	Y	4683444
Zona	1	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Cercado artificial, para guardar ganado, realizado con red de metálica, piquetas, queletas de madera y chapas de metal. Presenta una zona para el embarque de ganado.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.							
Paramentos	Red de metálica, piquetas, queletas de madera y ladrillo de doble hueco							
Cubierta								
Equipamiento								
Conservación	Regular.							
Observaciones	Se ubica muy próxima a la Fuente del Ferial.							

Nombre	Barrera en Val de La Fuente del Ferial	Nº	54	Coordenadas	X	619779	Y	4683444
Zona	1	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 7 Parcela 245 M



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 81	Barrera del Patillas				X619658	Y4683236	
							
Tipo		Barrera		Distrito	67	Fecha visita	10/05/2023
Hábitats							
Cartografía hábitats salinos 1:5000					Si (Fuente: Molina, C. & Díez, A. 2012).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat			
6420	I	542015	60	Cirsio monspessulani-Holoschoenetum vulgaris; Juncales de junco churrero.			
---	---	621121	25	Typho angustifoliae-Phragmitetum australis; Cañaverales y espadañales de aguas dulces.			
1410	I	14101D	15	Soncho crassifolii-Juncetum maritimi; Juncales halófilos y oligohalinos poco encharcados.			
Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000					Si (Fuente: Berastegi, A. & Meyer, A. 2020).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat			
6420	I	542015	60	Cirsio monspessulani-Holoschoenetum vulgaris; Juncales de junco churrero.			
---	---	621121	25	Typho angustifoliae-Phragmitetum australis; Cañaverales y espadañales de aguas dulces.			
1410	I	14101D	15	Soncho crassifolii-Juncetum maritimi; Juncales halófilos y oligohalinos poco encharcados.			
Flora							
Datos de flora con precisión coordenada XY: No							
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No							
Fauna							
Caja cernícalo		No					
Caja lechuza		No					
Visita campo		No se detecta ninguna especie.					

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Barrera de Leonaz **DISTRITO Nº:** 72
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No
Fecha: 15/05/2023 **Hora de llegada:** 11:30 **Hora de salida:** 11:35

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:**
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No
- **Otras observaciones:** Nunca ha tenido una parte cubierta

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Muy poco, alguna garrafa de plástico
- **Otras observaciones:** Sólo quedan restos de pequeñas tapias hechas por apilamiento manual de piedras, todo muy naturalizado ya

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Son restos de indudable valor etnográfico que ocupan unos pocos cientos de metros cuadrados, constituyendo además pequeños enclaves de biodiversidad en un entorno dominado por cultivos de cereal
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
Revisiones realizadas:
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Alto, se divisa gran parte del Plano
- **Nivel del impacto de la construcción:** Nulo, está totalmente naturalizada
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, porque para instalar el abrevadero se liberó del cultivo la parcela 690/8/412, de 8.095 m², que sería suficiente para construir una nueva barrera, y dista de esta apenas 130 metros

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Barrera de La Estroza	N°	37	Coordenadas	X	621415	Y	4681196
Zona	1	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Cercado artificial, para guardar ganado, realizado con piedra local –fragmentos de gravas y cantos cementados- con unas dimensiones de 164,62 metros cuadrados. En su interior pudieron existir separaciones para distintos hatajos.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.							
Paramentos	Piedra local.							
Cubierta								
Equipamiento								
Conservación	Abandonada.							
Observaciones	Se ubica anexa a un camino.							

Nombre	Nº	Coordenadas	X	Y
Zona	Ámbito			

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 8 Parcela 163 B



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 84	Barrera de la Estroza	X621308	Y4680987
--------------	------------------------------	----------------	-----------------



Tipo	Barrera	Distrito	72	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000		No			

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000		Sí (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).			
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
---	---	068	100	Cultivos herbáceos.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral de Emiliano Castillejo **DISTRITO Nº:** 74
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, Bandera y Manuel Hdez.
Fecha: **Hora de llegada:** **Hora de salida:**

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está todavía peor
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 15 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Toda está por el suelo
- **Otras observaciones:** El aspecto es de ruina total

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí, trozos de ladrillos y sobre todo de uralita, tanto dentro como fuera de las ruinas
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Baja, poco representativo de Bardenas
- **Nivel del impacto de la construcción:** Muy bajo, apenas se ve
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, ocupa una superficie pequeña y el acceso con vehículo a motor es muy malo

8º.- OTROS COMENTARIOS



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. visitó más de 200 edificaciones en Bardenas (cabañas, corrales, barreras, tollos, abejas...) redactando un total de 196 fichas etnográficas en las que detallaron los elementos de interés de cada una. Según ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023, se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Emiliano Castillejo” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría B.

Nº 86	Corral de Emiliano Castillejo	X617156	Y4682145
-------	-------------------------------	---------	----------



Tipo	Corral	Distrito	74	Fecha visita	---
------	--------	----------	----	--------------	-----

Hábitats				
Cartografía hábitats salinos 1:5000				Si (Fuente: Molina, C. & Díez, A. 2012).
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
---	---	621121	65	<i>Typho angustifoliae-Phragmitetum australis</i> ; Cañaverales y espadañales de aguas dulces.
1410	I	14101D	25	<i>Soncho crassifolii-Juncetum maritimi</i> ; Juncas halófilas y oligohalinas poco encharcadas.
1420	I	142074	10	<i>Suaedetum braun-blauquetii</i> ; Matorrales de sosa.
Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000				Si (Fuente: Berastegi, A. & Meyer, A. 2020).
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
---	---	621121	65	<i>Typho angustifoliae-Phragmitetum australis</i> ; Cañaverales y espadañales de aguas dulces.
1410	I	14101D	25	<i>Soncho crassifolii-Juncetum maritimi</i> ; Juncas halófilas y oligohalinas poco encharcadas.
1420	I	142074	10	<i>Suaedetum braun-blauquetii</i> ; Matorrales de sosa.

Flora	
Datos de flora con precisión coordenada XY:	No
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1:	No

Fauna	
Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No

Nº3 CORRAL DE EMILIANO CASTILLEJO



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI

NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

- ❖ Tipo de construcción

Ruina	X
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

- ❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

3. BIENESTAR ANIMAL

- ❖ Capacidad ganado vacío

Nº

0
- ❖ Capacidad estabulación

Nº

0
- ❖ Protección para acceso animales salvajes

SI

NO
- ❖ Ventilación

SI

NO
- ❖ Estercolero

SI

NO
- ❖ Extracción mecánica de estiércol

SI

NO

*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

4. VALORACION

- ❖ Estado general

MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO
- ❖ Suministros
- Luz

SI

NO
- Agua

SI

NO
- ❖ Ruina económica

SI

NO
- ❖ Ruina funcional

SI

NO
- ❖ Valoración económica

0 €

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

- ❖ Valor paisajístico

SI

NO
- ❖ Valor etnográfico

SI

NO

6. RECOMENDACIONES

Derruido. Limpiar los escombros.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: **NOMBRE:** Barrera de Los Portillos **DISTRITO Nº:** 75
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Val de Bombar y Marín
Fecha: 16/05/2023 **Hora de llegada:** 11:03 **Hora de salida:** 11:25

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** Está muy deteriorada
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No
- **Otras observaciones:** Todo el vallado está por el suelo, la madera rota y muy deteriorada

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Todo el vallado está para retirar, sobre todo los trozos de red ganadera, postes de hierro y alambre de espino, que suponen un riesgo para las personas y la fauna
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Media, poco representativo de Bardenas
- **Nivel del impacto de la construcción:** Casi nulo, sólo se ven algunos postes de madera
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

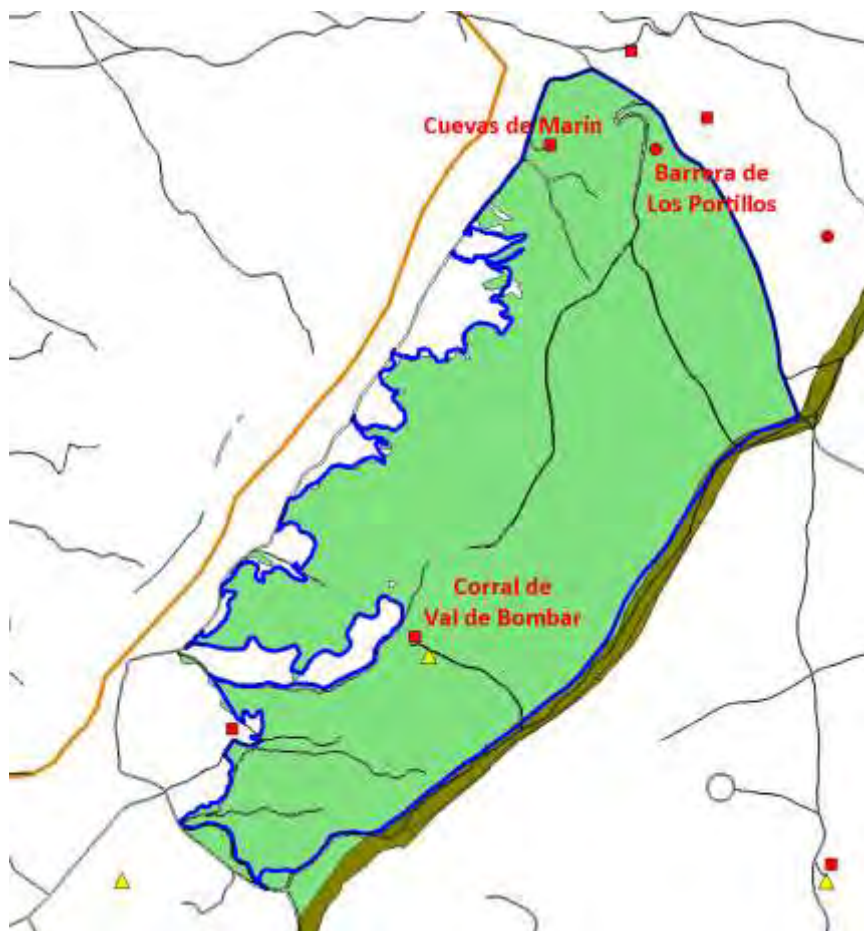

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, aunque la pendiente podría ser excesiva

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Barrera en la Zona de los Forcajos y Aguasalada		N°	23	Coordenadas	X	617093	Y	4682245
Zona	1		Ámbito	Ganadero					
Descripción	Cercado artificial, para guardar ganado, realizado con red de metálica, piquetas, queletas de madera. Está constituida por varios recintos. Presenta una zona para el embarque de ganado.								
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.								
Paramentos	Red de metálica, piquetas, queletas de madera.								
Cubierta									
Equipamiento									
Conservación	Buena.								
Observaciones	Se ubica aprovechando la pendiente de una ladera.								

Nombre	Barrera en la Zona de los Forcajos y Aguasalada	Nº	23	Coordenadas	X	617093	Y	4682245
Zona	1	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 5 Parcela 24



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 91	Barrera de Los Portillos			X616979	Y4682040
-------	--------------------------	--	--	---------	----------



Tipo	Barrera	Distrito	75	Fecha visita	---
------	---------	----------	----	--------------	-----

Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
5210	I	421014	30	<i>Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae</i> ; Coscojares riojanos y bardeneros.	
4090	I	433466	30	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.	
---	---	068	10	Cultivos herbáceos.	
---	---	110	10	Afloramientos.	
1430	I	143026	10	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
6220*	I	522079	10	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .	

Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					

Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Cuevas de Florencio Marín **DISTRITO Nº:** 75
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Val de Bombar, Portillos
Fecha: 16/05/2023 **Hora de llegada:** 11:53 **Hora de salida:** 12:12

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está mucho peor
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No
- **Otras observaciones:** No se ve basura por el entorno

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No
- **Otras observaciones:** Se ven desprendimientos recientes, a pesar de ese riesgo hay huellas de personas en el interior de las cuevas

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Huellas de zorro en el barro
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Media, poco representativo de Bardenas
- **Nivel del impacto de la construcción:** Nulo, apenas se ve
- **Otras observaciones:** El paisaje que se contempla desde aquí está bastante afectado por aerogeneradores, líneas eléctricas y edificios

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

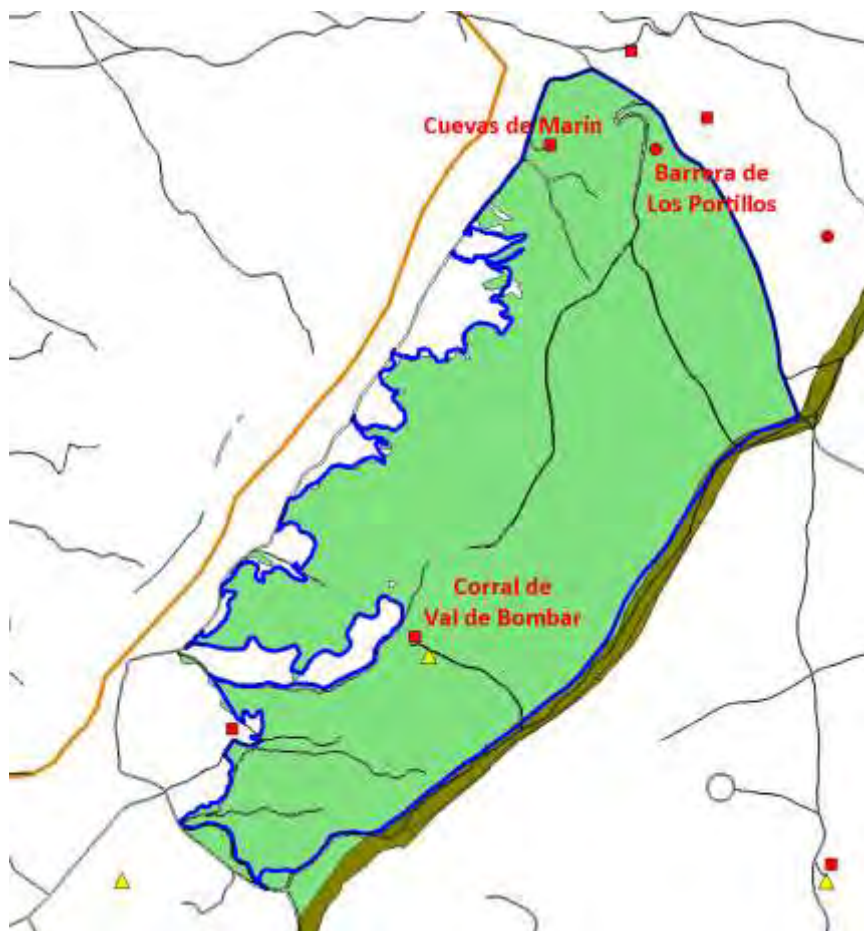

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No

8º.- OTROS COMENTARIOS

Para evitar todo lo posible los riesgos para las personas, sería oportuno retirar la señalización del antiguo paseo peatonal que aún existe y cortar el camino de acceso



Nombre	Cuevas de Marín	Nº	26	Coordenadas	X	616735	Y	4682269
Zona	1	Ámbito	Ganadero.					
Descripción	Corral para guardar ganado. Conjunto de construcciones artificiales excavadas, parcialmente, en las arcillas y yesos de la zona. Las áreas del denominado “<i>cubierto</i>” y la cabaña del pastor son recintos trogloditas. El serenado se ha realizado con piedra de sillarejo y aprovecha en parte una ladera. El material geológico existente en la zona permitió este tipo de instalación ubicada en la parte inferior de una ladera. La zona del cubierto presenta tres vanos de entrada o huecos. La cabaña o caseta del pastor tiene una pequeña ventana para poder obtener ventilación directa desde el exterior. Este recinto se encuentra revestido, lo que lo hace más idóneo para el hábitat humano. Todavía existen los restos del hogar.							
Valor Etnográfico	Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.							
Paramentos	• Cubierto: Estrato geológico. • Serenado: Sillarejo. Presenta un serenado, prácticamente desmantelado, con una delimitación hecha a base estructuras murarias de piedra. • Caseta: Estrato geológico.							
Cubierta	• Corral: Estrato geológico. • Caseta: Estrato geológico.							
Equipamiento	Se conserva parte de la chimenea.							
Conservación	Regular.							
Observaciones								

Está ubicada en ladera con una orientación de los vanos del cubierto y del serenado hacia el este. La instalación se localiza en un entorno desde el punto de vista paisajístico con alto valor, formando parte del mismo. Tanto su ubicación, en las proximidades del embalse de Ferial, como la accesibilidad alta para llegar hasta las proximidades de la instalación puede influir para que sea considerado como un potencial recurso turístico. El valor etnográfico está fuera de toda duda, siendo uno de los escasos reflejos de lo que se podría llamar corrales “trogloditas”.

Su conservación es mejor que otro ejemplo de este tipo de instalación: *El Corral de Las Pulgas o Zalduendo* –Ficha 21-. En la actualidad, se recoge como un punto de interés en la guía de rutas turísticas de Las Bardenas Reales de Navarra.

Nombre	Cuevas de Marín	Nº	26	Coordenadas	X	616735	Y	4682269
Zona	1	Ámbito	Ganadero.					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 5 Parcela 14 y 15



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 89	Cuevas de Marín			X616621	Y4682054
					
Tipo	Barrera	Distrito	75	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
5210	I	421014	30	Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae; Coscojares riojanos y bardeneros.	
4090	I	433466	30	Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros.	
---	---	068	10	Cultivos herbáceos.	
---	---	110	10	Afloramientos.	
1430	I	143026	10	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
6220*	I	522079	10	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				

Nº34 CUEVAS DE MARIN



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI


NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

- ❖ Tipo de construcción

Ruina	☒
Antigua	☐
Antigua restaurada	☐
Reciente	☐
Nueva	☐

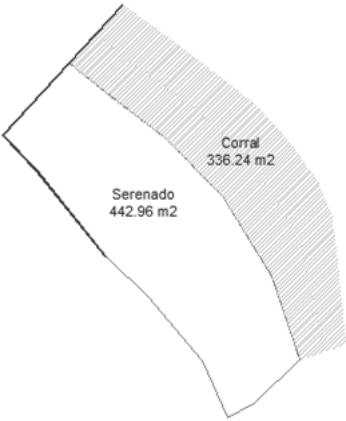

- ❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

No tiene caseta

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Terreno natural
Vigas	Terreno natural
Estado	Ruina
❖ Cerramiento	
Material	Terreno natural
Color	-
Estado	Ruina
Acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Terreno natural
Color	-
Estado	Ruina
❖ Puertas y ventanas	Se distinguen 4 huecos.
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Ruina

Serenado

❖	Superficie	442.96 m2 aprox.
❖	Material	Piedra.
❖	Estado	Ruina

Majadal

❖	No hay majadal
---	----------------

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	0
❖	Capacidad estabulación	Nº	0
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	0 €	

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Limpiar escombros.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Barrera de Agua Salada **DISTRITO Nº:** 76
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Barrera Camino Real
Fecha: 16/05/2023 **Hora de llegada:** 10:25 **Hora de salida:** 10:31

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:**
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Superficie aproximada:
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?**
- **Otras observaciones:** Sólo quedan montones de piedras que a duras penas indican el antiguo perímetro de la barrera

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No parece necesario intervenir
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA: Además de su valor etnográfico, cabe resaltar que ambientalmente también lo tiene. A pesar de su reducido tamaño, supone una pequeña isla de biodiversidad en medio de miles de hectáreas de monocultivo de cereal sin apenas linderos ni espacios illecos

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:** El abrevadero de este distrito está en el otro extremo, junto a la vía pecuaria

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Alta, vista típica del Plano
- **Nivel del impacto de la construcción:** Ninguno, está naturalizada
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No parece un lugar especialmente apropiado, apenas tiene 500 m² de superficie. Para instalar el abrevadero se desafectó del uso agrícola la parcela 6/471, de 8.963 m², superficie que podría ser suficiente para albergar también una barrera.

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Barrera de Aguasalada	Nº	34	Coordenadas	X	619133	Y	4681441
Zona	1	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Cercado artificial, para guardar ganado, realizado con piedra local –fragmentos de gravas y cantos cementados- con una dimensión de 204,53 metros cuadrados. Se intuye una planta trapezoidal en la construcción. En su interior pudieron existir separaciones para distintos hatajos.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.							
Paramentos	Piedra local.							
Cubierta								
Equipamiento								
Conservación	Abandonada.							
Observaciones	Se ubica muy próxima a la barrera de Aguasalada 2 o Valdeochoa –ficha 35-							

Nombre	Barrera de Aguasalada	Nº	34	Coordenadas	X	619133	Y	4681441
Zona	1	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 6 Parcela 496 B



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 92	Barrera de Agua Salada			X619026	Y4681232
					
Tipo	Barrera	Distrito	76	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
---	---	068	100	Cultivos herbáceos.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Barrera del Camino Real **DISTRITO Nº:** 76
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Barrera Agua Salada
Fecha: 16/05/2023 **Hora de llegada:** 10:15 **Hora de salida:** 10:23

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:**
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Superficie aproximada:
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?**
- **Otras observaciones:** La barrera ha desaparecido, las piedras se eliminaron en 2012 – 2013; seguidamente, la parcela 6/505 A de 379 m² con uso de pastos, la 6/505 B de 251 m² y uso construcción, y la 6/505 C de 105 m² y uso tierra de labor, todas con titularidad de Comunidad de Bardenas, fueron roturadas y añadidas a la parcela 6/504.

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** Fue eliminada y roturada
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

No procede cumplimentar este apartado, pero sí comentar que una vez más se comprueba la obsesión de algunos agricultores en arañar unos pocos metros cuadrados de tierra de cultivo, con total menosprecio del patrimonio etnográfico; con ello se eliminó a la vez un enclave que suponía una pequeña isla de biodiversidad en medio de miles de hectáreas de monocultivo de cereal sin apenas linderos ni espacios illecos. Todo ello con total impunidad.

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

No

- **Otras observaciones:** El abrevadero de este distrito está en el otro extremo, junto a la vía pecuaria

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Alta, vista típica del Plano
- **Nivel del impacto de la construcción:** Ninguno, ya no está
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Ya no existe, pero no se considera que el emplazamiento fuera adecuado para una barrera. Para instalar el abrevadero se desafectó del uso agrícola la parcela 6/471, de 8.963 m², superficie que podría ser suficiente para albergar también una barrera.

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Barrera de Valdechoa o Aguasalada 2	Nº	35	Coordenadas	X	619514	Y	4681461
Zona	1	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Cercado artificial, para guardar ganado, realizado con piedra local –fragmentos de gravas y cantos cementados- Se intuye una forma ovalada en la construcción. En su interior pudieron existir separaciones para distintos hatajos.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.							
Paramentos	Piedra local.							
Cubierta								
Equipamiento								
Conservación	Abandonada.							
Observaciones	Se ubica anexa a un camino y muy próxima a la barrera de Aguasalada 1 –ficha 34-							

Nombre	Barrera de Valdechoa o Aguasalada 2	Nº	35	Coordenadas	X	619514	Y	4681461
Zona	1	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 6 Parcela 505 B

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 154	Barrera del Camino Real	X619513	Y4681466
---------------	--------------------------------	----------------	-----------------



Tipo	Barrera	Distrito	76	Fecha visita	---
------	---------	----------	----	--------------	-----

Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
---	---	068	100	Cultivos herbáceos.	

Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					

Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Cueva de las Pulgas **DISTRITO Nº:** 77
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No
Fecha: 18/05/2023 **Hora de llegada:** 11:53 **Hora de salida:** 12:09

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Sí, no muchos
- **Otras observaciones:** Prácticamente no queda nada en pie y las cuevas están hundidas

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Trozos de uralita y ladrillos
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Sale un zorro
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Alta
- Nivel del impacto de la construcción: Nulo, no se ve
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, la orografía es abrupta, hay poco espacio y muy mal acceso con vehículo

8º.- OTROS COMENTARIOS

También se conocía como corral de Zalduendo



Nombre	Cuevas de Las Pulgas o de Zaldiendo	Nº	21	Coordenadas	X	615639	Y	4680266
Zona	1	Ámbito	Ganadería					
Descripción	Corral para guardar ganado. Conjunto de construcciones artificiales excavadas, parcialmente, en las arcillas y yesos de la zona. Presenta como “cubierto” tres estancias rupestres. El serenado se ha realizado con piedra de sillarejo, bloques de hormigón y ladrillo. El material geológico existente en la zona permitió este tipo de instalación ubicada en la parte inferior de una ladera. La zona del cubierto presenta tres vanos de entrada o huecos. No se ha podido detectar, con claridad, dado su estado de abandono, la presencia de la cabaña del pastor.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con un proyecto para evaluar si es viable su conservación.							
Paramentos	- Cubierto: Estrato geológico y estructuras murarias de ladrillo. - Serenado: Sillarejo, bloques de hormigón y ladrillo.							
Cubierta	Corral: Estrato geológico.							
Equipamiento								
Conservación	Arruinada y desmantelada.							
Observaciones	Está ubicada en ladera con una orientación de los vanos del cubierto y del serenado hacia el sur-este. La instalación se localiza en un entorno, desde el punto de vista paisajístico con alto valor, formando parte del mismo. Aún a pesar de que su interés, desde el punto de vista etnográfico es alto, su estado hace que el costo económico para revalorizarlo como recurso turístico sea elevado. Una instalación similar y con mayor potencial es Las Cuevas de Marín, inventariadas con el número 26.							

Nombre	Cuevas de Las Pulgas o de Zaldueño	Nº	21	Coordenadas	X	615639	Y	4680266
Zona	1	Ámbito	Ganadería					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 5 Parcela 172



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 94	Cueva de las Pulgas o Corral de Zalduendo			X615535	Y4680058
					
Tipo	Corral	Distrito	77	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
4090	I	433466	50	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.	
1430	I	143026	20	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
6220*	I	522079	20	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .	
5210	I	421014	10	<i>Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae</i> ; Coscojares riojanos y bardeneros.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				

Nº35 CUEVA DE LAS PULGAS O CORRAL DE ZALDUENDO



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI

NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.


2. CONSTRUCCION

- ❖ Tipo de construcción

Ruina	X
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

- ❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

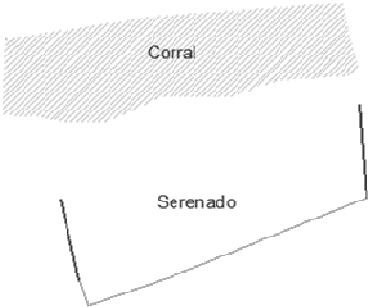

Caseta

No hay caseta.

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Terreno natural.
Vigas	Terreno natural.
Estado	Ruina
❖ Cerramiento	
Material	Terreno natural
Color	-
Estado	Ruina
❖ Cubierta	
Material	Terreno natural
Color	-
Estado	Ruina
❖ Puertas y ventanas	Se distinguen 2 puertas (huecos)
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Ruina

Serenado

- ❖ Superficie

Imposible determinar
- ❖ Material

Restos de zonas en ladrillo.
- ❖ Estado

Ruina

Majadal

No hay majadal.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	0
❖	Capacidad estabulación	Nº	0
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	0 €	

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

	Limpiar los escombros.
--	------------------------

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Barrera de La Calera **DISTRITO Nº:** 81

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Corral de Marino García

Fecha: 18/05/2023 **Hora de llegada:** 13:40 **Hora de salida:** 13:55

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:**
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No
- **Otras observaciones:** Nunca tuvo zona cubierta

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No
- **Otras observaciones:** Está naturalizada, una ruina etnográfica

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Muy alta
- Nivel del impacto de la construcción: Nulo, no se ve
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

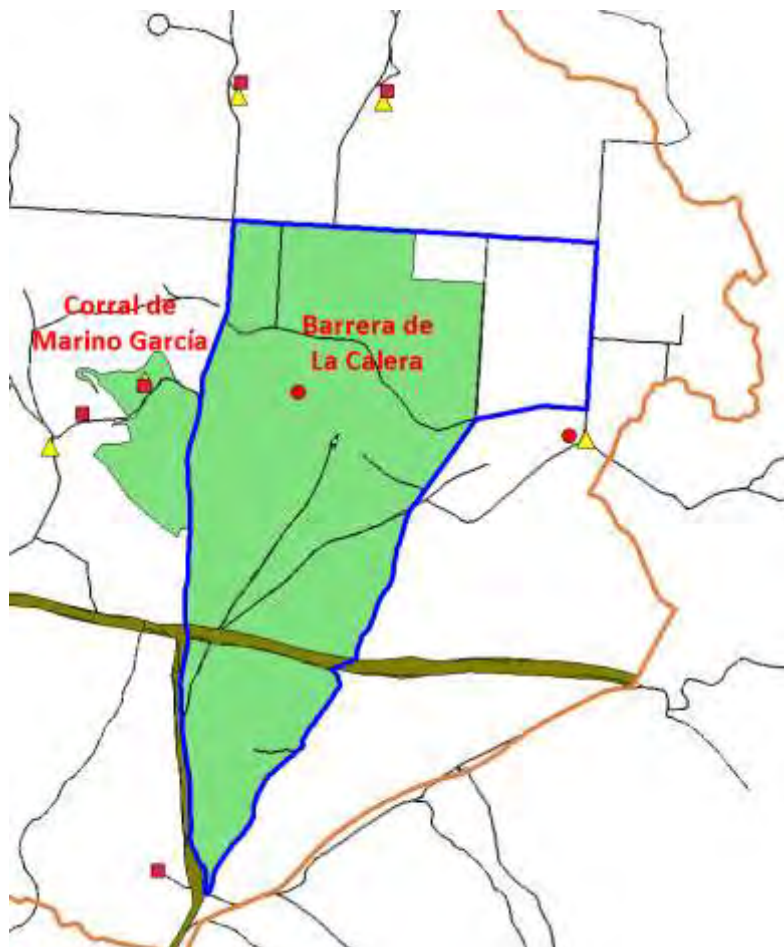

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, la superficie existente es muy reducida y no hay buen acceso para vehículo

8º.- OTROS COMENTARIOS

No se considera necesario llevar a cabo ninguna actuación



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. visitó más de 200 edificaciones en Bardenas (cabañas, corrales, barreras, tollos, abejas...) redactando un total de 196 fichas etnográficas en las que detallaron los elementos de interés de cada una. Según ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:


- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023, se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

La llamada “Barrera de La Calera” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrada en la categoría C.

Nº 158	Barrera de La Calera	X617937	Y4678411
--------	----------------------	---------	----------

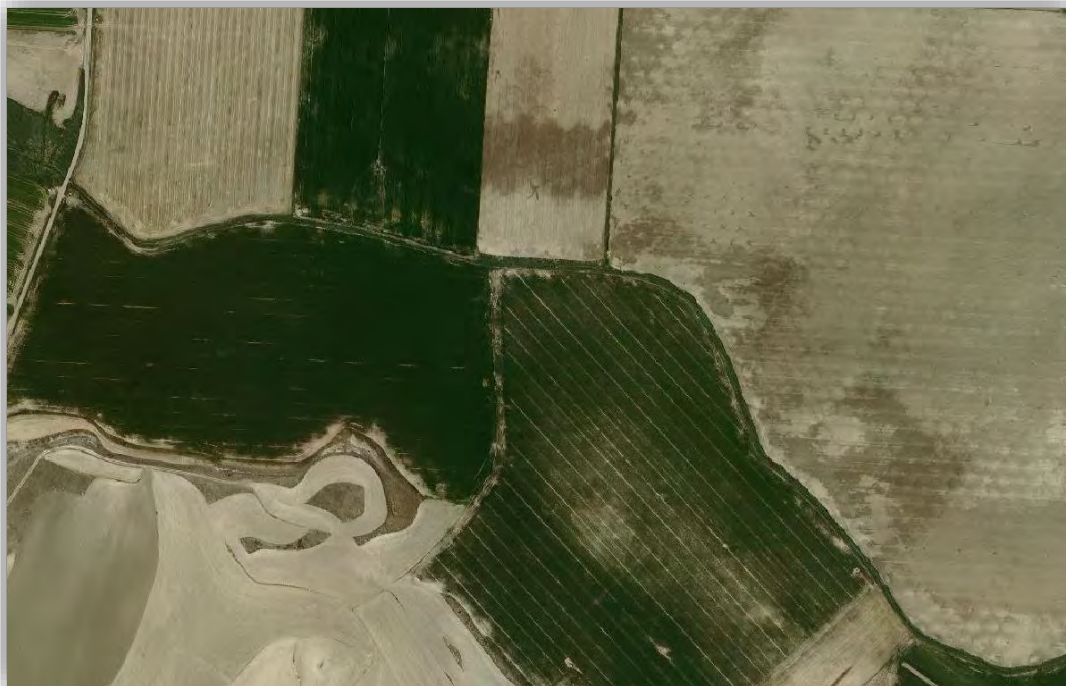

Tipo	Barrera	Distrito	81	Fecha visita	---
------	---------	----------	----	--------------	-----

Hàbitats

Cartografía hàbitats salinos 1:5000	No
-------------------------------------	----

Cartografía Hàbitats ZEC's 1:25000	Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).
------------------------------------	---

Cód	Anexo	Subtipo	%	Hàbitat
---	---	068	100	Cultivos herbáceos.

Flora

Datos de flora con precisión coordenada XY: No

Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No

Fauna

Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Barrera de La Junta **DISTRITO Nº:** 82
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corral de Manuel García
Fecha: 18/05/2023 **Hora de llegada:** 12:29 **Hora de salida:** 12:38

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:**
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Sí y bastantes trozos
- **Otras observaciones:** hay una imagen del año 2002 y ahora está en bastante peor estado que entonces; parece que tuvo una caseta cubierta

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Algunos restos de metal que se emplearon en el cierre (barras y red); pero sobre todo la uralita, hay trozos hasta por el campo de al lado

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Baja, sobre todo campos de regadío
- **Nivel del impacto de la construcción:** Nulo, ya no se ve
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

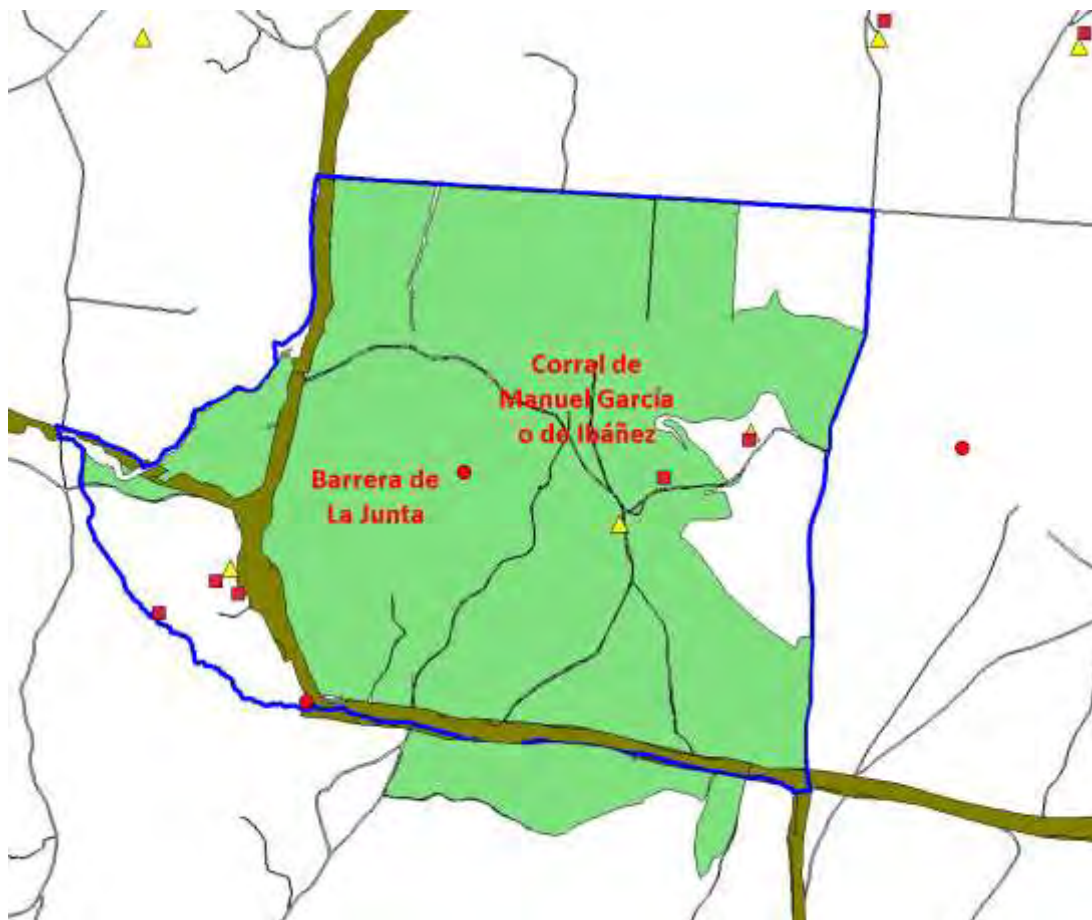

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, la superficie disponible es muy pequeña y no hay acceso para vehículo

8º.- OTROS COMENTARIOS



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. visitó más de 200 edificaciones en Bardenas (cabañas, corrales, barreras, tollos, abejas...) redactando un total de 196 fichas etnográficas en las que detallaron los elementos de interés de cada una. Según ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023, se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

La llamada “Barrera de La Junta” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrada en la categoría C.

Nº 160	Barrera de La Junta	X616205	Y4678123
--------	---------------------	---------	----------



Tipo	Barrera	Distrito	82	Fecha visita	---
------	---------	----------	----	--------------	-----

Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
4090	I	433466	50	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.	
1430	I	143026	20	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
---	---	110	10	Afloramientos.	
6220*	I	522079	10	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .	
---	---	522214	10	<i>Stipo parviflorae-Lygeetum sparti</i> ; Espartaes no halófilos.	

Flora	
Datos de flora con precisión coordenada XY: No	
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No	
Fauna	
Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral de Los Trilluelos **DISTRITO Nº:** 83
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, otras cuatro
Fecha: 18/105/2023 **Hora de llegada:** 14:01 **Hora de salida:** 14:20

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** Sí, se retiró la cubierta metálica
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se ve ningún trozo
- **Otras observaciones:** Sólo quedan ruinas del antiguo corral

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** Retirada de la cubierta
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Mucha basura y restos de todo tipo
- **Otras observaciones:** Al quitar la cubierta, muy probablemente ha podido recuperar parte del interés etnográfico que tuvo antes

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Hay un apiario dentro, con unas 30 colmenas
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Muy alta
- Nivel del impacto de la construcción: Bajo, apenas se ve
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

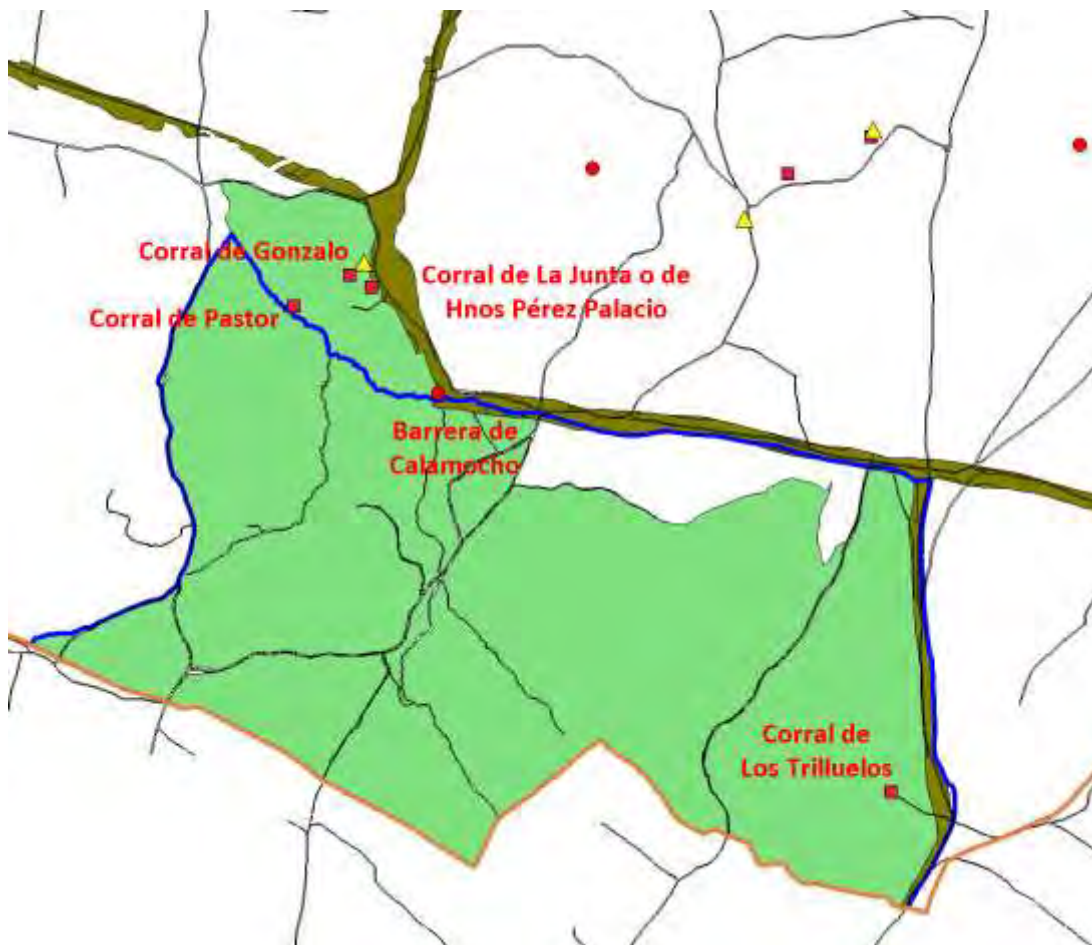

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, hay un majadal grande y con buen acceso; el problema es que está en una esquina del distrito

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Corral de los Trilluelos	Nº	14	Coordenadas	X	617306	Y	4676254
Zona	1	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado edificado, en origen, siguiendo la arquitectura popular. La construcción ha sufrido cambios importantes desde su edificación lo que le hace perder su interés desde el punto de vista etnográfico. La instalación consta de un área denominada “<i>cubierto</i>” con dos puertas de acceso, protegida por un tejado y una zona al raso o “<i>serenado</i>”. Junto a estos espacios se ubica la cabaña o caseta del pastor. La dimensión de la construcción del corral es de 434 metros cuadrados. Los restos que se han preservado de la construcción antigua han sido cubiertos por una estructura de chapa.							
Valor Etnográfico	Sin interés desde el punto de vista etnográfico.							
Paramentos	• Cubierto: Muros de sillarejo, chapa, tablas. • Serenado: Palets, chapas, piquetas, tablas. • Caseta: Tablas, chapas.							
Cubierta	• Corral: Sobre viguetas de hierro y madera se colocó una chapa de fibrocemento. • Caseta: Chapa.							
Equipamiento								
Conservación	Mala.							
Observaciones	Se ubica al resguardo de las inclemencias meteorológicas, aprovechando la topografía del lugar – suave pendiente-. De la primitiva construcción tan sólo se preserva alguna estructura muraria y su localización, en la línea de cohesión con el relieve.							

Nombre	Corral de los Trilluelos	Nº	14	Coordenadas	X	617306	Y	4676254
Zona	1	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 4 Parcela 437 D y 442



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 101	Corral de Los Trilluelos	X617204	Y4676043
--------	--------------------------	---------	----------



Tipo	Corral	Distrito	83	Fecha visita	---
------	--------	----------	----	--------------	-----

Hábitats				
Cartografía hábitats salinos 1:5000		No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000		Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
4090	I	433466	60	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.
1430	I	143026	20	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.
5210	I	421014	10	<i>Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae</i> ; Coscojares riojanos y bardeneros.
6220*	I	522079	10	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .

Flora	
Datos de flora con precisión coordenada XY: No	
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No	

Fauna	
Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No

Nº2 CORRAL DE LOS TRILLUELOS




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol	Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.	

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	☐
Antigua	☐
Antigua restaurada	X
Reciente	☐
Nueva	☐

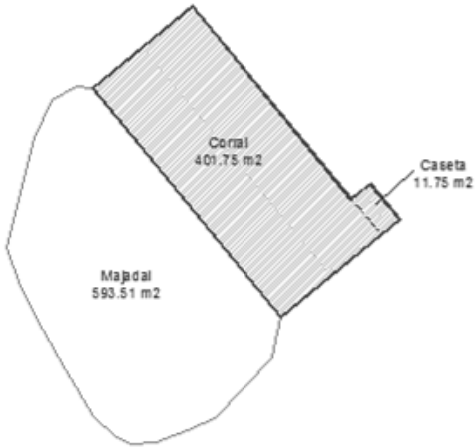

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ Nº Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de carga de piedra
Vigas	Vigas metálicas
❖ Cerramiento	
Material	Chapa y madera
Color	-
❖ Cubierta	
Material	Chapa
Estado general	Malo

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares metálicos
Vigas	Metálicas
Estado	Malo
❖ Cerramiento	
Material	Chapa y maderas
Color	-
Estado	Malo
❖ Cubierta	
Material	Chapa
Color	Gris
Estado	Malo
❖ Puertas y ventanas	-
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Malo

Serenado

No tiene serenado

Majadal

❖	Superficie	593,51 m2
❖	Cerramiento	Postes, malla y pallets

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	502
❖	Capacidad estabulación	Nº	287
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR /BUENO/ MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	1.205	€

NOTAS:
Suministro de agua mediante bidones.

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derribar. Eliminar restos de escombros del antiguo corral.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral de Pastor **DISTRITO Nº:** 83
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, otras cuatro
Fecha: 22/05/2023 **Hora de llegada:** 10:41 **Hora de salida:** 11:03

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 100 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Todo está muy roto
- **Otras observaciones:** También hay restos de un pequeño tollo en un rellano del barranco, unos cien metros en dirección sureste

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Muchísimos, todo está roto y la madera en descomposición. Los únicos materiales “naturales” que se emplearon fueron las paredes del propio barranco.
- **Otras observaciones:** Mucho ladrillo caído y muchísima uralita por todo

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
 - **Especies vistas (dentro):** Ninguna
 - **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
 - **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
 - **Otras observaciones:** Ninguna
 - **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- Revisiones realizadas:
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Media - alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Medio, al estar dentro del barranco no se ve, pero la uralita está muy patente.
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

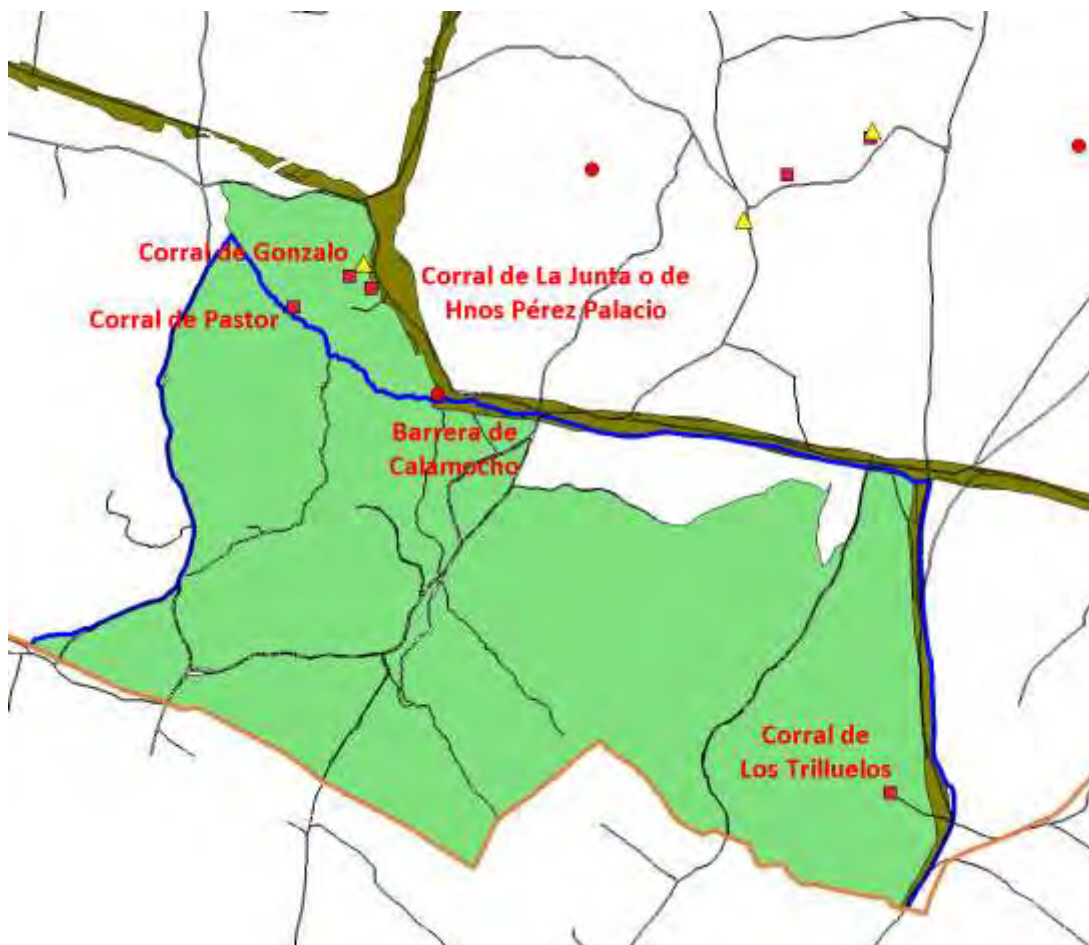

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, y no debería hacerse ninguna infraestructura ganadera dentro de un barranco; no hay acceso para vehículo.

8º.- OTROS COMENTARIOS: Sin uso desde hace muchos años, el cubierto está tan colmatado de estiércol que las ovejas pegarían en el techo (que por otra parte se cae a pedazos).



Nombre	Corral del Pastor	Nº	11	Coordenadas	X	615316	Y	4677872
Zona	1	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado. La instalación se ubica en un barranco, siendo este el hecho diferenciador del resto de corrales bardeneros. El cubierto, que aprovecha las paredes del barranco, se ha construido sobre pilares de ladrillo. El serenado o zona descubierta se adapta, también, al relieve donde se ubica, clausurando los huecos que dejan las paredes del barranco con palets, queletas y chapas.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva.							
Paramentos	- Cubierto: Paredes del barranco. - Serenado: Palets, queletas y chapa.							
Cubierta	Corral: Fibrocemento sobre pilares de ladrillo y viguetas de hierro.							
Equipamiento								
Conservación	Arruinado.							
Observaciones	El hecho más destacado de esta construcción es su ubicación. La instalación se localiza en un entorno desde el punto de vista paisajístico con alto valor, integrándose con el mismo. En la actualidad, se encuentra inmerso en un área donde predomina el uso agrícola con cultivo cerealístico. La edificación se localiza a 330 metros del camino de Sardavilla, desde el que se tiene que acceder a pie. En la documentación catastral no se recoge como construcción.							

Nombre	Corral del Pastor	Nº	11	Coordenadas	X	615316	Y	4677872
Zona	1	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 3 Parcela 8



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 100	Corral de Pastor	X615211	Y4677664
--------	------------------	---------	----------



Tipo	Corral	Distrito	83	Fecha visita	---
------	--------	----------	----	--------------	-----

Hábitats				
Cartografía hábitats salinos 1:5000				Si (Fuente: Molina, C. & Díez, A. 2012).
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
1420	I	142074	70	<i>Suaedetum braun-blanquetii</i> ; Matorrales de sosa.
1430	I	143026	30	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.
Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000				Si (Fuente: Berastegi, A. & Meyer, A. 2020).
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
1420	I	142074	70	<i>Suaedetum braun-blanquetii</i> ; Matorrales de sosa.
1430	I	143026	30	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.

Flora	
Datos de flora con precisión coordenada XY:	No
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1:	No

Fauna	
Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No

Nº1 CORRAL DE PASTOR



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA


❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol		

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	X
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

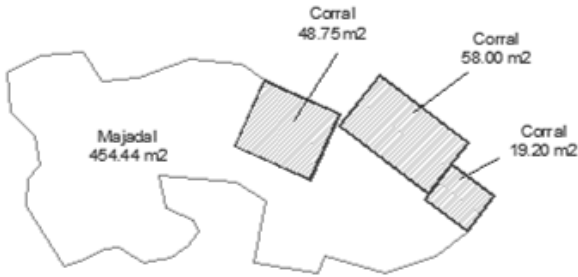

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

Sin caseta

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de ladrillo
Vigas	Metálica
Estado	Ruina
❖ Cerramiento	
Material	Terreno natural y ladrillo
Color	-
Estado	Ruina
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Color	-
Estado	Ruina
❖ Puertas y ventanas	No
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Ruina

Serenado

Sin serenado

Majadal

- ❖

Superficie

454.44 m2
- ❖

Cerramiento

Terreno natural del barranco.

3. BIENESTAR ANIMAL

- ❖

Capacidad ganado vacío

Nº

0
- ❖

Capacidad estabulación

Nº

0
- ❖

Protección para acceso animales salvajes

SI

NO
- ❖

Ventilación

SI

NO
- ❖

Estercolero

SI

NO
- ❖

Extracción mecánica de estiércol

SI

NO
- ***

La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

4. VALORACION

- ❖

Estado general

MALO / REGULAR /BUENO/ MUY BUENO
- ❖

Suministros
- Luz

SI

NO
- Agua

SI

NO
- ❖

Ruina económica

SI

NO
- ❖

Ruina funcional

SI

NO
- ❖

Valoración económica

0

€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

- ❖

Valor paisajístico

SI

NO
- ❖

Valor etnográfico

SI

NO

6. RECOMENDACIONES

Derruido. Se recomienda limpiar los escombros.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Tollo de Los Royales **DISTRITO Nº:** 86
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corral de Milagro
Fecha: 22/05/2023 **Hora de llegada:** 13:40 **Hora de salida:** 13:52

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:** vestigios
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Se encuentran dos trozos
- **Otras observaciones:** Quizás hubo algún pequeño refugio con techumbre de uralita y sus restos están enterrados

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No queda casi nada, algunos palés y tablas en descomposición, un poste de metal y un bolo de hormigón
- **Otras observaciones:** Pudo tener interés etnográfico pero no queda nada

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Alta, aunque está en una vaguada
- **Nivel del impacto de la construcción:** Nulo, ya no se ve nada y está cubierto por vegetación
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, no hay acceso con vehículo y es un barranco, no debería utilizarse para guardar ganado

8º.- OTROS COMENTARIOS



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. visitó más de 200 edificaciones en Bardenas (cabañas, corrales, barreras, tollos, abejas...) redactando un total de 196 fichas etnográficas en las que detallaron los elementos de interés de cada una. Según ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023, se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Tollo de Los Royales” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría C.

Nº 161	Tollo de Los Royales	X612236	Y4680727
---------------	-----------------------------	----------------	-----------------



Tipo	Barrera	Distrito	86	Fecha visita	---
------	---------	----------	----	--------------	-----

Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
4090	I	433466	60	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.	
5210	I	421014	20	<i>Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae</i> ; Coscojares riojanos y bardeneros.	
1430	I	143026	10	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
6220*	I	522079	10	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .	

Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					

Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				