

ANEXO IV-1: INSTALACIONES QUE PUEDEN RECUPERARSE PARA CONTINUAR LA ACTIVIDAD GANADERA.

DISTRITO	NOMBRE DEL CORRAL	X	Y
14	Corral del Salinero	630755	4681130
17	Corral de La Junta (La Blanca)	625863	4676673
18	Corral del Truco	626273	4676255
18	Corral del Caldero	628054	4677110
25	Corral de Zapata	628992	4669337
29	Corral de Ángel Ustároz o de Mesalobar	623930	4669961
35	Corral del Chocolatero	628825	4663055
37	Corral de Rutia	624412	4661821
40	Corrales de Riberza	631586	4661816
43	Corrales de la Abejérica del Agua	634506	4660167
49	Corral de José Lahuerta	635650	4658691
51	Corral de Farrique I	639085	4655152
51	Corral de Farrique II	639081	4655105
62	Corral Blanco (viejo)	622048	4684051
78	Corral de Miguel Landa	617580	4679597



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 2 **NOMBRE:** Corral del Salinero **DISTRITO Nº:** 14
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, tollo del Olivero
Fecha: 27/04/23 **Hora de llegada:** 10:10 **Hora de salida:** 11:00

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 110 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Hay canaletas y bajantes
- **Otras observaciones:** Antigua barrera “natural” en desuso que debería eliminarse, y otra anexa al corral que debería mejorarse.

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Palés y elementos metálicos usados en los cerramientos.
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Varias golondrinas y un roquero rojo
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Nidos de golondrina en la caseta
- **Otras observaciones:** Nidos de avispas alfareras
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Sí, la coloca Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: Vacía en 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 y 2023
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


Sí

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Muy alto
- Nivel del impacto de la construcción: Bajo
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

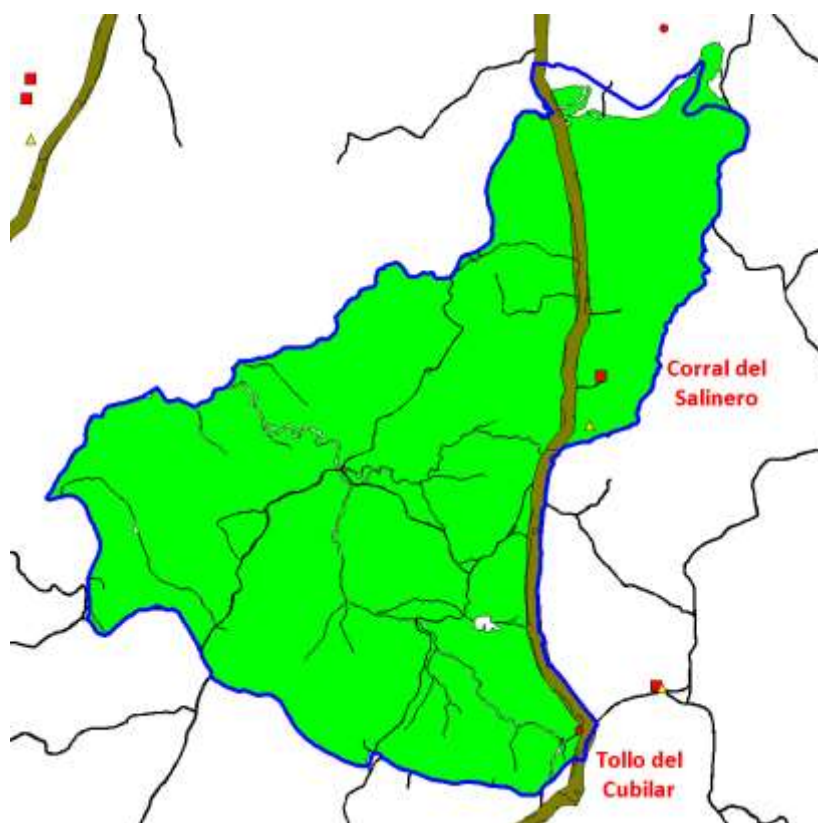

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN
PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí

8º.- OTROS COMENTARIOS





Nombre	Corral del Salinero	Nº	146	Coordenadas	X	630859	Y	4681339
Zona	2	Ámbito	Ganadero					

Dadas las características de esta instalación ganadera, su estado de conservación y su ubicación y facilidad de acceso, en este caso y, a nuestro entender, el corral del Salinero tendría que ser, sin duda una de las edificaciones ganaderas que se deberían preservar de todo tipo de modificación en su estructuración. Es esta la razón por lo que la redacción de esta ficha difiere del resto.

- Tipo de Construcción: Corral con serenado. Cabaña aneja. Barrera.



Vista general del conjunto de construcciones: barrera; corral con serenado y cabaña aneja.

- Denominación: Corral del Salinero.
- Paraje: Corral del Salinero.
- Zona: Blanca Alta.
- Coordenadas: X=630861; Y=4681348 Polígono 15. Parcela 179.
- Propietario: Eugenio Ayechu Garde.
- Dimensiones de la Construcción/es:
 - Cubierto: 30 m. x 8 m. = 240

Nombre	Corral del Salinero	Nº	146	Coordenadas	X	630859	Y	4681339
Zona	2	Ámbito	Ganadero					

- Serenado Total: 30 m. x 11 m. x 1 m.= 330 metros cuadrados.
- Cabaña: 8,7 m. x 5,5
- Descripción materiales:
 - Cubierto: Tejado a dos aguas con teja árabe. 3 puertas. Paramentos de piedra.
 - Serenado: piedra y puerta metálica.
 - Cabaña: Ladrillo. Puerta y ventanas metálicos.



Vista de la cabaña y serenado.

- Ubicación: La edificación mantiene una orientación Sur. Se ubica en una cota inferior al de su entorno adyacente al Norte y Oeste. Está resguardado de las inclemencias meteorológicas. Este hecho es muy patente en la parte posterior del corral, que queda medio escondido por el relieve. En sus proximidades hay una balsa, a 100 metros.

Nombre	Corral del Salinero	Nº	146	Coordenadas	X	630859	Y	4681339
Zona	2	Ámbito	Ganadero					



Detalle de la parte posterior y delantera del cubierto. Se puede observar como el relieve oculta parte de la edificación.

- Relación con el entorno: La instalación se ubica en un entorno desde el punto de vista paisajístico con alto valor, integrándose con el mismo. Existe una **barrera** adyacente al corral que aprovecha e integra el relieve existente, en su totalidad. Su presencia incrementa el valor del conjunto construido.



Vista de los accidentes topográficos que conforman la barrera.

- Relación con caminos/cañadas: La edificación se localiza a 174 metros, en línea recta, de la Cañada de Los Roncaleses. Desde la misma, parte una pista que tras 234 metros alcanza el corral. El camino es muy accesible.



En primer plano, la Cañada de Los Roncaleses. Al fondo el “*Corral del Salinero*”.

Nº 15	Corral del Salinero			X630755	Y4681130
					
Tipo	Corral	Distrito	14	Fecha visita	27/04/2023
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC´s 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
4090	I	433466	40	Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros.	
---	---	110	20	Afloramientos.	
---	---	522214	20	Stipo parviflorae-Lygeetum sparti; Espartales no halófilos.	
1430	I	143026	10	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
6220*	I	522079	10	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	Colocada por BR en 2016. No ocupada entre 2016 y 2023. En 2019 y 2022 no se revisó.				
Visita campo	Golondrinas. Roquero rojo. Nidos de golondrina. Nidos de avispas.				

Nº56 CORRAL DEL SALINERO



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		


2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	X
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

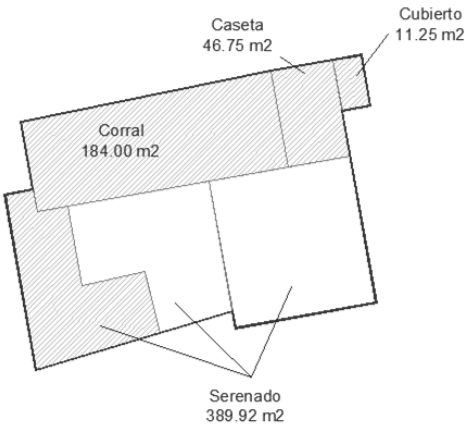

Caseta

❖ Nº Habitaciones	2
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra y ladrillo
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Ladrillo y piedra lucidos
Color	Marrón
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Estado general	Bueno

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de piedra.
Vigas	Madera.
Estado	Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Marrón
Estado	Bueno
No hay acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Color	Rojizo
Estado	Bueno
❖ Puertas y ventanas	3 Puertas pequeñas. 4 ventanas pequeñas
❖ Recogida de aguas	Si.
❖ Estado general	Bueno

Serenado

❖	Superficie	389,92 m2
❖	Material	Piedra.
❖	Estado	Bueno

NOTA:

Hay una zona del serenado que está cubierta mediante una estructura de pilares de ladrillo y hormigón así como una cubierta de uralita.

Majadal

❖	Superficie	225.44 m2
❖	Cerramiento	Piedras y palets. Terreno natural.

NOTAS: Es una pequeña zona en la ladera. (Ver plano Ortofoto y anexo fotográfico)

Hay una zona de 1.771,47 m2 que también podría usarse a modo de majadal.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	230
❖	Capacidad estabulación	Nº	131
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO

*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

NOTA: La ventilación es escasa.

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	5.394	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

El corral se encuentra en buen estado de conservación.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 3 **NOMBRE:** Corral de La Junta **DISTRITO Nº:** 17

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corral de Gayarre

Fecha: 25/05/2023 **Hora de llegada:** 9:35 **Hora de salida:** 10:29

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está peor conservada
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No encuentro ninguna
- **Otras observaciones:** Hay restos de postes de metal de un antiguo cercado, del corral hacia el este. Falta más de la mitad del tejado de chapa

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No mucho, pero el vallado entero
- **Otras observaciones:** Se ve poca basura o escombros por el entorno; hay algunos palés cerrando huecos entre los bloques de arenisca, cuerdas...

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Uno de golondrina en la cabaña, otro de passeriforme en el almacén; madrigueras de conejo y de ratas en el cubierto
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:** El abrevadero de este distrito está al otro lado del barranco Grande

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta, una panorámica espectacular
- **Nivel del impacto de la construcción:** Medio – bajo, no se ve mucho gracias a que la cal de las paredes ha ido desapareciendo
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

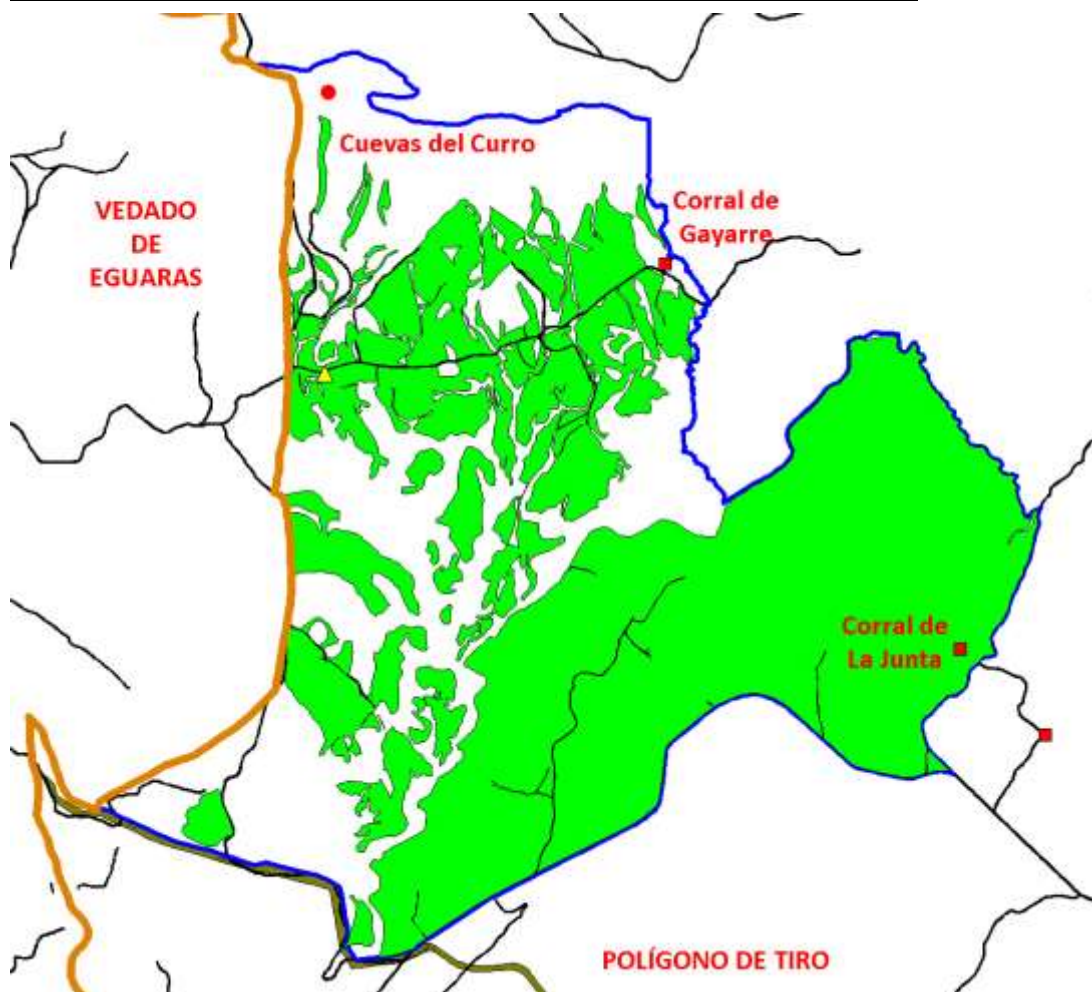

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí

8º.- OTROS COMENTARIOS:

Ponen las comederas a unos 250 metros del corral, en una pequeña explanada junto al camino





VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. visitó más de 200 edificaciones en Bardenas (cabañas, corrales, barreras, tollos, abejas...) redactando un total de 196 fichas etnográficas en las que detallaron los elementos de interés de cada una. Según ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023, se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de La Junta” (situado en La Blanca) se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría E.

Nº 19	Corral de La Junta (La Blanca)			X625863	Y4676673
					
Tipo	Corral	Distrito	17	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
---	---	110	30	Afloramientos.	
---	---	522214	25	Stipo parviflorae-Lygeetum sparti; Espartales no halófilos.	
1430	I	143026	20	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
4090	I	433466	15	Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros.	
6220*	I	522079	10	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		Colocada por BR en 2016. 4 pollos de chova en 2023.			

Nº50 CORRAL DE LA JUNTA (LA BLANCA)



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- ❖ Deposito recipientes químicos


SI

NO
- ❖ Plan gestión de estiércol
- Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

Tipo de construcción

Ruina	☐
Antigua	☐
Antigua restaurada	☒
Reciente	☐
Nueva	☐

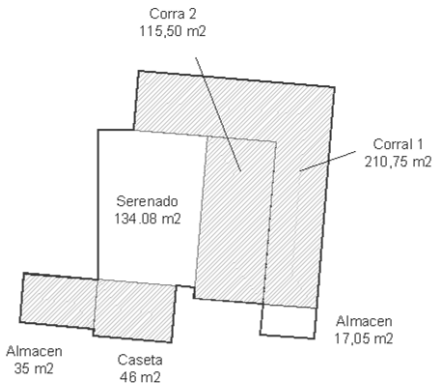

- ❖ Accesibilidad
- Al lado de camino.

Caseta

❖ N° Habitaciones	
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Hormigón, piedra y ladrillo
Color	Blanco
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
❖ Estado general	Bueno

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón.
Vigas	Madera.
Estado	Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Blanco
Estado	Bueno
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Color	Rojizo
Estado	Bueno
❖ Puertas y ventanas	Una puerta grande, una pequeña y varias ventanas.
❖ Recogida de aguas	Si.
❖ Estado general	Bueno

NOTAS: Tiene un porche de estructura metálica y muros de piedra hacia el lado del serenado.

Almacén 1

❖	Nº Habitaciones	
❖	Estructura	
	Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón
	Vigas	Metálicas
❖	Cerramiento	
	Material	Hormigón y ladrillo
	Color	Blanco
❖	Cubierta	
	Material	Chapa
❖	Estado general	Bueno

Almacén 2

❖	Nº Habitaciones	
❖	Estructura	
	Pilares / muro de carga	Muro de piedra
	Vigas	Madera
❖	Cerramiento	
	Material	Piedra
	Color	Blanco
❖	Cubierta	
	Material	Teja
❖	Estado general	Bueno

Serenado

❖	Superficie	160.81 m2
❖	Material	Piedra y ladrillo
❖	Estado	Bueno

Majadal

❖	Superficie	1.029,48 m2
❖	Cerramiento	Sin cerramiento.

NOTAS: Instalaciones en general cuidadas, limpias y en buen estado.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	408
❖	Capacidad estabulación	Nº	233
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

NOTAS: Cuenta con una maquina pequeña para la extracción del estiércol.

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	5.364	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda pintar y conservar.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 2 **NOMBRE:** Corral del Caldero **DISTRITO Nº:** 18
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corral del Truco
Fecha: 21/04/2023 **Hora de llegada:** 13:39 **Hora de salida:** 14:30

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No
- **Otras observaciones:** Hay desperfectos en el tejado del corral más viejo (es de cañizo con tejas)

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí, un poco por todo
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna (hay turistas paseando cerca)
- **Especies vistas (dentro):** No se ve ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Madriguera de conejo y nidos de avispa alfareras
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Sí, la coloca Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: Vacía en 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 y 2023
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


Sí

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alto
- **Nivel del impacto de la construcción:** Medio-bajo
- **Otras observaciones:** Lo que más afea el paisaje son las chapas de la cubierta del corral más nuevo

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

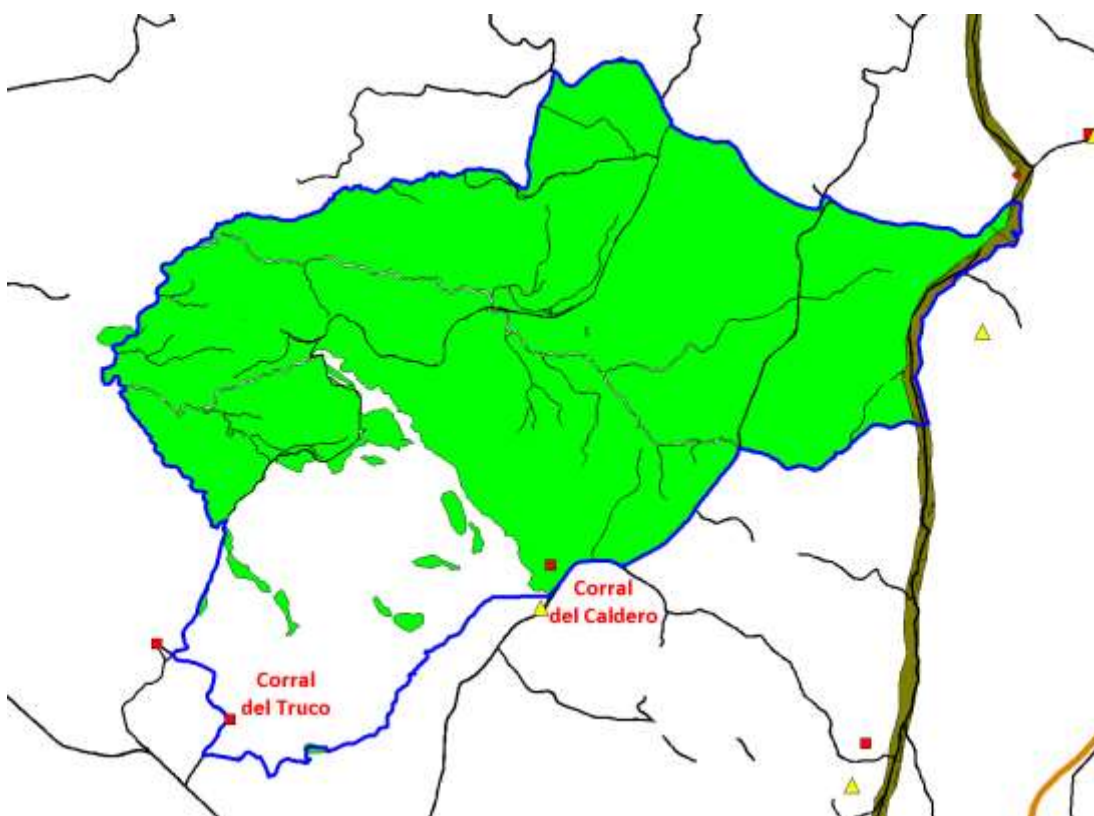

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, aunque tanto el corral como el abrevadero están poco centrados en el distrito

8º.- OTROS COMENTARIOS:





Nombre	Corral del Caldero	Nº	144	Coordenadas	X	628158	Y	4677319
Zona	2	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado, edificado en origen –año 1951- siguiendo la arquitectura popular. Tras la reforma, ha perdido parte de su valor etnográfico. La instalación consta de un área denominada “<i>cubierto</i>”, protegida por un tejado y una zona al raso o “<i>serenado</i>”. Junto a estos espacios se encuentra la cabaña del pastor. Dimensiones: 528,81 metros cuadrados. La edificación mantiene una orientación Sur. Se ubica en una cota inferior al de su entorno adyacente al Norte y Oeste. Está resguardado de las inclemencias meteorológicas. Este hecho es muy patente en la parte posterior del corral, que queda medio escondido por el relieve.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.							
Paramentos	• Cubierto: Muros de sillarejo, material de mayores dimensiones en los vanos de entrada y esquinas. Con la reforma se han construido refuerzos, a manera de contrafuertes, de hormigón. • Serenado: Muros de sillarejo junto a palets y chapas. • Caseta: Sillarejo. Dos vanos: de entrada con puerta de madera y ventana.							
Cubierta	• Corral: A dos aguas. Elaborado a la manera tradicional: sucesión de capas; vigas, cañizos y teja árabe. Vierte sobre el serenado. Como elementos sustentantes de la techumbre: grandes pilares de sillarejo y vigas de madera. Parte de la techumbre tradicional ha sido sustituido por chapas de fibrocemento. • Caseta: Tejado a dos vertientes. Configurado por varias capas –vigas, cañizo y teja árabe-.							
Equipamiento								
Conservación	Bueno. En uso.							
Observaciones	La construcción tras la reforma ha perdido gran parte de interés desde el punto de vista etnográfico. El origen de la edificación es de 1951.							

Nombre	Corral del Caldero	Nº	144	Coordenadas	X	628158	Y	4677319
Zona	2	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 20 Parcela 286



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 21	Corral del Caldero	X628054	Y4677110
-------	--------------------	---------	----------



Tipo	Corral	Distrito	18	Fecha visita	21/04/2023
------	--------	----------	----	--------------	------------

Hàbitats

Cartografía hàbitats salinos 1:5000	No
-------------------------------------	----

Cartografía Hàbitats ZEC's 1:25000	Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).
------------------------------------	---

Cód	Anexo	Subtipo	%	Hàbitat
1430	I	143026	60	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.
4090	I	433466	20	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.
6220*	I	522079	20	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .

Flora

Datos de flora con precisión coordenada XY: No
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No

Fauna

Caja cernícalo	No
Caja lechuza	Colocada por BR en 2016. No ocupada entre 2016 y 2023. En 2019 y 2022 no se revisó.
Visita campo	No hemos entrado. Pendiente de visita con el ganadero.

Nº48 CORRAL DE CALDERO




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol	Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.	

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	☐
Antigua	☐
Antigua restaurada	☒
Reciente	☐
Nueva	☐

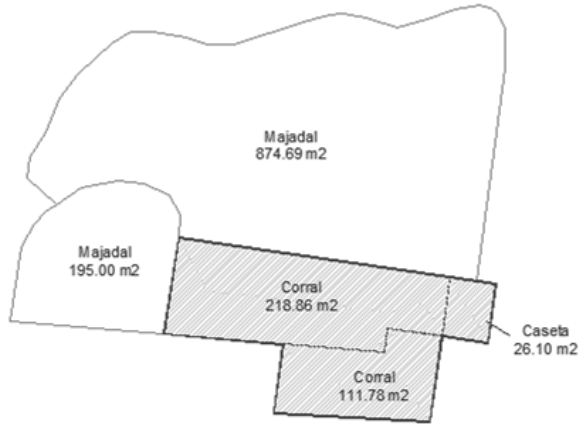

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ N° Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de piedra
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Piedra lucida
Color	Marrón
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Estado general	Bueno

Corral Viejo

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de piedra
Vigas	Madera.
Estado	Regular
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Marrón
Estado	Regular
No hay acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Color	Rojizo
Estado	Regular
❖ Puertas y ventanas	1 Puerta pequeña. 6 ventanas pequeñas
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Regular

Corral Nuevo (añadido)

❖ Estructura		
Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón	
Vigas	Metálicas.	
Estado	Bueno	
❖ Cerramiento		
Material	Zócalo hormigón y ladrillo lucido	
Color	Marrón	
Estado	Bueno	
No hay acceso con tractor		
❖ Cubierta		
Material	Chapa	
Color	Gris	
Estado	Bueno	
❖ Puertas y ventanas	1 Puerta pequeña. 4 ventanas	
❖ Recogida de aguas	No	
❖ Estado general	Bueno	

Serenado

No hay serenado. El antiguo serenado se convierte en majadal.

Majadal

❖ Superficie	1069.70 m2
❖ Cerramiento	Piedra. También aprovecha zonas de terreno natural.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖ Capacidad ganado vacío	Nº	413
❖ Capacidad estabulación	Nº	236
❖ Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖ Ventilación	SI	NO
❖ Estercolero	SI	NO
❖ Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación		

NOTA: Muy poca ventilación
Para el cálculo de capacidades se han tenido en cuenta los dos corrales.

4. VALORACION

❖ Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖ Suministros		
Luz	SI	NO
Agua	SI	NO
❖ Ruina económica	SI	NO
❖ Ruina funcional	SI	NO
❖ Valoración económica	2.956	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖ Valor paisajístico	SI	NO
❖ Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda limpiar los escombros y mantener el corral.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 2 **NOMBRE:** Corral del Truco **DISTRITO Nº:** 18
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corral del Caldero
Fecha: 25/05/2023 **Hora de llegada:** 10:40 **Hora de salida:** 11:26

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Sí, por delante del corral
- **Otras observaciones:** Hay restos de dos cercados que suman más de 7.000 m², ambos muy destartados y para desmontar

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No, pero se está hundiendo
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí, alrededor del corral hay bastante basura y escombros, por el cabezo casi nada
- **Otras observaciones:** El tejado se hunde, hay poco tiempo para actuar aquí

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Conos de gusano león
- **Nidos o madrigueras vistos:** Dos de golondrina en la cabaña, rastro y madrigueras de conejo y rata en el corral
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:** El abrevadero de este distrito está junto al otro corral

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alto, panorámica espectacular
- **Nivel del impacto de la construcción:** Bajo, apenas se ve
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

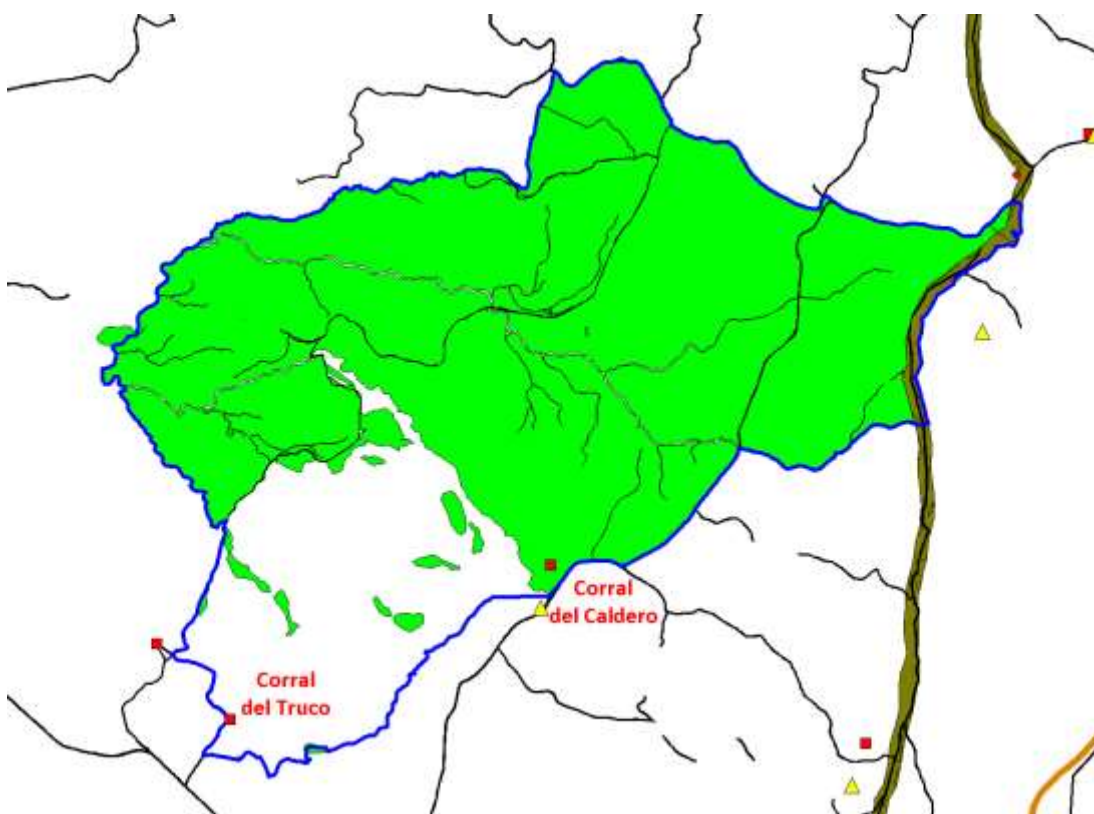

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí

8º.- OTROS COMENTARIOS: Está a 430 metros del camino perimetral del polígono, por lo que se podría valorar actuar en él para mantener su valor etnográfico, y dedicarlo a infraestructura de uso público (educativo-turístico). Dada su pequeña dimensión para los hatajos actuales, no tendría sentido mantener un uso ganadero





Nombre	Corral del Truco	Nº	176	Coordenadas	X	626377	Y	4676464
Zona	3	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado construido siguiendo la arquitectura popular. La edificación ha sufrido reparaciones parciales que no han llegado a desvirtuar su estructura primitiva. La instalación consta de un área denominada “<i>cubierto</i>” con cuatro puertas de acceso, protegida por un tejado y sendas zonas al raso o “<i>serenados</i>”. Junto a estos espacios se ubica la cabaña o caseta del pastor y un refugio.							
Valor Etnográfico	Con alto interés desde el punto de vista <u>etnográfico</u>. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.							
Paramentos	• Cubierto: Muros de sillarejo. Este material es de mayores dimensiones en los vanos de entrada. • Serenado 1: Muros de sillarejo. Losas encima, en determinadas áreas. • Serenado 2: Red metálica y postes de hierro. • Caseta: Sillarejo. Este material es de mayores dimensiones en las esquinas. • Refugio: sillarejo.							
Cubierta	• Corral: A dos aguas. Tejado a dos vertientes, configurado por varias capas –vigas, cañizo y teja árabe-. Las <i>vigas cumbreras</i> descansan sobre los muros y sobre grandes vigas empotradas en las estructuras murarias y ubicadas transversalmente a la primera. Pilares de sillarejo y hormigón ayudan a sustentar la techumbre. • Caseta: Tejado a dos vertientes. Configurado por varias capas –vigas, cañizo y teja árabe-. • Refugio: Tejado a una vertiente. Configurado por varias capas –vigas, cañizo y teja árabe-.							
Equipamiento	La caseta del pastor, en buen estado de conservación, preserva una puerta de acceso de madera –con dos batientes- ubicada en la fachada principal que presenta la marca de la ganadería –herradura-. En el interior: hogar y bancos adyacentes.							
Conservación	Buena.							

Observaciones

La edificación mantiene una orientación este-oeste. Se ubica en una cota inferior al de su entorno adyacente al Norte y Este. Está resguardada de las inclemencias meteorológicas. En sus proximidades hay sendas balsas, la más próxima a 100 metros.

Es un recurso a tener en cuenta para la revalorización del territorio bardenero y a preservar por su interés etnográfico.

Centrándonos en el primer punto, indicar que, la instalación se ubica en un entorno desde el punto de vista paisajístico con alto valor, integrándose con el mismo. Presenta un acceso fácil: se localiza próxima a la carretera del polígono de Tiro. Desde esta infraestructura parte una pista que tras 435 metros alcanza el corral.

Etnográficamente y, aún a pesar del empleo de materiales modernos en determinadas partes de la edificación, guarda en esencia la distribución espacial originaria de este tipo construcciones y los materiales empleados.

Nombre	Corral del Truco	Nº	176	Coordenadas	X	626377	Y	4676464
Zona	3	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 20 Parcela 244



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 20	Corral del Truco	X626273	Y4676255
-------	------------------	---------	----------



Tipo	Corral	Distrito	18	Fecha visita	---
------	--------	----------	----	--------------	-----

Hábitats

Cartografía hábitats salinos 1:5000	No
-------------------------------------	----

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000	Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).
------------------------------------	---

Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
---	---	522214	40	<i>Stipo parviflorae-Lygeetum sparti</i> ; Espartales no halófilos.
4090	I	433466	30	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.
1430	I	143026	20	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.
1420	I	142074	5	<i>Suaedetum braun-blanquetii</i> ; Matorrales de sosa.
1310	I	151055	5	<i>Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae</i> ; Pastizales de anuales halófilos.

Flora

Datos de flora con precisión coordenada XY: No

Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: Si. Especies: *Limonium ruizii* y *Senecio auricula*

Fauna

Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No

Nº47 CORRAL DE TRUCO



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI


NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	☐
Antigua	☐
Antigua restaurada	☒
Reciente	☐
Nueva	☐

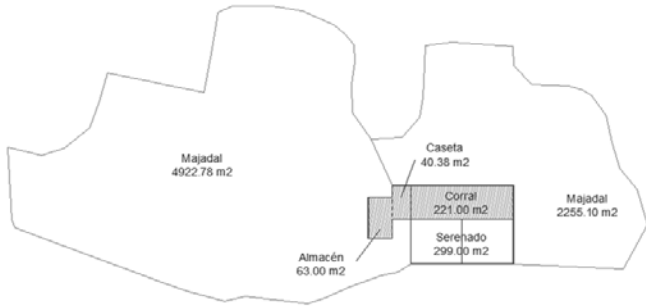

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ N° Habitaciones	2
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	-
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Marrón
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
❖ Estado general	Bueno

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón.
Vigas	Madera
Estado	Regular
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Marrón
Estado	Regular
Acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Color	Rojizo
Estado	Regular
❖ Puertas y ventanas	4 Puertas. alguna ventana muy pequeña.
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Regular

Almacén

❖	Nº Habitaciones	-
❖	Estructura	
	Pilares / muro de carga	Muro de carga de piedra
	Vigas	Madera
❖	Cerramiento	
	Material	Piedra
	Color	Marrón
❖	Cubierta	
	Material	Teja y cañizo
❖	Estado general	Bueno

Serenado

❖	Superficie	299.00 m2
❖	Material	Piedra
❖	Estado	Regular

NOTA: Hay una zona muy derruida.

Majadal

❖	Superficie	7177.88 m2
❖	Cerramiento	Postes y malla.

NOTAS: Hay dos zonas diferenciadas de majadal. Ambas utilizan como cierre, además de la malla, la propia ladera.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	276
❖	Capacidad estabulación	Nº	158
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO

*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

NOTA: No hay acceso para tractor.

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	3.197	€

NOTAS: El suministro de luz se hace mediante generador.
Cuenta con un sistema de recogida de agua a un depósito pequeño y a una balsa, utilizando cunetas.

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda limpiar los escombros y mantener el corral.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO





FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 3 **NOMBRE:** Corral de Zapata **DISTRITO Nº:** 25
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Corral Belcho y Tollo Vacas
Fecha: 30/05/2023 **Hora de llegada:** 12:38 **Hora de salida:** 12:54

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, se ve en peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se encuentra ninguna
- **Otras observaciones:** El cercado está desmantelado y la cubierta vegetal parece estar recuperándose adecuadamente

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No muchos, algo de escombros y basura por el majadal
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Hay muchísimo turista paseando por los alrededores e incluso dentro del corral
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
Revisiones realizadas:
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

No

- **Otras observaciones:** Tuvo agua corriente desde el cuartel, no se puede comprobar el estado de las conducciones

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Baja, debido a que en sus paredes y tejado no se ven materiales ajenos al entorno
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, pero quedaría en el límite del distrito

8º.- OTROS COMENTARIOS:

Se considera que por el valor etnográfico de esta construcción, su ubicación junto al camino más utilizado por el turismo en Bardenas, en un lugar sin afecciones ambientales significativas y sin uso ganadero, debería valorarse su rehabilitación para dedicarlo a infraestructura de uso público, de carácter educativo o incluso interpretación del uso ganadero, trashumancia, etc.





Nombre	Corral de Zapata	Nº	173	Coordenadas	X	629096	Y	4669546
Zona	3	Ámbito	Ganadero					
Descripción	No se ha podido acceder al interior, por lo que los datos que exponemos no son completos. Corral para guardar ganado construido siguiendo la arquitectura popular. Desde el exterior, se puede indicar que la edificación ha sufrido reparaciones parciales que no han llegado a desvirtuar su estructura primitiva. Nos estamos refiriendo a la presencia en el cubierto de una gran puerta metálica. La instalación consta de un área denominada “<i>cubierto</i>” con cinco puertas de acceso, protegida por un tejado y sendas zonas al raso o “<i>serenados</i>”. Junto a estos espacios se ubica la cabaña o caseta del pastor.							
Valor Etnográfico	Con alto interés desde el punto de vista etnográfico “a priori”. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.							
Paramentos	• Cubierto: Muros de sillarejo. • Serenado 1: Muros de sillarejo y red metálica. • Serenado 2: Red metálica y postes de hierro. • Caseta: Sillarejo.							
Cubierta	• Corral: A dos aguas. • Caseta: Tejado a dos vertientes.							
Equipamiento	La caseta del pastor, en buen estado de conservación, desde el punto de vista exterior, preserva una puerta de acceso metálica.							
Conservación	Buena.							
Observaciones	En principio, sería un recurso a tener en cuenta para la revalorización del territorio bardenero.							

Desde el exterior se puede considerar un inmueble con interés etnográfico. Este hecho habría que confirmarlo con una visita al interior de las instalaciones que no se realizó ya que en el momento de revisar el corral había gente.

Centrándonos en el primer punto, indicar que, la instalación se ubica en un entorno desde el punto de vista paisajístico con alto valor, integrándose con el mismo. Presenta un acceso fácil: se localiza próxima a la carretera del polígono de Tiro, junto a la *Cañada de Cirimbolos*.

Etnográficamente y desde una somera inspección se puede intuir la edificación, guarda en esencia la distribución espacial originaria de este tipo construcciones.

Nombre	Corral de Zapata	Nº	173	Coordenadas	X	629096	Y	4669546
Zona	3	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 30 Parcela 21



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 30	Corral de Zapata	X628992	Y4669337
-------	------------------	---------	----------



Tipo	Corral	Distrito	25	Fecha visita	---
------	--------	----------	----	--------------	-----

Hábitats				
Cartografía hábitats salinos 1:5000		No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000		Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
1430	I	143026	40	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.
4090	I	433466	40	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.
---	---	522214	20	<i>Stipo parviflorae-Lygeetum sparti</i> ; Espartaes no halófilos.

Flora	
Datos de flora con precisión coordenada XY: No	
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No	

Fauna	
Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No

Nº54 CORRAL DE ZAPATA




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	X
Reciente	
Nueva	

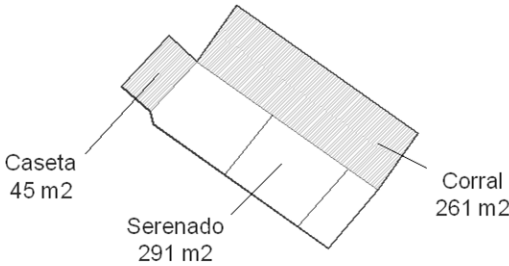

❖ Accesibilidad

Al lado del camino.

Caseta

❖ N° Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de piedra
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
❖ Cubierta	
Material	Teja
Estado general	Muy bueno

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de carga de piedra.
Vigas	Madera
Estado	Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Blanco
Estado	Bueno
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Color	Rojizo
Estado	Bueno
❖ Puertas y ventanas	Cuatro puertas pequeñas y una grande
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Bueno

NOTAS: No se ha podido acceder al interior del corral.

Serenado

❖	Superficie	291,52 m2
❖	Material	Piedra con alambres por encima del muro.
❖	Estado	Regular

Majadal

❖	Superficie	5.059 m2
❖	Cerramiento	Malla, pallets y maderas.

NOTAS:

Uso de unos 2500 m2 al otro lado del camino con pesebres y pacas de paja.
Cuenta con una cisterna-remolque para abastecimiento de agua.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	326
❖	Capacidad estabulación	Nº	186
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

NOTAS:

Cuenta con una puerta que permite el acceso de un tractor para la limpieza del estiércol.

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	6.375	€

NOTAS:

Cisterna-remolque para abastecimiento de agua.

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

NOTAS:

Cercano al embase de Zapata.
Caseta del pastor anexa en muy buen estado de conservación.
Construcción antigua reformada.

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda sanear y limpiar.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 3 **NOMBRE:** Corral de Ángel Ustárriz **DISTRITO Nº:** 29
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No
Fecha: 26/05/2023 **Hora de llegada:** 15:06 **Hora de salida:** 15:30

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está en peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No encuentro ninguna
- **Otras observaciones:** El corral está casi rodeado por un cercado de piquetes metálicos y red ganadera de unos 2.000 m², en algunas partes duplicado por pastor eléctrico por estar en mal estado

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No, está en peor estado
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí, maderas por el majadal, algo de escombros por estar derrumbada la tapia frontal del serenado
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Dos chovas piquirrojas
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Sí, colocada por Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: 12/08/2016 vacía; 25/01/2017 vacía; 15/05/2018 vacía; 25/08/2020 vacía; 22/04/2021 vacía; 22/05/2023 vacía.
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Bajo, pasa desapercibido, en parte porque fue “ambientado” hace años para rodar unas escenas de una película y desde entonces destaca menos en el paisaje
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

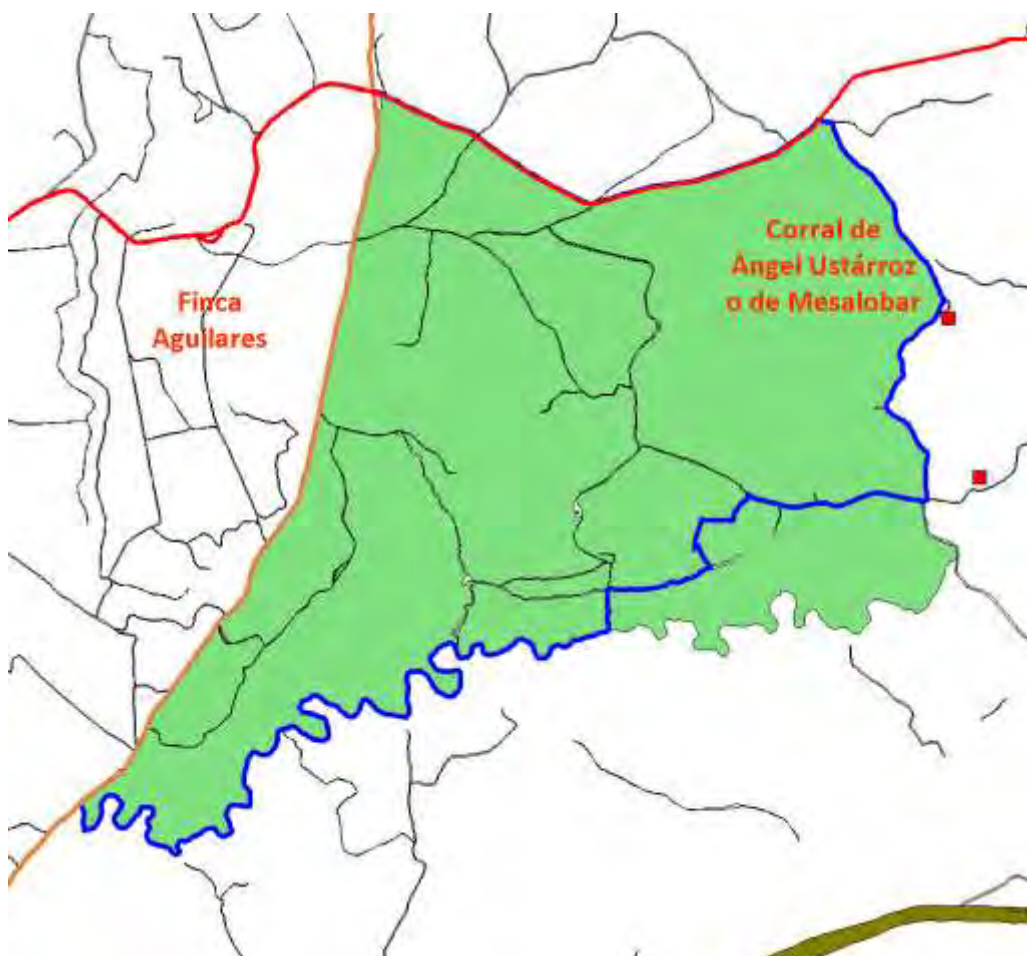

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, podría ser una opción; está relativamente bien comunicado, pero queda en un extremo del distrito

8º.- OTROS COMENTARIOS:

Esta infraestructura también se conoce con el nombre de corral de Mesalobar





Nombre	Corral de Belcho	Nº	174	Coordenadas	X	624036	Y	4670171
Zona	3	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado, sin ningún tipo de interés desde el punto de vista etnográfico. La instalación consta de dos áreas denominadas “<i>cubiertos</i>” protegidas por un tejado y sendas zonas al raso o “<i>serenados</i>”. Junto a estos espacios se ubica la cabaña o caseta del pastor.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.							
Paramentos	• Cubiertos: Muros de sillarejo y hormigón • Serenados: Bloques de hormigón, piedra, red metálica.							
Cubierta	• Corral: A dos aguas. • Caseta: Tejado a dos vertientes.							
Equipamiento	No se accede.							
Conservación	Buena.							
Observaciones								

Nombre	Corral de Belcho	Nº	174	Coordenadas	X	Y
Zona	3	Ámbito	Ganadero			

Localización




ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 28 Parcela 187



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

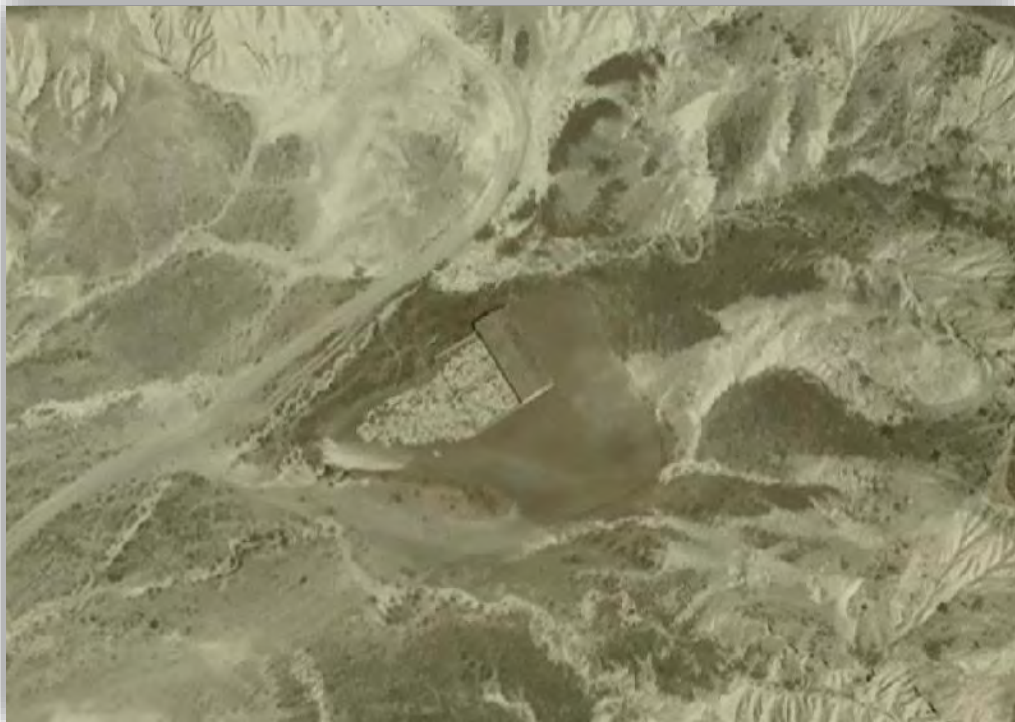

Nº 33	Corral de Ángel Ustároz			X623930	Y4669961
					
Tipo	Corral	Distrito	29	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	60	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
---	---	522214	40	<i>Stipo parviflorae-Lygeetum sparti</i> ; Espartales no halófilos.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

Nº 45 CORRAL DE ANGEL USTARROZ




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol	Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.	

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	X
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

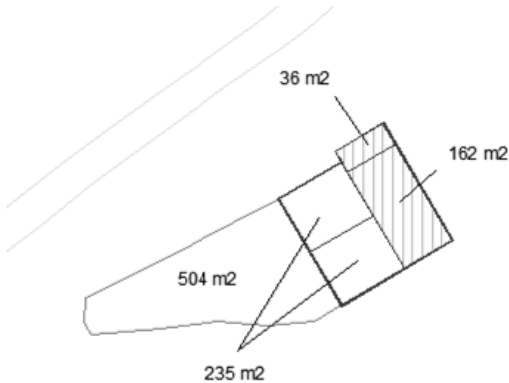

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ Nº Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de piedra
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Ladrillo lucido
Color	Marrón
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
❖ Estado general	Regular

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón
Vigas	Madera.
Estado	Regular
❖ Cerramiento	
Material	Ladrillo lucido
Color	Marrón
Estado	Regular
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo.
Color	Rojizo
Estado	Regular
❖ Puertas y ventanas	5 Ventanas pequeñas y 2 puertas pequeñas
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Regular

Serenado

❖	Superficie	235 m2
❖	Material	Ladrillo
❖	Estado	Ruina

Majadal

❖	Superficie	504 m2
❖	Cerramiento	Mallado

NOTAS: Se encuentra situado cerca de una balsa con esorrentía.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	203
❖	Capacidad estabulación	Nº	116
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

NOTAS: Cuenta con escasa ventilación.

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR /BUENO/ MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	1.386,00	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda derribar

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Corral del Chocolatero **DISTRITO Nº:** 35
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corral de Cabezomoro
Fecha: 01/06/2023 **Hora de llegada:** 10:38 **Hora de salida:** 11:10

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:** Tejado del cubierto en ruinas; hay un cercado de pastor eléctrico en el majadal que parece usarse más que el corral

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Basura y escombros por el majadal
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Mochuelo, 2 estorninos y 6-8 gorriones
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Uno de chova que ha podido ocuparse este año
- **Otras observaciones:** Dos madrigueras con poco uso, especie desconocida
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Sí, colocada por Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: no hay certeza de que fuera usada ningún año; la caja ha desaparecido en 2023.
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:** Este distrito dispone de abrevadero junto al corral de Cabezomoro

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Media - alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Bajo
- **Otras observaciones:** Afean mucho el paisaje la línea de alta tensión y los aerogeneradores en la plana de La Bandera

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

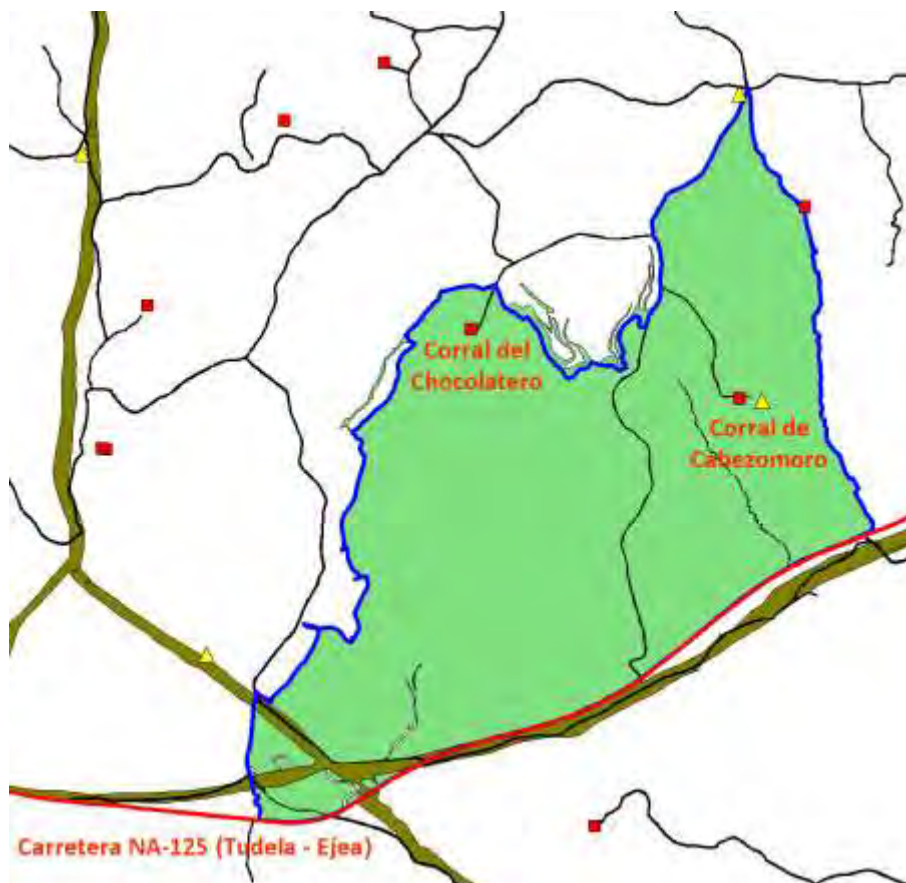

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, aunque bien podría reconstruirse y adecuarse el muro perimetral del corral.

8º.- OTROS COMENTARIOS



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral del Chocolatero” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría B.

Nº 45	Corral del Chocolatero	X628825	Y4663055		
					
Tipo	Corral	Distrito	35	Fecha visita	01/06/2023
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
6220*	I	522079	60	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
1430	I	143026	40	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	Colocada por BR en 2016. En la revisión de 2023, la caja ha desaparecido.				
Visita campo	Mochuelo, nido de chova piquirroja (?), gorriones, 2 estorninos. Dos madrigueras de especie sin identificar.				

Nº46 CORRAL DEL CHOCOLATERO



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI

NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.


2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	☐
Antigua	☒
Antigua restaurada	☐
Reciente	☐
Nueva	☐

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

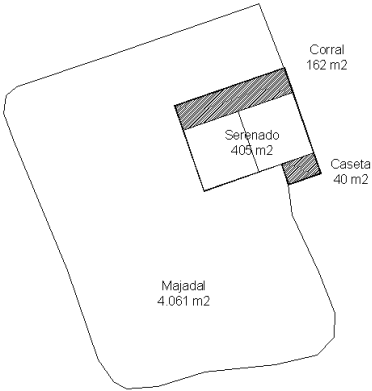

Caseta

❖ N° Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra y ladrillo
Vigas	-
❖ Cerramiento	
Material	Piedra y ladrillo
Color	Blanco y gris
❖ Cubierta	
Material	Teja
Estado general	Bueno

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Madera y piedra.
Vigas	Madera.
Estado	Regular
❖ Cerramiento	
Material	Piedra.
Color	Gris - marrón
Estado	Regular
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo.
Color	Rojizo
Estado	Regular
Zona oeste sin tejas.	
❖ Puertas y ventanas	2 puertas pequeñas.
❖ Recogida de aguas	No.
❖ Estado general	Regular

Serenado

❖	Superficie	405 m2
❖	Material	Piedra.
❖	Estado	Bueno

Majadal

❖	Superficie	4.061 m2
❖	Cerramiento	Sin cierre.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	203
❖	Capacidad estabulación	Nº	116
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	600	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda derribar.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4

NOMBRE: Corral de Rutia

DISTRITO Nº: 37

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corral del Cantar del Gallo

Fecha: 21/08/2023

Hora de llegada:

09:46

Hora de salida: 10:13

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, su estado es igual o peor
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Hay unos pocos trozos entre los restos de la cabaña
- **Otras observaciones:** Aunque apenas hay fiemo, el cubierto es muy bajo

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Casi nada
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** No
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

No

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Baja, es una vaguada escondida
- **Nivel del impacto de la construcción:** Muy bajo, apenas se ve y debido a los materiales de construcción no molesta en el entorno
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, está muy apartado de caminos y la orografía de la zona es complicada

8º.- OTROS COMENTARIOS:



Nombre	Corral de Rutia	Nº	188	Coordenadas	X	624516	Y	4662033
Zona	4	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado construido siguiendo la arquitectura popular. La instalación consta de un área denominada “<i>cubierto</i>” y, otra, zona al raso o “<i>serenado</i>”. Al cubierto se accedía por tres grandes vanos, uno de ellos tapiado en la actualidad. Viga de madera, a manera de dintel, en la parte superior de los vanos. La instalación aprovecha el relieve, adaptándose al mismo. En la fachada trasera existe un recrecimiento de la estructura muraria. Dimensiones: 340,12							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.							
Paramentos	• Cubierto: Muros de sillares en la base y sillarejo en los alzados. Este material es de mayores dimensiones en los vanos de entrada y en los zócalos de determinadas áreas. • Serenado: Muros de sillarejo.							
Cubierta	• Corral: A un agua. Elaborada a la manera tradicional: sucesión de capas; vigas, cañizos y teja árabe. Vierte sobre el serenado							
Equipamiento	La caseta del pastor contaba con un hogar.							
Conservación	Semi-arruinado.							
Observaciones	La edificación mantiene una orientación este. Se ubica muy próxima a la Abejera de Rutia, inventariada con el número 177. El entorno paisajístico es de alto valor, integrándose el corral en el mismo.							

Nombre	Corral de Rutia	Nº	188	Coordenadas	X	624516	Y	4662033
Zona	4	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 40 Parcela 231



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 48	Corral de Rutia			X624412	Y4661821
					
Tipo	Corral	Distrito	37	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			Si (Fuente: Molina, C. & Díez, A. 2012).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	65	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
1510*	I	151014	35	Limonio viciosoi-Lygeetum sparti; Espartales halófilos.	
Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Berastegi, A. & Meyer, A. 2020).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	65	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
1510*	I	151014	35	Limonio viciosoi-Lygeetum sparti; Espartales halófilos.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				

Nº19 CORRAL DE RUTIA



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA


❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol		

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	X
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

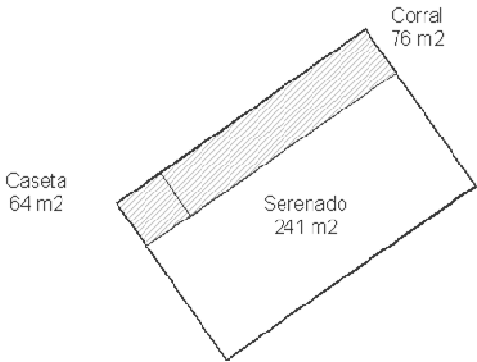

❖ Accesibilidad

Sin acceso.

Caseta

❖ Nº Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Blanco y gris
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Estado general	Ruina

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de carga de piedra
Vigas	Madera.
Estado	Regular
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Tierra
Estado	Regular
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Color	Ocre
Estado	Regular
❖ Puertas y ventanas	Dos puertas pequeñas.
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Regular

Serenado

❖	Superficie	241 m2
❖	Material	Piedra.
❖	Estado	Ruina

Majadal

No tiene majadal

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	301
❖	Capacidad estabulación	Nº	172
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	0	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Limpiar escombros.
Derribar caseta y dejar los muros.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Corral de Riberza **DISTRITO Nº:** 40

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No

Fecha: 25/08/2023 **Hora de llegada:** 10:27 **Hora de salida:** 11:07

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** Unos 10 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:** Todo está en estado muy ruinoso

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** La uralita y chapas de los tejados que apenas se mantienen en pie; y mucho escombros por todo

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** No
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Sí, colocada por Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: 2017 duda; 2018, 2020 y 2021 nada; 2019 y 2022 no se revisó; 2023 chova piquirroja
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:** Está con agua pero muy sucio

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Baja, está muy escondido
- **Nivel del impacto de la construcción:** Alto por la uralita y sobre todo las chapas del tejado
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Dada la proximidad del abrevadero habría que valorarlo, aunque la situación en el distrito no es buena

8º.- OTROS COMENTARIOS

Quedan restos de muros de piedra de una antigua barrera en la parte de arriba de la ladera tras el corral



Nombre	Corral de Riberza	Nº	189	Coordenadas	X	631670	Y	4662024
Zona	4	Ámbito	Ganadero					
Descripción								
Se trata de un conjunto de edificaciones que se utilizan para guardar ganado. Podemos indicar, en líneas generales, que son dos corrales unidos por la parte del serenado, con una dimensión de más de 900 metros cuadrados. Determinados parámetros que conservan, tanto en materiales, como en estructuración de la instalación siguen las pautas de la arquitectura popular bardenera. Sin embargo, algunas edificaciones han sufrido reparaciones parciales, como la sustitución de la techumbre tradicional por fibrocemento y chapa. La instalación consta de un área construida conformada por dos cabañas de pastor y seis estructuras cubiertas o “<i>cubiertos</i>” y sendas zonas al raso o “<i>serenados</i>”.								
Valor Etnográfico		Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.						
Paramentos		En líneas generales, los paramentos de las construcciones están realizados con sillarejo irregular rejuntado. En ocasiones se ha utilizado para reparaciones el hormigón y el ladrillo.						
Cubierta		En las distintas edificaciones se constata un elenco diverso de cubiertas; a una o a dos vertientes; con materiales tradicionales y/o con materiales modernos. Sin embargo, de la instalación nos gustaría destacar los pilares y contrafuertes contruidos para ayudar a la sustentación de la techumbre; algunos de ellos presentan unas dimensiones únicas entre las instalaciones visitadas.						
Equipamiento								
Conservación		Irregular. Hay partes en ruinas y, otras en buen estado de conservación.						
Observaciones								

Nombre Corral de Riberza

Nº 189

Coordenadas X 631670 Y 4662024

Zona 4

Ámbito Ganadero

Localización




ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.

Polígono 44 Parcela 213-214



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

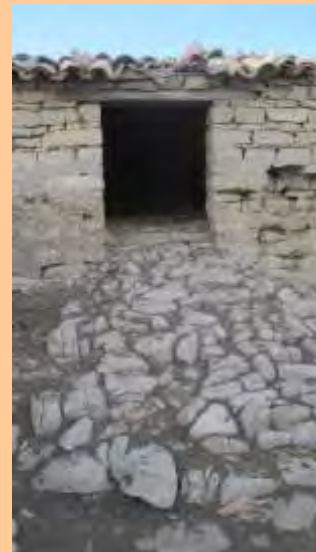

Nº 50	Corral de Riberza			X631586	Y4661816
					
Tipo	Corral	Distrito	40	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
6220*	I	522079	60	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
1430	I	143026	40	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		Colocada por BR en 2016. Chova en 2023.			

Nº24 CORRAL DE RIBERZA




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol	Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.	

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	X
Reciente	
Nueva	

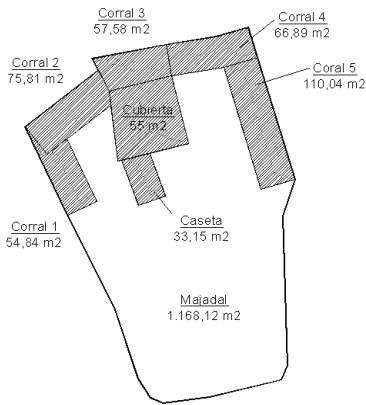

❖ Accesibilidad	Al lado de camino.
-----------------	--------------------

Caseta

❖ Nº Habitaciones	2
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Blanco y gris
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
❖ Estado general	Malo

Corral 1-2-3-5

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón.
Vigas	Madera.
Estado	Malo
❖ Cerramiento	
Material	Piedra.
Color	Marrón.
Estado	Malo
Pared trasera de bloque junto al serenado en mal estado.	
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo.
Color	Rojizo ocre.
Estado	Malo
❖ Puertas y ventanas	-
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Malo

Corral 4

❖	Estructura	
	Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón.
	Vigas	Hormigón.
	Estado	Malo
❖	Cerramiento	
	Material	Bloque y ladrillo
	Color	Blanco
	Estado	Malo
❖	Cubierta	
	Material	Uralita.
	Color	Gris
	Estado	Malo
❖	Puertas y ventanas	-
❖	Recogida de aguas	No.
❖	Estado general	Malo

Serenado

No hay serenado

Majadal

❖	Superficie	1168,12 m2
❖	Cerramiento	Malla y pallets.

NOTAS: Mucho escombros en el interior de los corrales.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	452
❖	Capacidad estabulación	Nº	258
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
	*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación		

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	0	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda la retirada de escombros y del vallado, así como el mantenimiento del corral.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 4 **NOMBRE:** Corrales de la Abejerica del Agua **DISTRITO Nº:** 43

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corral del Alto

Fecha: 28/08/2023 **Hora de llegada:** 10:09 **Hora de salida:** 10:40

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, están en mucho peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se han encontrado
- **Otras observaciones:** Ambos corrales están en ruina total

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No, están en mucho peor estado
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Un puntal y algunas placas del tejado, muy poca cosa y dentro de las construcciones
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Dos passeriformes no identificados
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** No
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No, el abrevadero está centrado en el distrito, pero lejos de este corral (1,2 Km en línea recta).

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Bajo, son poco visibles y sus materiales tiene los mismos tonos que el entorno
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No lo parece; las ruinas siguen teniendo valor etnográfico, aunque el majadal podría ser una ubicación a considerar

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Corrales de La Aberica del Agua	Nº	182	Coordenadas	X	634610	Y	4660036
Zona	4	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Se trata de sendos corrales unidos por la parte del serenado. Ambos comparten características similares con respecto a los materiales constructivos y distribución. Abarcan unas dimensiones de 499,95. En definitiva se trata de instalaciones para guardar ganado construidas siguiendo la arquitectura popular. Las mismas han sufrido reparaciones, sobre todo centradas en el interior de las áreas cubiertas, sustituyendo en determinados casos, los primitivos pilares por otros elaborados por ladrillos y cemento, aún así no se ha desvirtuado su esencia. Las instalaciones constan de sendas áreas denominadas “<i>cubierto</i>” con cuatro puertas de acceso, protegidas por un tejado y sendas zonas al raso o “<i>serenados</i>”. Junto a estos espacios se ubica la cabaña o caseta del pastor y un refugio. En este caso, la cabaña no se encuentra anexa al espacio cubierto sino junto al serenado.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.							
Paramentos	• Cubierto: Muros de sillarejo. Este material es de mayores dimensiones en los vanos de entrada y esquina. En determinadas áreas se ha utilizado aparejo irregular pseudoisódomo. • Serenado: Muros de sillarejo. . • Caseta: Sillarejo. Este material es de mayores dimensiones en las esquinas.							
Cubierta	• Corral: A un agua. Tejado a una vertiente, configurado por varias capas –vigas, cañizo y teja árabe-. Las <i>vigas</i> descansan sobre los muros y sobre pilares de ladrillo, madera o cemento. A media altura, en uno de los cubiertos, hay una viga transversal apoyada sobre los pilares. • Caseta: Tejado a dos vertientes. Configurado por varias capas –vigas, cañizo y teja árabe-.							
Equipamiento	La caseta del pastor, en buen estado de conservación, preserva una puerta de acceso de madera revestida por una chapa metálica al exterior. Tenía hogar.							
Conservación	Semi-arruinado							

Observaciones

Se ubica en una ladera con orientación este, adaptándose perfectamente al relieve. No se ha detectado ninguna evidencia de la presencia de una abejera.

Nombre	Corrales de La Aberica del Agua	Nº	182	Coordenadas	X	634610	Y	4660036
Zona	4	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 44 Parcela 155-156



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 54	Corrales de la Abejerica del Agua			X634506	Y4660167
					
Tipo	Corral	Distrito	43	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
4090	I	433466	40	Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros.	
---	---	110	30	Afloramientos.	
1430	I	143026	20	Salsola vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
6220*	I	522079	10	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

Nº37 CORRAL DE LA ABEJARICA DEL AGUA




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol	Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.	

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	X
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

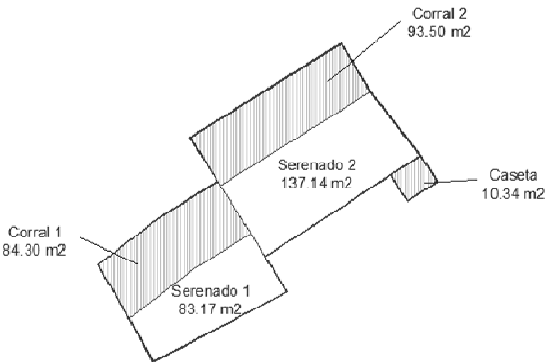

❖ Accesibilidad

Sin camino.

Caseta

❖ Nº Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra
Vigas	Madera
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Marrón
❖ Cubierta	
Material	Teja y madera
Estado general	Malo

Corral 1

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra y adobe
Vigas	Madera
Estado	Malo
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Marrón
Estado	Malo
❖ Cubierta	
Material	Teja y cañizo
Color	Rojizo
Estado	Malo
❖ Puertas y ventanas	3 puertas pequeñas y 1 ventana pequeña
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Malo

Corral 2

❖ Estructura		
Pilares / muro de carga	Piedra y ladrillo	
Vigas	Madera	
Estado)	Ruina	
❖ Cerramiento		
Material	Piedra	
Color	Marrón	
Estado	Ruina	
Acceso con tractor		
❖ Cubierta		
Material	Teja y cañizo	
Color	Rojizo	
Estado	Ruina	
❖ Puertas y ventanas	2 Puertas grandes. Varias ventanas pequeñas	
❖ Recogida de aguas	No	
❖ Estado general	Ruina	

Serenado 1

❖ Superficie	8.3.17 m2
❖ Material	Piedra
❖ Estado	Ruina

Serenado 2

❖ Superficie	137.14 m2
❖ Material	Piedra
❖ Estado	Ruina

Majadal

No hay majadal

3. BIENESTAR ANIMAL

❖ Capacidad ganado vacío	Nº	222
❖ Capacidad estabulación	Nº	127
❖ Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖ Ventilación	SI	NO
❖ Estercolero	SI	NO
❖ Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación		

NOTA: Hay una puerta grande de acceso al Serenado 1, aunque el cierre esta en ruina. El serenado 2 no tiene acceso con tractor.

4. VALORACION

❖ Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖ Suministros		
Luz	SI	NO
Agua	SI	NO
❖ Ruina económica	SI	NO
❖ Ruina funcional	SI	NO
❖ Valoración económica	0 €	

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖ Valor paisajístico	SI	NO
❖ Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Limpiar los escombros y mantener

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 5 **NOMBRE:** Corral de José Lahuerta **DISTRITO Nº:** 49

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, 3 corrales en El Estrecho

Fecha: 28/08/2023 **Hora de llegada:** 12:02 **Hora de salida:** 12:18

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** Unos 160 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Alguna placa se está rompiendo, pero no se han visto trozos sueltos por el suelo
- **Otras observaciones:** No queda rastro del serenado; el “almacén” de la parte izquierda se está usando como garaje de la cisterna anti-incendios de la Comunidad durante la temporada de mayor riesgo de incendios

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No, está en peor estado
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Pocos, algo de chatarra en el majadal y mucho estiércol en el cubierto

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Conejo
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Sí, colocada por Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: 2017, 2018, 2020 y 2021 nada; 2019 y 2022 no se revisó; 2023 dudas
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí, hay dos en El Estrecho

- **Otras observaciones:** Está con agua, pero muy sucio

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Bajo, lo peor la uralita
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

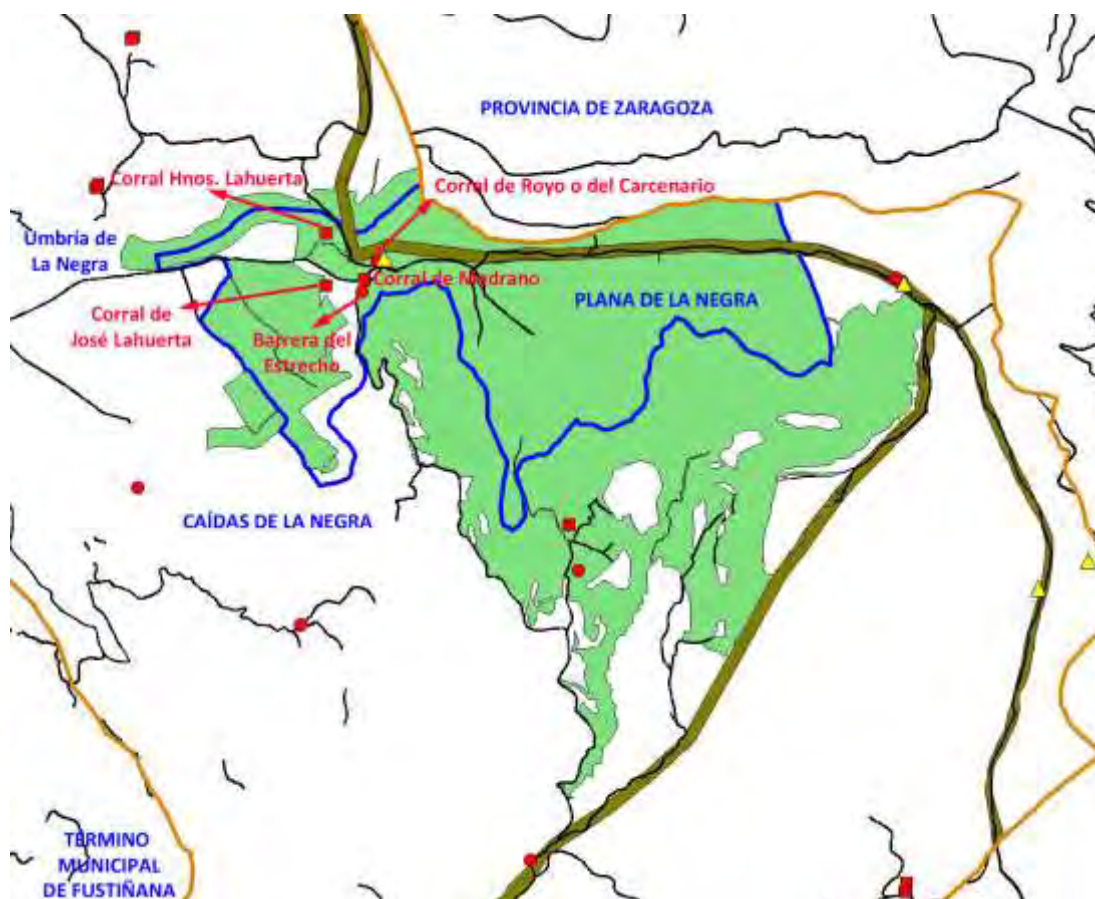

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No parece la mejor opción, sobre todo por el paisaje de su entorno

8º.- OTROS COMENTARIOS: No cabe duda de que El Estrecho es uno de los parajes de Bardenas con especial valor etnográfico por la concentración de edificaciones existente. Incluso hay que poner de relevancia el propio nombre de la cuesta que lo comunica con la Plana de Alfarillo: “cuesta del Villar”. Según la RAE, el término Villar significa “pueblo pequeño”. La Comunidad debería poner en marcha alguna actuación para evitar que se pierdan estos valores.



Nombre	Conjunto del Estrecho.	Nº	76	Coordenadas	X	Y
Zona	Zona 5	Ámbito	Ganadero-Agrícola.			
Descripción	Se trata de un conjunto de edificaciones que responden a las necesidades derivadas de los usos ganaderos y agrícolas que se han realizado en la zona. En concreto, los elementos construidos que se han podido detectar, así como sus datos de localización constan en la siguiente relación: a.- Casal de 11 habitaciones totalmente en ruinas y abandonado (635765-4658946, polígono 46, parcela 24 B), b.- Cabaña restaurada (635755-4658968. Polígono 46: parcela 97), c.- Pajar tradicional en buen estado (635740-4658942, Polígono 46: parcela 24 A). d.- Corral en uso (635749-4658908, polígono 46: parcela 26). e.- Abrevadero (635616-4659156, polígono 45: parcela 111 A)					
Valor Etnográfico	Si. A nuestro entender, sobre esta zona se debería obtener información directa proporcionada por los usufructuarios o usuarios actuales de las distintas construcciones. Constituye junto al conjunto ubicado de Farrique –Fabrique- una especie de núcleo poblacional con una diversidad de edificios importantes.					
Observaciones	En esta zona y de manera individualizada se ha inventariado un conjunto de construcciones que son las siguientes: Ficha 73: Cabaña del Estrecho 1. 635847-4659104. Polígono 45, parcela 111 E. Ficha 74: Corral de El Viso. 635750-4659217. Polígono 45, parcela 111 B. Ficha 75: Cabaña del Estrecho 2. 635707-4659246. Polígono 45, parcela 111 F. Ficha 77: Cabaña del Estrecho 3. 635870-4658783, polígono 46, parcela 24 A. Ficha 78: Corral del Estrecho. 635971-4658845, polígono 46, parcelas 24 A (naves) y 25 (patios). En ruinas. Ficha 79: Aljibe del Estrecho 1. 636459-4659055.					

Nombre	Conjunto del Estrecho.	Nº	76	Coordenadas	X	Y
Zona	Zona 5	Ámbito	Ganadero-Agrícola.			

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono Parcela



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 58	Corral de José Lahuerta				X635650	Y4658691
						
Tipo	Corral	Distrito	49	Fecha visita	---	
Hábitats						
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No			

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).			
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat		
1430	I	143026	100	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.		
Flora						
Datos de flora con precisión coordenada XY: No						
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No						
Fauna						
Caja cernícalo		No				
Caja lechuza		Colocada por BR en 2016. No ocupada entre 2016 y 2023. En 2019 y 2022 no se revisó.				

Nº25 CORRAL DE JOSÉ LAHUERTA



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI


NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	☐
Antigua	☐
Antigua restaurada	☒
Reciente	☐
Nueva	☐

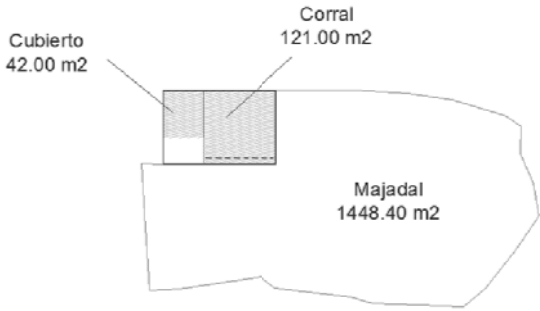

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

No tiene caseta.

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra
Vigas	Madera
Estado	Regular
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	Marrón
Estado	Regular
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Color	Gris
Estado	Regular
❖ Puertas y ventanas	1 Puerta pequeña. 3 ventanas pequeñas
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Regular

NOTA: Gran acumulación de estiércol.

Cubierto

❖ Estructura
Pilares / muro de carga Piedra
Vigas Madera
Estado **Regular**

❖ Cerramiento
Material Piedra
Color Marrón
Estado **Regular**

NOTA: No tiene cierre en la fachada sur.

❖ Cubierta
Material Uralita
Color Gris
Estado **Regular**

NOTA: Sólo está cubierta una zona.

❖ Puertas y ventanas No hay.

❖ Recogida de aguas No

❖ Estado general **Regular**

Serenado

No hay serenado.

Majadal

❖ Superficie 1448.40 m2

❖ Cerramiento Palets, mallas y postes.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖ Capacidad ganado vacío	Nº	151
❖ Capacidad estabulación	Nº	86
❖ Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖ Ventilación	SI	NO
❖ Estercolero	SI	NO
❖ Extracción mecánica de estiércol	SI	NO

*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

NOTA:

Para los cálculos de capacidad no se ha tenido en cuenta la superficie del cubierto.

4. VALORACION

❖ Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖ Suministros		
Luz	SI	NO
Agua	SI	NO
❖ Ruina económica	SI	NO
❖ Ruina funcional	SI	NO
❖ Valoración económica	0	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖ Valor paisajístico	SI	NO
❖ Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda mantener.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 5 **NOMBRE:** Corral de Farrique I **DISTRITO Nº:** 51

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, el corral de al lado

Fecha: 30/08/2023 **Hora de llegada:** 11:59 **Hora de salida:** 12:20

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** Unos 180 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Sí, y muchos trozos en el suelo alrededor de la construcción
- **Otras observaciones:** No tiene cabaña; los muros laterales del serenado están en perfecto estado

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí, escombro, cuerdas, etc. por todo el perímetro del corral
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Colirrojo tizón
- **Rastros o indicios de otras especies:** Palomas
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Sí, colocada por Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: 2017 y 2018 nada; 2019 y 2022 no se revisó; 2020 y 2021 dudas; 2023 paloma
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No, está casi a dos kilómetros en línea recta

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta, aunque afeado por los cinco aerogeneradores colocados junto a la muga aragonesa
- **Nivel del impacto de la construcción:** Medio, se ve mucho al estar construido en la parte superior de la ladera
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No

8º.- OTROS COMENTARIOS:

Como ya se comentó en las construcciones del Estrecho, el conjunto de construcciones de Farrique constituyen otro "Villar" bardenero que merecería una actuación importante para conservarlo



Nombre	Conjunto de Farrique. –Fabrique–	Nº	87	Coordenadas	X	Y
Zona	5	Ámbito	Agrícola y Ganadero. Núcleo poblacional.			
Descripción	Se trata de un conjunto de edificaciones que responden a las necesidades derivadas de los usos ganaderos y agrícolas que se han realizado en la zona. En concreto, los elementos construidos que se han podido detectar, así como sus datos de localización constan en la siguiente relación: a. Caseta aislada con muelle de carga a la entrada. 639340-4655269. Polígono 48, parcelas 168 (caseta) y 67 (muelle). b. Almacén o corral 1. 639286-4655158. Polígono 48: parcelas 17 A y B. c. Almacén o corral 2. 639217-4655238. Polígono 48: parcela 25 B. Hay una sembradora antigua en el interior. d. Corral 3. 639193-4655366. Polígono 48: parcela 81 (Farrique 1). e. Corral 4. 639186-4655313. Polígono 48: parcela 68 (Farrique 2). f. Casales. 639243-4655314 (horno de pan). Polígono 48: parcela 25 E, 49, 67 y 169. Hay una restaurada u ocupada de forma temporal y el resto se encuentra en ruinas. Conforman un pequeño recinto dejando en el centro una especie de plaza atravesada por un camino que entra por el Sur y sale por el Oeste. g. Aljibe. 639079-4655289, parcela 67. De cemento y ladrillos. h. Conjunto de dos cabañas. 639045-4655224, polígono 49, parcela 27. Una de ellas cerrada y en uso y la otra abandonada y en estado de ruina. La arruinada tiene un patio y dos estancias: hogar con chimenea y dormitorio con cama.					
Valor Etnográfico	Si. A nuestro entender, sobre esta zona se debería obtener información directa proporcionada por los usufructuarios o usuarios actuales de las distintas construcciones. Constituye junto al conjunto ubicado en El Estrecho una especie de núcleo poblacional con una diversidad de edificios importantes y uno de los escasos lugares del territorio Bardenero que fue habitado, durante un periodo de tiempo, de forma permanente.					

1 de 2

Nombre	Conjunto de Farrique.	Nº	87	Coordenadas	X	Y
Zona	5	Ámbito	Agrícola y Ganadero. Núcleo poblacional.			

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono Parcela



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 65	Corral de Farrique (Uno)	X639081	Y4655105		
					
Tipo	Corral	Distrito	51	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000		No			

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000		Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).			
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	60	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
---	---	066	20	Núcleos urbanos, carreteras, canteras, otros.	
5210	I	421014	10	Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae; Coscojares riojanos y bardeneros.	
4090	I	433466	10	Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	Colocada por BR en 2016. Paloma en 2023.				

Nº42 CORRAL DE FARRIQUE 2



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- | | | |
|---------------------------------|----|----|
| ❖ Sistema de incendio | SI | NO |
| ❖ Deposito recipientes químicos | SI | NO |
| ❖ Plan gestión de estiércol | | |


Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	☐
Antigua	☐
Antigua restaurada	☒
Reciente	☐
Nueva	☐

- ❖ Accesibilidad
- Al lado de camino.

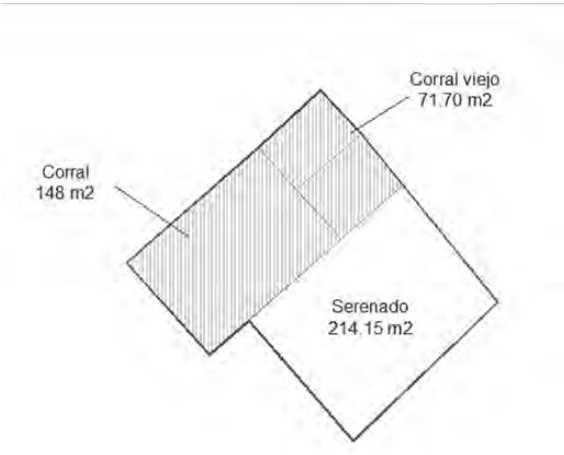

Caseta

No tiene caseta.

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Bloque y piedra
Vigas	Madera y hormigón
Estado	Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
Estado	Bueno
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Color	Gris
Estado	Bueno
❖ Puertas y ventanas	1 Puerta grande y 4 ventanas
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Bueno

Corral Viejo

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Piedra
Vigas	Madera
Estado	Regular
❖ Cerramiento	
Material	Piedra
Color	-
Estado	Regular
❖ Cubierta	
Material	Teja
Color	-
Estado	Regular
❖ Puertas y ventanas	5 puertas. 3 exteriores y 2 interiores.
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Regular

Serenado

❖ Superficie	214.15 m2
❖ Material	Piedra y palets
❖ Estado	

Majadal

Sin majadal

3. BIENESTAR ANIMAL

❖ Capacidad ganado vacío	Nº	275
❖ Capacidad estabulación	Nº	157
❖ Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖ Ventilación	SI	NO
❖ Estercolero	SI	NO
❖ Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación		

4. VALORACION

❖ Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖ Suministros		
Luz	SI	NO
Agua	SI	NO
❖ Ruina económica	SI	NO
❖ Ruina funcional	SI	NO
❖ Valoración económica	659	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖ Valor paisajístico	SI	NO
❖ Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derribar.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 5 **NOMBRE:** Corral de Farrique II **DISTRITO Nº:** 51

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, el corral de al lado

Fecha: 30/08/2023 **Hora de llegada:** 12:33 **Hora de salida:** 12:50

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** Unos 225 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Sí
- **Otras observaciones:** Excepto la cabaña, el resto de la construcción amenaza con venirse abajo en cualquier momento

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Llama la atención el montón de basura de todo tipo que se acumula en la cabaña; también escombros tras el corral
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Colirrojo tizón
- **Rastros o indicios de otras especies:** Palomas
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No, está casi a dos kilómetros en línea recta

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta, aunque afeado por los cinco aerogeneradores colocados junto a la muga aragonesa
- **Nivel del impacto de la construcción:** Alto, más por la imagen de degradación que supone que porque resulte muy visible
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Quizás sí

8º.- OTROS COMENTARIOS:

Como ya se comentó en las construcciones del Estrecho, el conjunto de construcciones de Farrique constituyen otro "Villar" bardenero que merecería una actuación importante para conservarlo



Nombre	Conjunto de Farrique. –Fabrique–	Nº	87	Coordenadas	X	Y
Zona	5	Ámbito	Agrícola y Ganadero. Núcleo poblacional.			
Descripción	Se trata de un conjunto de edificaciones que responden a las necesidades derivadas de los usos ganaderos y agrícolas que se han realizado en la zona. En concreto, los elementos construidos que se han podido detectar, así como sus datos de localización constan en la siguiente relación: a. Caseta aislada con muelle de carga a la entrada. 639340-4655269. Polígono 48, parcelas 168 (caseta) y 67 (muelle). b. Almacén o corral 1. 639286-4655158. Polígono 48: parcelas 17 A y B. c. Almacén o corral 2. 639217-4655238. Polígono 48: parcela 25 B. Hay una sembradora antigua en el interior. d. Corral 3. 639193-4655366. Polígono 48: parcela 81 (Farrique 1). e. Corral 4. 639186-4655313. Polígono 48: parcela 68 (Farrique 2). f. Casales. 639243-4655314 (horno de pan). Polígono 48: parcela 25 E, 49, 67 y 169. Hay una restaurada u ocupada de forma temporal y el resto se encuentra en ruinas. Conforman un pequeño recinto dejando en el centro una especie de plaza atravesada por un camino que entra por el Sur y sale por el Oeste. g. Aljibe. 639079-4655289, parcela 67. De cemento y ladrillos. h. Conjunto de dos cabañas. 639045-4655224, polígono 49, parcela 27. Una de ellas cerrada y en uso y la otra abandonada y en estado de ruina. La arruinada tiene un patio y dos estancias: hogar con chimenea y dormitorio con cama.					
Valor Etnográfico	Si. A nuestro entender, sobre esta zona se debería obtener información directa proporcionada por los usufructuarios o usuarios actuales de las distintas construcciones. Constituye junto al conjunto ubicado en El Estrecho una especie de núcleo poblacional con una diversidad de edificios importantes y uno de los escasos lugares del territorio Bardenero que fue habitado, durante un periodo de tiempo, de forma permanente.					

1 de 2

Nombre	Conjunto de Farrique.	Nº	87	Coordenadas	X	Y
Zona	5	Ámbito	Agrícola y Ganadero. Núcleo poblacional.			

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono Parcela



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 66	Corral de Farrique (Dos)	X639081	Y4655105
-------	--------------------------	---------	----------



Tipo	Corral	Distrito	51	Fecha visita	---
------	--------	----------	----	--------------	-----

Hábitats

Cartografía hábitats salinos 1:5000	No
-------------------------------------	----

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000	Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).
------------------------------------	---

Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
1430	I	143026	60	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.
---	---	066	20	Núcleos urbanos, carreteras, canteras, otros.
5210	I	421014	10	<i>Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae</i> ; Coscojares riojanos y bardeneros.
4090	I	433466	10	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.

Flora

Datos de flora con precisión coordenada XY: No

Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No

Fauna

Caja cernícalo	No
Caja lechuza	*** Como la coordenada del corral es la misma que la anterior, no podemos determinar en cuál de los dos está la caja.

Nº41 CORRAL DE FARRIQUE 1



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI


NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	☐
Antigua	☐
Antigua restaurada	☐
Reciente	☒
Nueva	☐

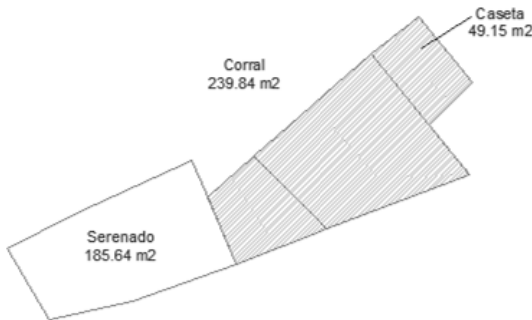

- ❖ Accesibilidad
- Al lado de camino.

Caseta

❖ N° Habitaciones	-
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Bloque
Vigas	-
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
❖ Cubierta	
Material	Teja
❖ Estado general	Bueno

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Bloque
Vigas	Madera y hormigón
Estado	Regular
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
Estado	Regular
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Color	Gris
Estado	Regular
❖ Puertas y ventanas	3 Puertas
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Regular

Serenado

❖	Superficie	185.64 m2
❖	Material	Bloque.
❖	Estado	Bueno

Majadal

Sin majadal.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	300
❖	Capacidad estabulación	Nº	171
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica		0 €

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derribar.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral Blanco (viejo) **DISTRITO Nº:** 62
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No
Fecha: 10/05/2023 **Hora de llegada:** 09:47 **Hora de salida:** 10:22

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se ve ninguna
- **Otras observaciones:** En el pozo interior existente en una caseta aneja al corral, sólo queda una tapa que lo cierra

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí, hay ladrillos rotos por el suelo, bidones de plástico y algún somier
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Abubilla
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Parece que ambas cajas están vacías
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** GAN/Agricultura pusieron dos en 2015, una dentro y otra fuera. **Nidificación comprobada:**
 - + Interior: mochuelo desde 2017 a 2022; hoy está vacía.
 - + Exterior: cernícalo vulgar desde 2017 a 2022; hoy está vacía.
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Alto
- **Nivel del impacto de la construcción:** Medio - bajo
- **Otras observaciones:** El que monopoliza el impacto paisajístico es el nuevo, más alto y color gris claro que contrasta mucho con el entorno

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, incluso podría utilizarse el propio cerramiento perimetral del corral si el tejado siguiera derrumbándose. Aunque habría que realizar algunas mejoras y reparaciones

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Corral Blanco Viejo.	Nº	59	Coordenadas	X	622186	Y	4684273
Zona	1	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado edificado. La instalación consta de un área denominada “ <i>cubierto</i> ” que conforma una construcción en <i>u</i> invertida con tres con tres puertas de acceso, protegida por un tejado y una zona al raso o “ <i>serenado</i> ”. Existe la caseta del pastor.							
Valor Etnográfico	Sin interés, en principio.							
Paramentos	• Cubierto: ladrillo. • Serenado: Bloques de hormigón. • Caseta: Ladrillo.							
Cubierta	• Corral: Tejado a dos vertientes. Sobre un entramado de vigas de madera y cañizos se ha colocado teja árabe. La techumbre se apoya sobre pilares contruidos en ladrillo. • Caseta: Teja árabe.							
Equipamiento	Comederos en el interior.							
Conservación	Buena.							
Observaciones	Se ubica junto al Camino de Los Aragoneses. Adyacente a esta instalación se encuentra el Corral Blanco Nuevo –Ficha 58-							

Nombre	Corral Blanco Viejo.	Nº	59	Coordenadas	X	622186	Y	4684273
Zona	1	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 9 Parcela 267



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 76	Corral Blanco (viejo)			X622048	Y4684051
					
Tipo	Corral	Distrito	62	Fecha visita	10/05/2023
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	100	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		Colocada por Agricultura en 2015. Cernícalo vulgar en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.			
Caja lechuza		Colocada por Agricultura en 2015. Mochuelo en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.			
Visita campo		Abubilla. En las cajas no vemos nada.			

Nº44 CORRAL BLANCO (viejo)



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI

NO
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.


2. CONSTRUCCION

- ❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	X
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	

- ❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

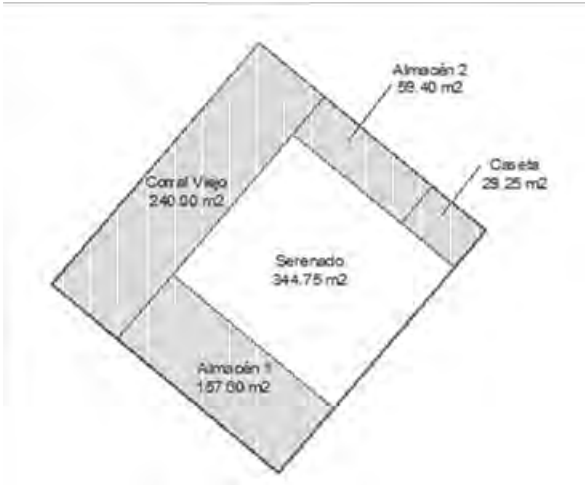

Caseta

❖	Nº Habitaciones	-
❖	Estructura	
	Pilares / muro de carga	Ladrillo
	Vigas	Madera
❖	Cerramiento	
	Material	Ladrillo lucido
	Color	Marrón
❖	Cubierta	
	Material	Teja y cañizo
❖	Estado general	Regular

NOTA: La caseta está en el corral viejo

Almacenes 1 y 2.

- ❖ Nº Habitaciones

-
- ❖ Estructura

Pilares / muro de carga

Vigas

Ladrillo

Madera
- ❖ Cerramiento

Material

Color

Ladrillo lucido

Marrón
- ❖ Cubierta

Material

Teja y cañizo
- Estado general

Malo

NOTA: Se utiliza como almacén por la existencia del corral nuevo. Probablemente antes su uso era el de corral.

Corral Viejo

❖ Estructura		
Pilares / muro de carga	Pilares de ladrillo y hormigón.	
Vigas	Madera.	
Estado	Malo	
❖ Cerramiento		
Material	Ladrillo lucido	
Color	Marrón	
Estado	Malo	
No hay acceso con tractor.		
❖ Cubierta		
Material	Teja y cañizo	
Color	-	
Estado	Malo	
❖ Puertas y ventanas	3 puertas pequeñas. 3 ventanas.	
❖ Recogida de aguas	No.	
❖ Estado general	Malo	

Serenado

❖ Superficie	344.75 m2
❖ Material	Ladrillo lucido.
❖ Estado	Regular

Majadal

❖ Sin majadal

3. BIENESTAR ANIMAL

❖ Capacidad ganado vacío	Nº	300
❖ Capacidad estabulación	Nº	171
❖ Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖ Ventilación	SI	NO
❖ Estercolero	SI	NO
❖ Extracción mecánica de estiércol	SI	NO

*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

NOTA: Para el cálculo de capacidades se ha tenido en cuenta la superficie actual de corral. Posiblemente con anterioridad a la construcción del corral nuevo anexo, los almacenes 1 y 2 tuviesen uso de corral.

4. VALORACION

❖ Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖ Suministros		
Luz	SI	NO
Agua	SI	NO
❖ Ruina económica	SI	NO
❖ Ruina funcional	SI	NO
❖ Valoración económica	1000 €	

NOTAS: Delante del corral nuevo hay una acequia a modo de abrevadero y un pozo de agua.

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖ Valor paisajístico	SI	NO
❖ Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Derribar.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO CORRAL VIEJO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral de Miguel Landa **DISTRITO Nº:** 78
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No
Fecha: 18/05/2023 **Hora de llegada:** 11:10 **Hora de salida:** 11:41

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está en mucho peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 300 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Sí, por el entorno
- **Otras observaciones:** La uralita del tejado tiene muchos agujeros parcheados; parte del serenado derruido y ladera abajo hay un el cercado bastante grande (1.600 m²) muy deteriorado

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** Bastante más deterioro
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí, bastante, sobre todo junto a la cabaña y por la ladera de abajo
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Dos gorriones y en la cabaña una salamandrea
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:** Falta el tapón y sale un chorrillo de agua

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Medio, lo que más desentona es el tejado de uralita, el cercado y la tapia derruida
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

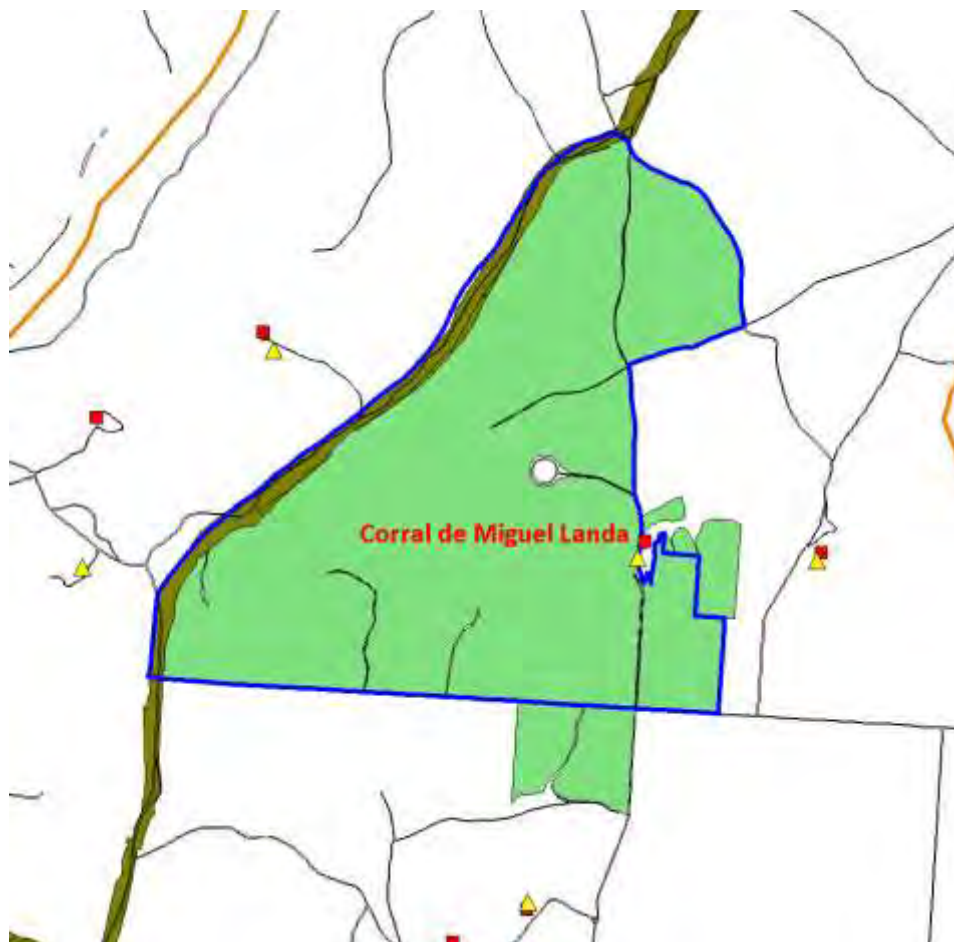

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, podría valorarse reconstruir las tapias caídas con las mismas piedras de tosca y cambiar o incluso eliminar la cubierta. No obstante, la baja altura de la parte trasera supone alto riesgo de entrada de cánidos.

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Corral de Miguel Landa	Nº	30	Coordenadas	X	617684	Y	4679809
Zona	1	Ámbito	Ganadero.					
Descripción	Corral para guardar ganado edificado, en su mayor parte, siguiendo la arquitectura popular. La instalación consta de un área denominada “<i>cubierto</i>” con cuatro puertas de acceso, protegida por un tejado y una zona al raso o “<i>serenado</i>”. Junto a estos espacios se encuentra la cabaña o caseta del pastor. La dimensión de las construcciones –cubierto y caseta- abarca una zona de 778,17 metros cuadrados. Las modificaciones más importantes se han realizado en la techumbre.							
Valor Etnográfico	Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.							
Paramentos	• Cubierto: Muros de sillarejo y de ladrillo sin lucir. Ambos elementos coexisten en la totalidad de la superficie. • Serenado: Muros de sillarejo irregular –conglomerados de la terraza natural-. Sobre los mismos: alambre de espino. • Caseta: Muros de ladrillo. Un solo vano –puerta-. En la parte superior del vano: viga de madera.							
Cubierta	• Corral: Tejado a una vertiente. Sobre viguetas de madera se colocó una chapa de fibrocemento. • Caseta: Tejado a dos vertientes. Teja árabe.							
Equipamiento	En el interior de la caseta se puede apreciar distintos compartimentos realizados con queletas.							
Conservación	Regular.							
Observaciones	Se ubica al resguardo de las inclemencias meteorológicas, aprovechando la topografía del lugar – suave pendiente-.							

Nombre	Corral de Miguel Landa	Nº	30	Coordenadas	X	617684	Y	4679809
Zona	1	Ámbito	Ganadero.					


Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 5 Parcela 296



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

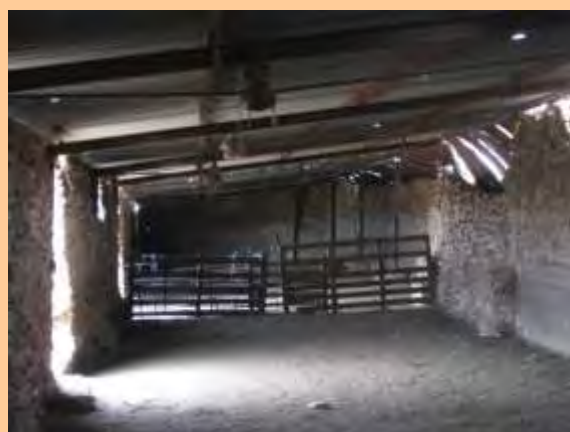

Nº 95	Corral de Miguel Landa	X617580	Y4679597
-------	------------------------	---------	----------



Tipo	Corral	Distrito	78	Fecha visita	---
------	--------	----------	----	--------------	-----

Hábitats				
Cartografía hábitats salinos 1:5000		No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000		Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
6220*	I	522079	40	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .
4090	I	433466	30	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.
1430	I	143026	20	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.
5210	I	421014	10	<i>Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae</i> ; Coscojares riojanos y bardeneros.

Flora	
Datos de flora con precisión coordenada XY: No	
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No	

Fauna	
Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No

Nº52 CORRAL DE MIGUEL LANDA




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	X
Nueva	

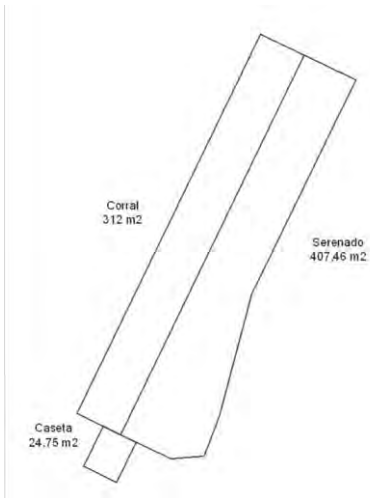

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ Nº Habitaciones	1
❖ Estructura Pilares / muro de carga Vigas	Ladrillo
❖ Cerramiento Material Color	Ladrillo lucido Marrón
❖ Cubierta Material	Teja
Estado general	Bueno

Corral

❖ Estructura Pilares / muro de carga Vigas Estado	Metálica. Metálicas. Regular
❖ Cerramiento Material Color Estado	Piedra Marrón Regular
❖ Cubierta Material Color Estado	Uralita. Gris Regular
❖ Puertas y ventanas	3 puertas medianas y varias ventanas pequeñas
❖ Recogida de aguas	No
❖ Estado general	Regular

Serenado

❖	Superficie	407,46 m2
❖	Material	Piedra
❖	Estado	Bueno

Majadal

❖	Superficie	-
❖	Cerramiento	Pastor eléctrico

NOTAS: Dispone de un hidrante para el abastecimiento de agua.
El serenado tiene una puerta para acceso de maquinaria.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	390
❖	Capacidad estabulación	Nº	223
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

NOTAS: Cuenta pon protección para el acceso de animales salvajes pero en mal estado.

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	3.283	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda sanear y mantener este corral.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO

