

ANEXO VI-2: INSTALACIONES QUE PUEDEN RECUPERARSE PARA CONTINUAR LA ACTIVIDAD GANADERA.

DISTRITO	NOMBRE DEL CORRAL O BARRERA	X	Y
1	Corral de Cabras	624006	4689613
8	Corral de Rolán o Mal Paso	628166	4683281
10	Corral de Cornialto (Nuevo)	627762	4682577
22	Corral de la Cruceta (nuevo)	631577	4670342
49	Corral de Royo o del Carcenario	635950	4658840
60	Corral de Peluca (serenado)	621867	4687119
63	Corral de Induráin	623185	4683774
64	Corral Blanco (Nuevo)	622048	4684051
67	Barrera de Aguirre	619408	4683246
69	Corral de Domínguez	621263	4682520
74	Corral de Bandera	618825	4682275
79	Corral de José Ignacio Hernández	618236	4679557
83	Corral de La Junta o Hnos. Pérez Palacio	615470	4677725



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral de Cabras **DISTRITO Nº:** 1
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No
Fecha: 11/05/2023 **Hora de llegada:** 11:40 **Hora de salida:** 12:42

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 2.000 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Pocas, buen estado general
- **Otras observaciones:** Anejo a la fachada norte del corral hay un enorme cercado de barras metálicas y red ganadera de unos 3.500 m²

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Muchos: viejos comederos, palés, escombros, chatarra, etc.
- **Otras observaciones:** Hay placas solares, instalación eléctrica y de agua, aunque bastante rudimentarias.

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Palomas bravías, estorninos negros, gorriones y golondrinas.
- **Especies vistas (dentro):** Las mismas aves más una liebre que veo entrar
- **Rastros o indicios de otras especies:** Plumas de passeriforme cazado por alguna rapaz
- **Nidos o madrigueras vistos:** 10 nidos de golondrina en la cabaña vieja
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Hay una barquilla colgada en lo alto donde crían palomas, aunque hoy está vacía


5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Media, en realidad es poco representativa de Bardenas
- **Nivel del impacto de la construcción:** Alto o muy alto
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

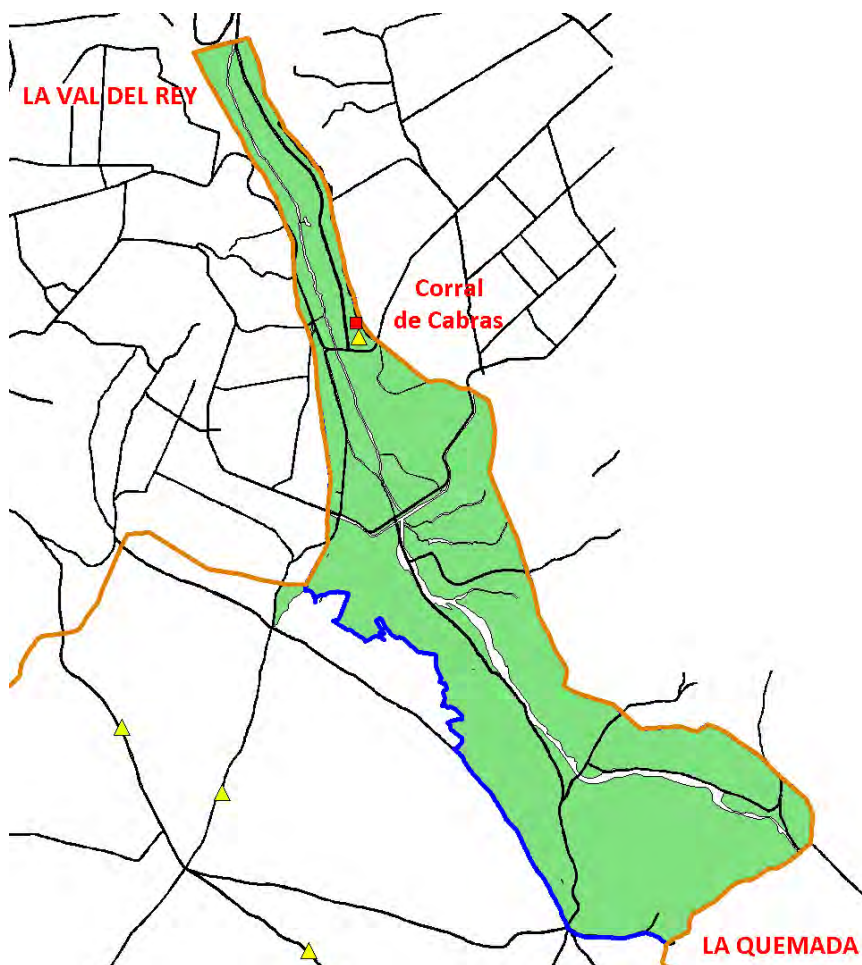

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, tiene una ubicación muy elevada (muy expuesta a clima adverso) y demasiado visible (alto impacto visual)

8º.- OTROS COMENTARIOS: la antigua balsa junto al corral está seca; dada su gran importancia para la conservación del galápagos europeo, la Comunidad debería asegurar el correcto mantenimiento de este punto de agua





VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. visitó más de 200 edificaciones en Bardenas (cabañas, corrales, barreras, tollos, abejas...) redactando un total de 196 fichas etnográficas en las que detallaron los elementos de interés de cada una. Según ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023, se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Cabras” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría C, debido a que la caseta del pastor se mantiene dentro de los parámetros de arquitectura tradicional. El corral propiamente dicho no tendría interés etnográfico relevante.

Nº 1	Corral de Cabras	X624006	Y4689613		
					
Tipo	Corral	Distrito	1	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000		No			

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000		Si. (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).			
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
6420	I	542015	60	Cirsio monspessulani-Holoschoenetum vulgaris; Juncales de junco churrero.	
---	---	066	40	Núcleos urbanos, carreteras, canteras, otros.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

Nº70 CORRAL DE CABRAS



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		


2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	X

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

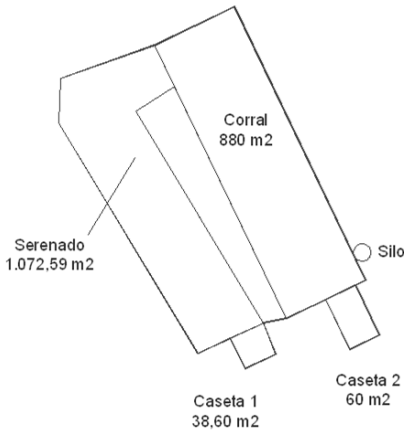

Caseta 1

❖ Nº Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Bloque
Vigas	-
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Tierra
❖ Cubierta	
Material	Teja
Estado general	Bueno

Caseta 2

❖ Nº Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Ladrillo
Vigas	-
❖ Cerramiento	
Material	Ladrillo lucido
Color	Blanco
❖ Cubierta	
Material	Uralita
❖ Estado general	Muy Bueno

Corral

❖	Estructura	
	Pilares / muro de carga	Prefabricada de hormigón.
	Vigas	Hormigón.
	Estado	Muy Bueno
❖	Cerramiento	
	Material	Bloque y ladrillo
	Color	Blanco
	Estado	Muy Bueno
❖	Cubierta	
	Material	Uralita.
	Color	Gris
	Estado	Muy Bueno
❖	Puertas y ventanas	Dos puertas pequeñas y una grande
❖	Recogida de aguas	Si.
❖	Estado general	Muy Bueno

Serenado

❖	Superficie	1.072,59 m2
❖	Material	Cerramiento de bloque y ladrillo. Hay una zona cubierta con uralita.
❖	Estado	Muy Bueno

NOTA: La zona cubierta está sustentada por una estructura metálica

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	1100
❖	Capacidad estabulación	Nº	629
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	60.400	€

NOTAS:

Cuenta con placas solares, silo y hay una acequia anexa al corral.

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Dado el buen estado del corral y los medios con los que cuenta, no se indica ninguna recomendación para su conservación.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 2 **NOMBRE:** Corral de Rolán o Mal Paso **DISTRITO Nº:** 8
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, Pedro Garde y Viloche
Fecha: 27/04/2023 **Hora de llegada:** 12:52 **Hora de salida:** 13:11

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 650 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se encuentran
- **Otras observaciones:**

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Poca cosa, algunas tablas
- **Otras observaciones:** En revisión fotográfica realizada en 2023 no se encuentran valores etnográficos destacables

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Nidos de paseriformes en agujeros de la pared, sobre todo en la caseta
- **Otras observaciones:**
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí, dos

- **Otras observaciones:** Uno junto al corral y otro en el centro del distrito

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Medio, las paredes de bloque y la cubierta se han ido oscureciendo y destacan menos en el paisaje
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

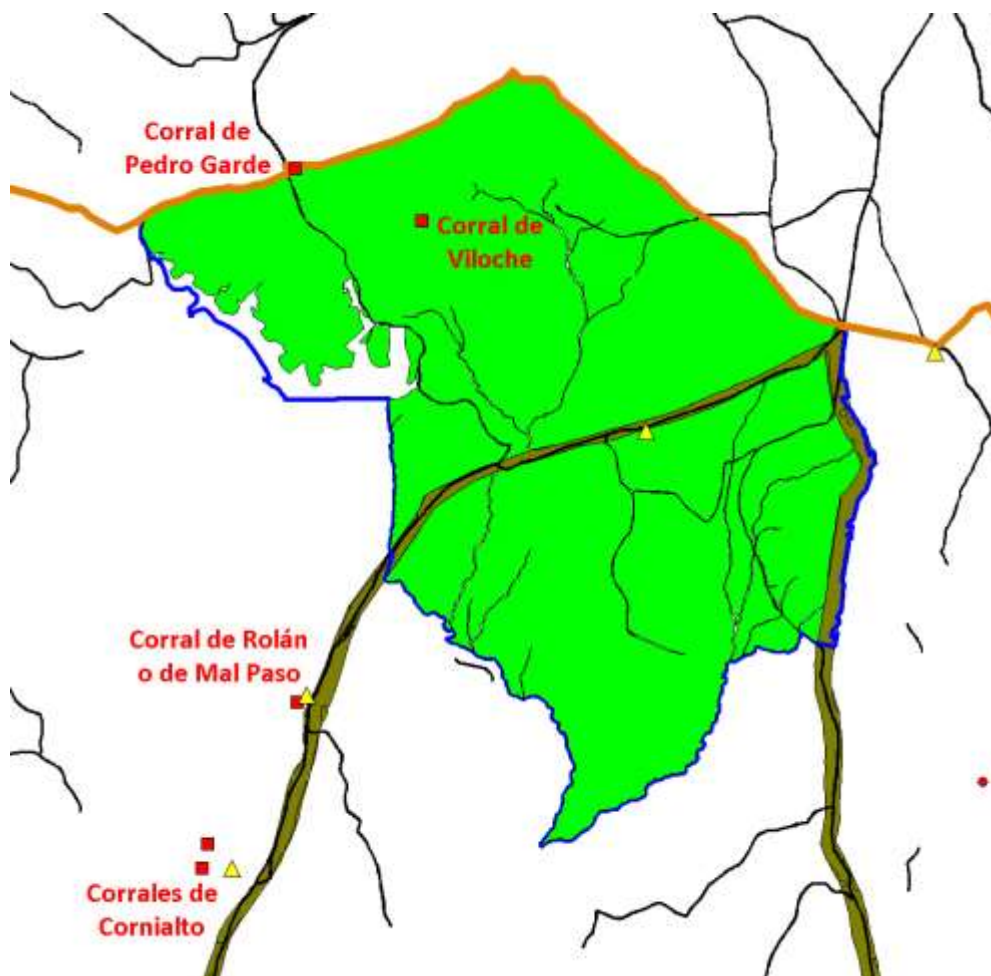

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No

8º.- OTROS COMENTARIOS

La explotación que tiene adjudicado este distrito, también ha sido autorizada a utilizar el corral de Santiago Roldán o de Mal Paso, aunque se encuentra fuera de los límites de ese distrito, accede por la cañada



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. visitó más de 200 edificaciones en Bardenas (cabañas, corrales, barreras, tollos, abejas...) redactando un total de 196 fichas etnográficas en las que detallaron los elementos de interés de cada una. Según ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023, se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Rolán o de Mal Paso” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría A.

Nº 4	Corral de Malpaso	X628166	Y4683281		
					
Tipo	Corral	Distrito	8	Fecha visita	27/04/2023
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Sí. (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	40	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: Si. Especies: Frankenia thymifolia					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			
Visita campo		Nidos de passeriformes en agujeros de la pared.			

Nº71 CORRAL DE MAL PASO



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		


2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	X
Nueva	

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

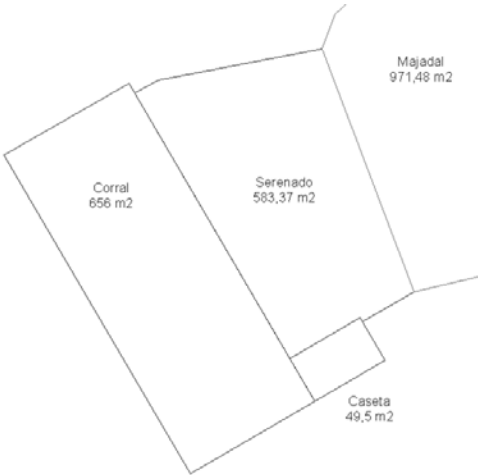

Caseta

❖ Nº Habitaciones	2
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Bloque
Vigas	-
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Tierra
❖ Cubierta	
Material	Teja
❖ Estado general	Muy Bueno

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Prefabricada de hormigón.
Vigas	Metálica
Estado	Muy Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque lucido
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
❖ Puertas y ventanas	Una puerta grande. Abierto solo al serenado.
❖ Recogida de aguas	Si
❖ Estado general	Muy Bueno

Serenado

❖	Superficie	583,37 m2
❖	Material	Bloque.
❖	Estado	Muy Bueno

Majadal

❖	Superficie	971,48 m2
❖	Cerramiento	Sin cerramiento.

NOTAS:
Cuenta con una balsa al lado.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	820
❖	Capacidad estabulación	Nº	468
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	20.046	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Debido al buen estado de las instalaciones no se indican recomendaciones inmediatas para su conservación.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 2 **NOMBRE:** Corral Cornialto (nuevo) **DISTRITO Nº:** 10
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, el viejo y S. Rolán
Fecha: 27/04/23 **Hora de llegada:** 13:33 **Hora de salida:** 14:05

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 880 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se encuentran
- **Otras observaciones:** Hay restos de un antiguo cercado entre el corral y la ladera, así como escombros y residuos varios

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?**
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Una chova piquirroja
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Un nido que probablemente sea de chova
- **Otras observaciones:** El nido está muy alto, parece estar en uso
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?


Sí

- **Otras observaciones:** Hay otro abrevadero junto al corral de Santiago Rolán

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Medio, las paredes de bloque y la cubierta se han ido oscureciendo y destacan menos en el paisaje
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

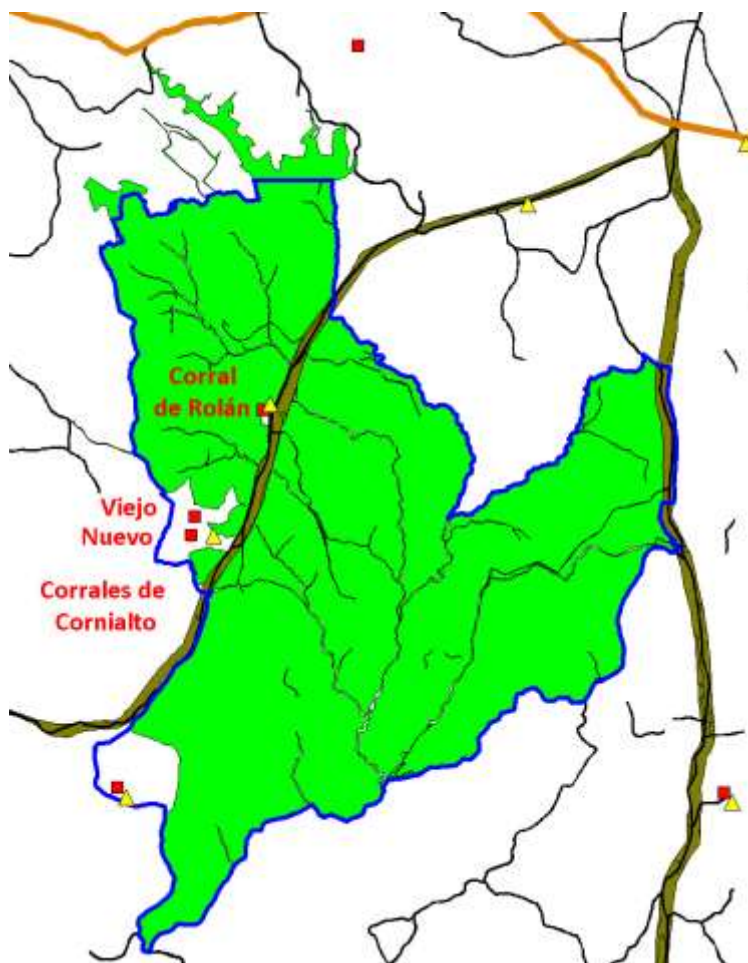

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No será necesario

8º.- OTROS COMENTARIOS

En este distrito hay otro corral casi idéntico, el de Santiago Rolán o de Mal Paso, pero el uso de éste se ha autorizado al ganadero del vecino Distrito nº 8, que accede por la vía pecuaria existente



Nombre	Corral de Cornialto Nuevo	Nº	141	Coordenadas	X	627874	Y	4682784
Zona	2	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado. Tipo nave. La instalación consta de un área denominada “<i>cubierto</i>” con 4 puertas de acceso, protegida por un tejado y una zona al raso o “<i>serenado</i>” a la que se accede por sendas puertas. La dimensión de las construcciones abarca una zona de 1696,16 metros cuadrados.							
Valor Etnográfico	Sin interés desde el punto de vista etnográfico.							
Paramentos	• Cubierto: Bloques de hormigón. • Serenado: Bloques de hormigón. • Caseta: Bloques de hormigón							
Cubierta	• Corral: Tejado a dos vertientes. Fibrocemento.							
Equipamiento	No se accede, al estar cerrado.							
Conservación	Buena. En uso.							
Observaciones	Se ubica junto a La cañada de Cornialto. Existe una instalación, prácticamente arruinada muy próxima al mismo: Corral de Cornialto viejo –ficha 142-							

Nombre	Corral de Cornialto Nuevo	Nº	141	Coordenadas	X	627874	Y	4682784
Zona	2	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 16 Parcela 162



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 7	Corral de Cornialto (nuevo)			X627762	Y4682577
					
Tipo	Corral	Distrito	10	Fecha visita	27/04/2023
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Sí. (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
4090	I	433466	30	Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros.	
6220*	I	522079	30	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
---	---	110	20	Afloramientos.	
1430	I	143024	10	Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi; Orgazales.	
1430	I	143026	10	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: Sí. Especies: Frankenia thymifolia y Limonium ruizii					
Fauna					
Caja cernícalo	No				
Caja lechuza	No				
Visita campo	Chova piquirroja. Nido de chova sobre vigas de hormigón del corral.				

Nº72 CORRAL DE CORNIALTO



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA


❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	X

- ❖ Accesibilidad
- Al lado de camino.

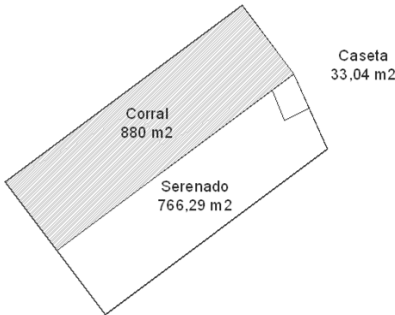

Caseta

❖ Nº Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Bloque
Vigas	-
❖ Cerramiento	
Material	Bloque lucido
Color	Tierra
❖ Cubierta	
Material	Teja.
Estado general	Muy Bueno

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Prefabricada de hormigón
Vigas	Hormigón.
Estado	Muy Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque lucido
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
❖ Puertas y ventanas	2 puertas grandes
❖ Recogida de aguas	Si, aunque deteriorada.
❖ Estado general	Muy Bueno

Serenado

❖	Superficie	766,29 m2
❖	Material	Bloque
❖	Estado	Muy Bueno

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	1100
❖	Capacidad estabulación	Nº	628
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

NOTAS:
Escasa ventilación, solo se encuentra abierto hacia el serenado.

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	26.447	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda pintar la cubierta por motivos de integración en el paisaje.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 3 **NOMBRE:** Corral de La Cruceta (nuevo) **DISTRITO Nº:** 22
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, corral del Curro
Fecha: 25/05/2023 **Hora de llegada:** 13:20 **Hora de salida:** 13:50

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está peor
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 450 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Sí
- **Otras observaciones:** Hay trozos de uralita por el entorno; restos de un enorme cercado de casi 3.000 m² al norte del corral

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí, algunos bloques rotos, palés, cuerdas, etc.
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Dos posibles nidos de chova o cernícalo
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? No

- **Otras observaciones:** Antes tuvo agua corriente, posiblemente se estropeó el circuito porque no se ve nada parecido

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Media - alta
- Nivel del impacto de la construcción: Medio - alto
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

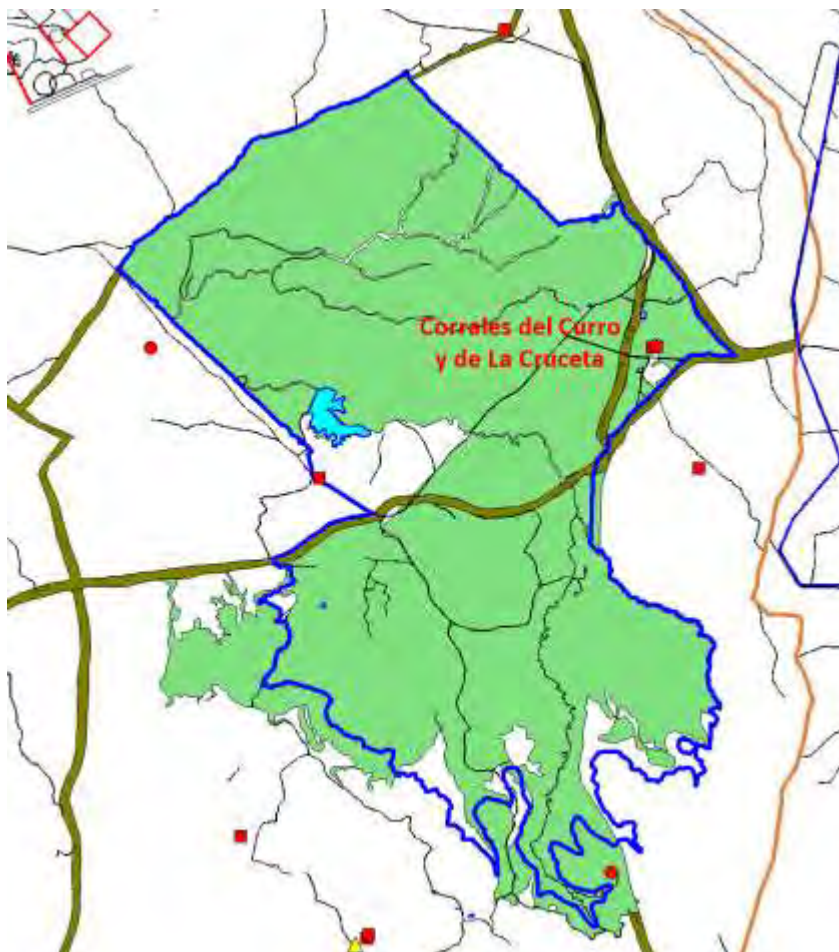

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Corral del Curro o La Cruceta	Nº	175	Coordenadas	X	631647	Y	4670546
Zona	3	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Instalación de uso ganadero, donde se emplazan dos corrales. 175.1. y 175.2. Ninguno de los dos presenta interés desde el punto de vista etnográfico. El primero sería un corral tipo nave. La instalación consta de un área denominada “<i>cubierto</i>” con 1 puerta de acceso, protegida por un tejado y una zona al raso o “<i>serenado</i>”. El segundo corral se encuentra en un estado ruinoso, siendo más antiguo.							
Valor Etnográfico	Sin interés desde el punto de vista etnográfico.							
Paramentos	• Cubierto: Bloques de cemento. • Serenado: Bloques de hormigón.							
Cubierta	• Corral: Tejado a dos vertientes. Fibrocemento.							
Equipamiento	No se accede.							
Conservación	Instalación moderna: Buena. En uso.							
Observaciones								

Nombre	Corral del Curro o La Cruceta	Nº	175	Coordenadas	X	631647	Y	4670546
Zona	3	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 31 Parcela 125 C



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 26	Corral de la Cruceta (nuevo)			X631577	Y4670342
					
Tipo	Corral	Distrito	22	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	60	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.	
6220*	I	522079	40	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

Nº75 CORRAL DE LA CRUCETA (Corral Nuevo)




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	X
Nueva	

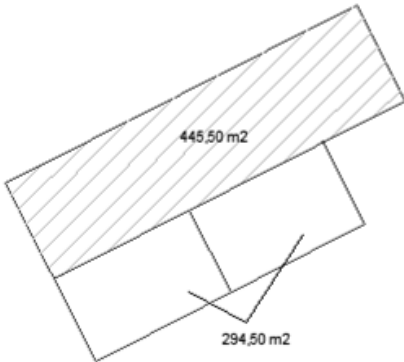

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Prefabricada de hormigón.
Vigas	Hormigón
Estado	Muy Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
Acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
❖ Puertas y ventanas	2 Puertas grandes. 5 ventanas grandes.
❖ Recogida de aguas	Si.
❖ Estado general	Muy Bueno

NOTA: No se ha podido acceder al interior

Serenado

❖ Superficie	294,50 m2
❖ Material	Bloque.
❖ Estado	Muy Bueno

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	557
❖	Capacidad estabulación	Nº	318
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO

*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación

NOTA: Para el cálculo de las capacidades de ganado se ha tenido en cuenta sólo la superficie del Corral nuevo.

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	13.060	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda lucir las construcciones.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 5 **NOMBRE:** Corral de Royo o del Carcenario **DISTRITO Nº:** 49
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, 3 corrales en El Estrecho
Fecha: 28/08/2023 **Hora de llegada:** 13:28 **Hora de salida:** 13:50

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se ha encontrado
- **Otras observaciones:**

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:**
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** No demasiados, hay cuerdas, bidones, escombros, etc. sobre todo delante del corral
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Conejo
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:** Tiene algo de agua, pero está muy sucia; hay rastro de buitres

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Muy alto; a pesar de que los bloques de las paredes van cogiendo colores con los años, sigue chocando mucho con el entorno; las chapas del tejado todavía más

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

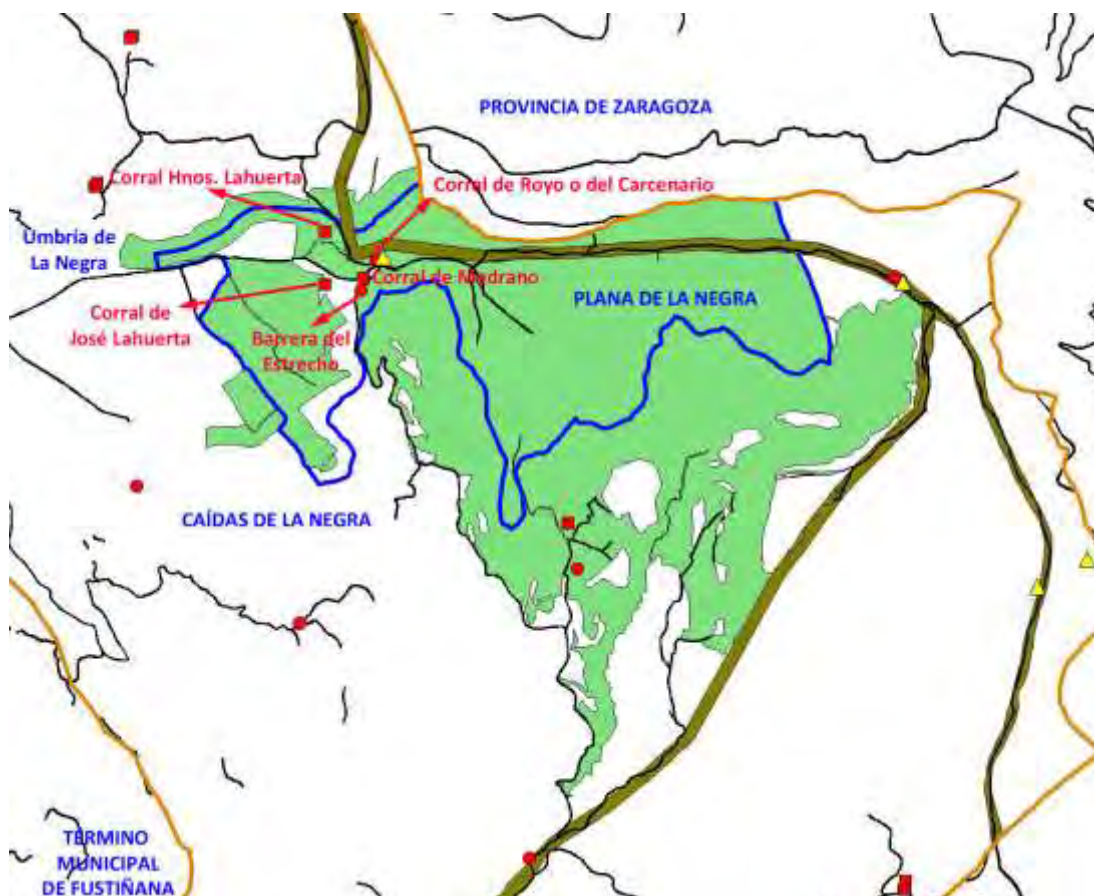

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No

8º.- OTROS COMENTARIOS: Ya se ha comentado en las fichas de otras construcciones próximas, que El Estrecho merecería una actuación de índole etnográfica para evitar que se pierda este testigo de la actividad humana en el pasado. Este corral es una excepción, al tratarse de una obra reciente que choca con la arquitectura tradicional y sobre todo con el espectacular paisaje de la zona. Deberían estudiarse muy bien las posibilidades de que este corral pudiera integrarse satisfactoriamente en ese entorno y, de no ser posible, quizás debería ser eliminado.





VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. inspeccionó más de 200 edificaciones en Bardenas, redactando un total de 196 fichas en las que, entre otros datos, se concretó la valoración etnográfica de cada una de ellas. Atendiendo a ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023 se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Royo o del Carcenario” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría A.

Nº 61	Corral de Royo	X635950	Y4658840
-------	----------------	---------	----------



Tipo	Corral	Distrito	49	Fecha visita	---
------	--------	----------	----	--------------	-----

Hábitats

Cartografía hábitats salinos 1:5000	No
-------------------------------------	----

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000	Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).
------------------------------------	---

Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
1430	I	143026	100	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.

Flora

Datos de flora con precisión coordenada XY: No

Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No

Fauna

Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No

Nº78 CORRAL DE ROYO




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	X
Nueva	

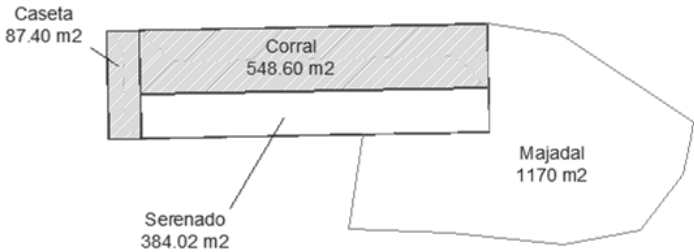

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ N° Habitaciones	-
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de bloque
Vigas	-
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
❖ Cubierta	
Material	Metálica
Estado general	Bueno

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón.
Vigas	Hormigón.
Estado	Muy Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
❖ Cubierta	
Material	Chapa
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
❖ Puertas y ventanas	4 Puertas grandes. Varias ventanas pequeñas
❖ Recogida de aguas	Si.
❖ Estado general	Muy Bueno

Serenado

❖	Superficie	384,02 m2
❖	Material	Bloque.
❖	Estado	Bueno

Majadal

❖	Superficie	1.170 m2
❖	Cerramiento	Sin cerramiento.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	686
❖	Capacidad estabulación	Nº	392
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	10.284	€

NOTAS:
El suministro de luz se hace mediante generador.
Cuenta con un sistema de recogida de agua a un depósito pequeño y a una balsa, utilizando cunetas.

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda lucir las construcciones.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral de Peluca **DISTRITO Nº:** 60
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No
Fecha: 105/2023 **Hora de llegada:** 12:52 **Hora de salida:** 13:40

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 1.200 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** En el almacén del silo sí
- **Otras observaciones:** La parte cubierta de este corral está en término de Mérida, por lo que **en Bardenas sólo está el serenado.**

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** No
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí, ruedas, palés, trozos de uralita, etc.
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** 3 golondrinas y 5 estorninos negros
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna, pero sólo he podido mirar desde fuera
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Había dos mastines dentro, ganado no
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

- 5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?** No
- **Otras observaciones:** Está instalado en otra parte del distrito

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Alta, se ve gran parte del Plano
- **Nivel del impacto de la construcción:** Medio – alto, los bloques y la uralita se han ido “naturalizando” con el paso del tiempo y se ve menos
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No, porque para instalar el abrevadero se liberó del cultivo la parcela 690/10/78, de 9.646 m², que sería suficiente para construir una nueva barrera

8º.- OTROS COMENTARIOS: Hay depósitos para almacenar agua a partir de una elevación desde el canal y tuberías por el corral, además de instalación eléctrica e incluso extintores. Por todo ello sorprende mucho la muy escasa actividad ganadera que parece desarrollarse en este corral.



VALORACIÓN ETNOGRÁFICA DE LAS EDIFICACIONES DE BARDENAS

En el año 2010, la empresa OLCAIRUM S.L. visitó más de 200 edificaciones en Bardenas (cabañas, corrales, barreras, tollos, abejas...) redactando un total de 196 fichas etnográficas en las que detallaron los elementos de interés de cada una. Según ese interés etnográfico, se estableció una clasificación en cinco categorías:

- **A.-** Sin interés desde el punto de vista etnográfico.
- **B.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. Aún a pesar de esta aseveración, su estado actual de preservación hace prácticamente imposible su recuperación constructiva. En determinados casos se recomienda una valoración de los recursos que serían necesarios invertir para su recuperación. En la documentación cartográfica se les hace referencia bajo el epígrafe de “otros”.
- **C.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma es una medida suficiente.
- **D.-** Con alto interés desde el punto de vista etnográfico. Habría que dotar a la edificación de medidas preventivas que consigan preservarla. Al mismo tiempo, sería conveniente realizar un estudio pormenorizado de la construcción y de su potencialidad como recurso didáctico.
- **E.-** Con interés desde el punto de vista etnográfico. El registro y documentación de la misma son medidas que se deberían completar con pautas para su conservación.
- **F.-** Arruinada.

Entre mayo y septiembre de 2023, se han visitado las 117 construcciones ganaderas existentes en el ámbito geográfico del *“Plan Global de Infraestructuras Ganaderas en el Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Bardenas Reales de Navarra; propuesta de barrera ganadera tipo y eliminación de infraestructuras inadecuadas”*, detectando que no se había valorado el interés etnográfico de 44 de ellas.

Se remitió a OLCAIRUM S.L. una colección de 1.382 fotografías actuales de esas 44 construcciones, con la intención de que pudieran hacer una valoración preliminar de todas ellas y, en las que pudieran existir dudas razonables, visitarlas y verlas in situ.

El llamado “Corral de Peluca” se encontraba entre esas construcciones, mereciendo del personal de OLCAIRUM S.L. ser encuadrado en la categoría A.

Nº 75	Corral de Peluca	X621867	Y4687119
-------	------------------	---------	----------



Tipo	Corral	Distrito	60	Fecha visita	---
------	--------	----------	----	--------------	-----

Hábitats

Cartografía hábitats salinos 1:5000	No
-------------------------------------	----

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000	Si (Fuente: Berastegi, A. & Meyer, A. 2020).
------------------------------------	--

Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
---	---	066	100	Núcleos urbanos, carreteras, canteras, otros.

Flora

Datos de flora con precisión coordenada XY: No

Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No

Fauna

Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No

Nº69 CORRAL DE LA PELUCA




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
❖ Plan gestión de estiércol	Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.	

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	X
Nueva	

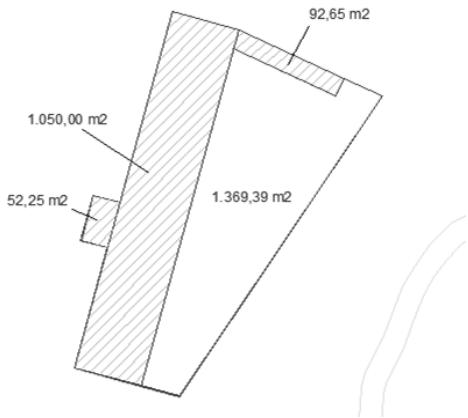

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Almacén

❖ N° Habitaciones	-
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de bloque
Vigas	-
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Estado general	Muy Bueno

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Prefabricada de hormigón
Vigas	Hormigón.
Estado	Muy Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
Acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
❖ Puertas y ventanas	Varias puertas grandes. Muchas ventanas grandes.
❖ Recogida de aguas	Si.
❖ Estado general	Muy Bueno

Serenado

❖	Superficie	1.369,39 m2
❖	Material	Pilares de hormigón y cierre de bloque
❖	Estado	Muy Bueno

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	686
❖	Capacidad estabulación	Nº	392
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	50.370	€

NOTAS:
Cuenta con tres depósitos para el suministro de agua.

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Debido al buen estado de conservación y condiciones de uso no se indica ningún tipo de recomendación para su mantenimiento.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO





FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral de Induráin **DISTRITO Nº:** 63

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No

Fecha: 10/05/2023 **Hora de llegada:** 9:16 **Hora de salida:** 9:38

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 600 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Pocas, en general está bien
- **Otras observaciones:** Dos depósitos de agua también de fibrocemento, la ampliación de la puerta lateral norte es una chapuza

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Bastantes y de todo tipo (chapas, alambre de espino, somier, trozos de bloques, bidones, etc.
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Chova piquirroja y abubilla
- **Especies vistas (dentro):** Otra chova y cernícalo vulgar hembra
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Probable nido de chova (muy alto) y posible nidificación de cernícalo vulgar en un altillo (no podemos subir)
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Muy alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** Alto
- **Otras observaciones:** hay una barrera inmensa (unos 10.000 m²) y nada operativa por su muy deficiente estado de conservación.

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

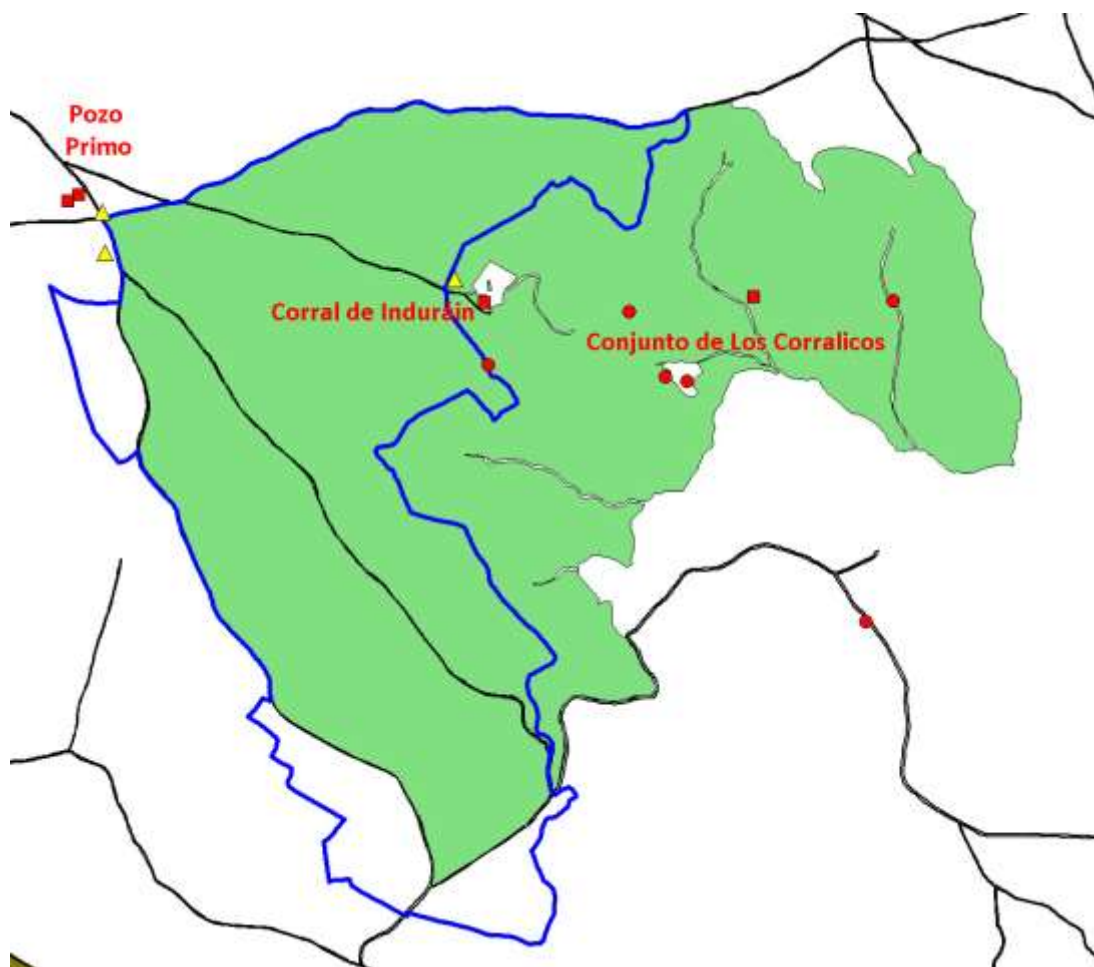

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí; de hecho, está a pocos metros de varias ubicaciones históricas de rediles con interés etnográfico

8º.- OTROS COMENTARIOS






Nombre	Corral de Indurain	Nº	7	Coordenadas	X	623273	Y	4683998
Zona	1	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado. Tipo nave. La instalación consta de un área denominada “ <i>cubierto</i> ” con 4 puertas de acceso, protegida por un tejado a dos aguas y una zona al raso o “ <i>serenado</i> . El complejo se completa con una cabaña y un refugio. La dimensión de las construcciones abarca una zona de 589,17 metros cuadrados.							
Valor Etnográfico	Sin interés desde el punto de vista etnográfico.							
Paramentos	• Cubierto: Bloques de cemento. • Serenado: Queletas. • Cabaña: Bloques de cemento. • Refugio: Bloques de cemento.							
Cubierta	• Corral: Tejado dos aguas. Fibrocemento. • Cabaña: Tejado dos aguas. Fibrocemento. • Refugio: Hormigón.							
Equipamiento								
Conservación	Buena. En uso.							
Observaciones	La edificación mantiene una orientación Norte –Sur con una mínima desviación noroeste-sudeste.							

Se ubica en una cota inferior en una suave ladera. A menos de 250 metros se localizan sendas balsas, denominadas *Balsas de Cuevaquemada*¹. La instalación se ubica en un entorno desde el punto de vista paisajístico con alto valor, no integrándose en el mismo. El camino de acceso hasta el corral es regular. Se llega hasta él a través de una pista de 103 metros que parte del *Camino de Los Rincones*. Se ubica próximo al paraje de “*Los Corralicos*” donde se localizan barreras naturales para albergar el ganado y el corral de Artuch edificado siguiendo los parámetros tradicionales, constituyendo una zona con alto valor etnográfico. Justamente, encima de la construcción y en una cota más elevada se localiza la *barrera del regaliz*²

Localización

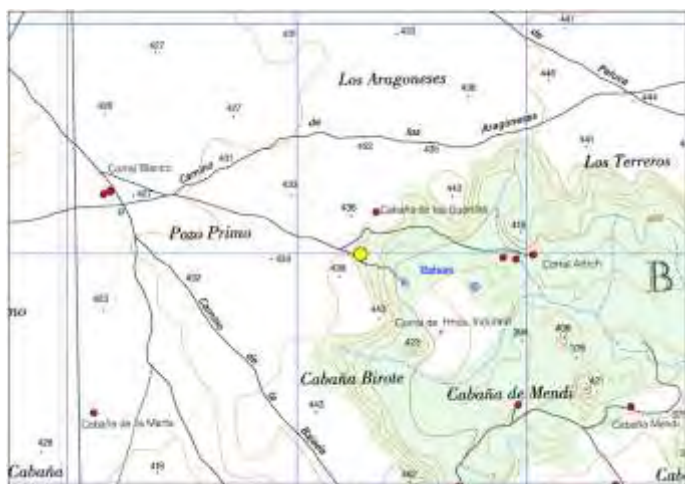

ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 9 Parcela 314



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



¹ Las balsas están integradas dentro del polígono 18; parcela 180. Las coordenadas son las siguientes; Balsa 1: X=631204; Y=4680005; Balsa 2: X=631230; Y=4679970



Nº 77		Corral de Induráin		X623185	Y4683774		
							
Tipo		Corral		Distrito	63	Fecha visita	10/05/2023
Hábitats							
Cartografía hábitats salinos 1:5000				No			

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000				Sí (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).			
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat			
6220*	I	522079	40	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.			
1430	I	143026	30	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.			
4090	I	433466	20	Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros.			
1430	I	143024	10	Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi; Orgazales.			
Flora							
Datos de flora con precisión coordenada XY: No							
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No							
Fauna							
Caja cernícalo		No					
Caja lechuza		No					
Visita campo		Desde fuera: chova, abubilla. Dentro: Chova, cernícalo vulgar. Nido de chova. Probable nido de cernícalo en el altillo.					

Nº68 CORRAL DE INDURAIN




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	X
Reciente	
Nueva	

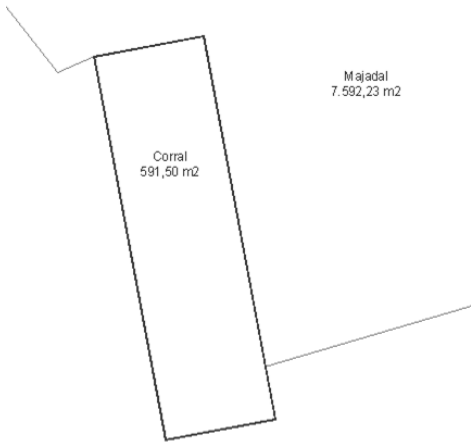

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

Integrada en el corral

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Prefabricada de hormigón
Vigas	Hormigón
Estado	Muy Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
❖ Puertas y ventanas	Dos puertas grandes y 8 ventanas pequeñas
❖ Recogida de aguas	Si.
❖ Estado general	Muy Bueno

Majadal

❖	Superficie	7.592,23 m2
❖	Cerramiento	Malla y chapas

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	738
❖	Capacidad estabulación	Nº	422
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	16.525	€

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda lucir las construcciones

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral Blanco (nuevo) **DISTRITO Nº:** 64
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No
Fecha: 10/05/2023 **Hora de llegada:** 09:47 **Hora de salida:** 10:18

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 600 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Pocas, su estado es bueno
- **Otras observaciones:** Hay un cercado con red de pastor eléctrico delante de ambos corrales que cierra unos 2.000 m²

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Poca cosa, en general está bastante limpio
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable
- **Otras observaciones:** Todas las ventanas tienen reja y red metálica muy fuerte que impide entrar o salir a los pájaros cuando la puerta está cerrada

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Alto
- **Nivel del impacto de la construcción:** Muy alto, se ve desde cualquier punto del Plano
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí, aunque tanto ese redil como el abrevadero quedarían en el borde del distrito, poco centrados en el mismo

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Corral Blanco Nuevo	Nº	58	Coordenadas	X	622154	Y	4684259
Zona	1	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado. Tipo nave. La instalación consta de un área denominada “ <i>cubierto</i> ” con 3 puertas de acceso, protegida por un tejado. No tiene un área descubierta o “ <i>serenado</i> ”. Cuenta con un pozo y un abrevadero junto a la instalación. La dimensión del cubierto abarca una zona de 636,27 metros cuadrados.							
Valor Etnográfico	Sin interés desde el punto de vista etnográfico.							
Paramentos	Cubierto: Bloques de cemento.							
Cubierta	Corral: Tejado a dos vertientes. Tablero cerámico. Fibrocemento.							
Equipamiento	No se accede, al estar cerrado.							
Conservación	Buena. En uso.							
Observaciones	Se ubica junto al Camino de Los Aragoneses. Adyacente a esta instalación se encuentra el Corral Blanco Viejo –Ficha 59-							

Nombre	Corral Blanco Nuevo	Nº	58	Coordenadas	X	622154	Y	4684259
Zona	1	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 9 Parcela 268 C



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 78	Corral Blanco (nuevo)	X622048	Y4684051		
					
Tipo	Corral	Distrito	64	Fecha visita	10/05/2023
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	100	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			
Visita campo		No se detecta ninguna especie. Ventanas con rejilla metálica que no permite entrada/salida de aves en caso de que la puerta esté cerrada.			

Nº82 CORRAL BLANCO (nuevo)



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI NO

Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI NO


Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3
- ❖ Plan gestión de estiércol

Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	☐
Antigua	☐
Antigua restaurada	☐
Reciente	☐
Nueva	☒

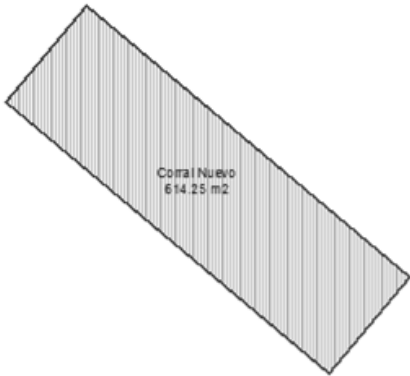

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Corral Nuevo

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Estructura prefabricada de hormigón.
Vigas	Prefabricadas hormigón.
Estado	Muy Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
Acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
❖ Puertas y ventanas	1 puerta grande. 2 puertas pequeñas. 6 ventanas.
❖ Recogida de aguas	No.
❖ Estado general	Muy Bueno

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	768
❖	Capacidad estabulación	Nº	439
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	17.220	€


5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda lucir y sanear las grietas

7. ANEXO FOTOGRÁFICO CORRAL NUEVO

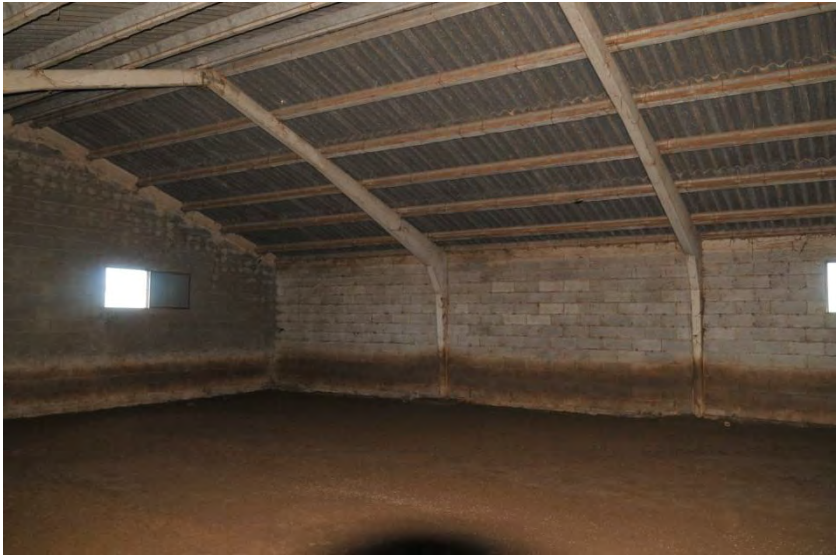

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Barrera de Aguirre **DISTRITO Nº:** 67
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, barrera del Patillas
Fecha: 10/05/2023 **Hora de llegada:** 12:13 **Hora de salida:** 12:28

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** No
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No
- **Otras observaciones:** Nunca ha tenido zona cubierta, a excepción de la cabaña, que tiene techo de hormigón

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Muy pocos, alguna barra de metal
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Ninguna
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES?

Sí

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- Calidad del paisaje en su entorno: Media - alta
- Nivel del impacto de la construcción: Bajo
- Otras observaciones:

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí

8º.- OTROS COMENTARIOS:

Esta barrera está en buen estado y podría aprovecharse. Sería necesario aumentar la superficie del cerramiento (tiene 850 m² y se queda pequeña) y aumentar la altura de las paredes.



Nombre	Barrera de Aguirre	Nº	55	Coordenadas	X	619519	Y	4683456
Zona	1	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Cercado artificial, para guardar ganado, realizado con hormigón. Presenta un vano de entrada. Junto al mismo existe una caseta con hogar. La infraestructura abarca unas dimensiones de 887,59 metros cuadrados.							
Valor Etnográfico	Sin interés desde el punto de vista etnográfico.							
Paramentos	Barrera: hormigón. Caseta: ladrillo.							
Cubierta	Caseta: hormigón.							
Equipamiento								
Conservación	Buena.							
Observaciones	Se ubica junto a un camino y muy próxima a Las Fuentes de El Ferial.							

Nombre	Barrera de Aguirre	Nº	55	Coordenadas	X	619519	Y	4683456
Zona	1	Ámbito	Ganadero					


Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 7 Parcela 245 B



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

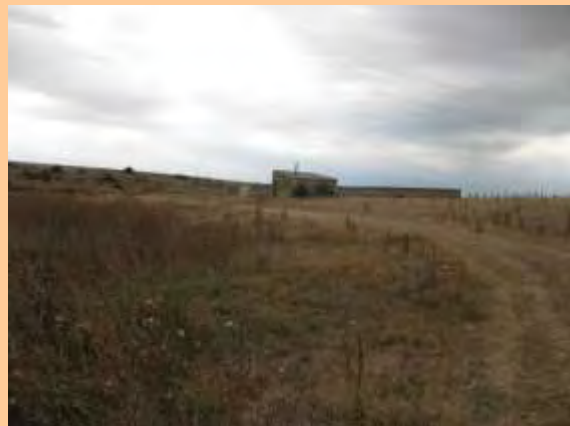

Nº 80	Barrera de Aguirre			X619408	Y4683246
					
Tipo	Barrera	Distrito	67	Fecha visita	10/05/2023
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
6420	I	542015	30	Cirsio monspessulani-Holoschoenetum vulgaris; Juncales de junco churrero.	
---	---	066	20	Núcleos urbanos, carreteras, canteras, otros.	
---	---	068	20	Cultivos herbáceos.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			
Visita campo		No se detecta ninguna especie.			

FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral de Domínguez **DISTRITO Nº:** 69
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No
Fecha: 10/05/2023 **Hora de llegada:** 10:33 **Hora de salida:** 11:08

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 550 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Sí, sobre todo en la cabaña y también algunas partes del corral "principal"
- **Otras observaciones:** El corral "principal" está cerrado, sacamos fotos a través de la verja de una ventana; vemos un nido de chova

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí, destacan trozos pequeños y grandes de uralita por el entorno y escombros dispersos

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Un alimoche adulto se acerca mucho
- **Especies vistas (dentro):** Chova piquirroja
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Un nido que parece de chova
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** GAN/Agricultura pusieron dos en 2015, una dentro y otra fuera. **Nidificación comprobada:**
+ Interior: chova en 2016 y lechuza en 2020. 2023 no podemos acceder
+ Exterior: estornino desde 2017 hasta 2022; chova en 2020 y 2021.
2023 parece vacía, no se oye ni se ve nada.
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:** Tiene depósitos de agua y algo de instalación

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Alta, se ve gran parte del Plano
- **Nivel del impacto de la construcción:** Muy alto
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Corral de José Domínguez		Nº	43	Coordenadas	X	621362	Y	4682729
Zona	1		Ámbito Ganadero						
Descripción			Corral para guardar ganado. Conjunto de construcciones sin ningún tipo de interés desde el punto de vista etnográfico. La instalación consta de un área denominada “ <i>cubierto</i> ” con 6 puertas de acceso, protegida por un tejado y una zona al raso o “ <i>serenado</i> ”. Al margen de estas dos áreas cuenta con una pequeña caseta. La dimensión del cubierto y caseta es de 896,62 metros cuadrados.						
Valor Etnográfico			Sin interés desde el punto de vista etnográfico.						
Paramentos			• Cubierto: Bloques de cemento. • Serenado: Red metálica, palets y chapas. • Caseta: Bloques de cemento.						
Cubierta			• Corral: Uralita • Caseta: Uralita						
Equipamiento			No se accede.						
Conservación			Buena. En uso.						
Observaciones			Ningún interés desde el punto de vista etnográfico. Se ubica junto a la Cañada. Cuenta con un depósito de agua.						

Nombre	Corral de José Domínguez	Nº	43	Coordenadas	X	621362	Y	4682729
Zona	1	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 2 Parcela 409



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 83	Corral de Domínguez				X621263	Y4682520
						
Tipo	Corral	Distrito	69	Fecha visita	10/05/2023	
Hábitats						
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No			

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).			
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat		
---	---	068	100	Cultivos herbáceos.		
Flora						
Datos de flora con precisión coordenada XY: No						
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No						
Fauna						
Caja cernícalo		Colocada por Agricultura en 2015. Estornino en 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022. Chova en 2020 y 2021. Lechuza en 2021.				
Caja lechuza		Colocada por Agricultura en 2015. Chova en 2016 y lechuza en 2020.				
Visita campo		Chova dentro del corral. Nido de chova. En la caja de fuera no se ve/oye nada.				

Nº67 CORRAL DE DOMINGUEZ



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA


❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	X
Nueva	

- ❖ Accesibilidad
- Al lado de camino.

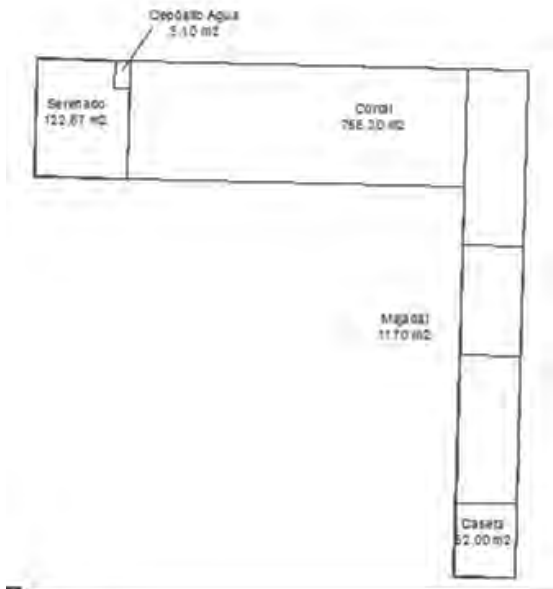

Caseta

❖ Nº Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de bloque
Vigas	-
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Estado general	Regular

NOTA: Grietas importantes.

Corral

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón.
Vigas	Hormigón y metálicas
Estado	Muy Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
Acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Chapa y uralita
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
❖ Puertas y ventanas	2 puertas grandes.6 puertas pequeñas.12 ventanas.
❖ Recogida de aguas	Si.
❖ Estado general	Muy Bueno

NOTA: Hay un sistema de recogida de aguas mediante bajantes que vierte a un depósito de recogida.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	958
❖	Capacidad estabulación	Nº	547
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	14.946	€

NOTAS:
El suministro de luz se hace mediante generador.
Cuenta con un sistema de recogida de agua mediante las bajantes a un depósito.

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. VALOR MEDIOAMBIENTAL

Se recomienda lucir las construcciones.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral de Bandera **DISTRITO Nº:** 74
¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, M. Hdez. y E. Castillejo
Fecha: 15/05/2023 **Hora de llegada:** 13:10 **Hora de salida:** 14:01

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 500 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Sí, muchos trozos por el serenado y sobre todo por el entorno
- **Otras observaciones:** Tras el corral suelen montar un cercado de 2.000 m²

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí, mucho escombros por el entorno, incluso dentro del corral
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Unos pocos gorriones
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** GAN/Agricultura pusieron dos en 2015, una dentro y otra fuera. **Nidificación comprobada:**
 - + Interior: chova piquirroja entre 2020 y 2022; hoy parece estar vacía
 - + Exterior: no se detectó uso entre 2015 y 2020; está rota e inservible
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable

5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Alto
- **Nivel del impacto de la construcción:** Medio, los materiales se van oscureciendo y se camuflan mejor; pajera derruida que afea mucho
- **Otras observaciones:** Al estar en una vaguada, el edificio pasa más desapercibido desde lejos

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:



EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí

8º.- OTROS COMENTARIOS





Nombre	Corral de Bandera	Nº	46	Coordenadas	X	618939	Y	4682484
Zona	1	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado. Conjunto de construcciones sin ningún tipo de interés desde el punto de vista etnográfico. La instalación consta de un área denominada “ <i>cubierto</i> ” con 5 puertas de acceso, protegida por un tejado y dos zonas al raso o “ <i>serenados</i> ”. Al margen de estas dos áreas cuenta con una pequeña caseta. La dimensión del cubierto, caseta y serenados es de 857,24 metros cuadrados.							
Valor Etnográfico	Sin interés desde el punto de vista etnográfico.							
Paramentos	• Cubierto: Ladrillo lucido • Serenado: Ladrillo lucido • Caseta: Ladrillo lucido.							
Cubierta	• Corral: Tejado a una vertiente. Fibrocemento sobre viguetas de hierro. • Caseta: Tejado a una vertiente. Teja árabe							
Equipamiento	No se puede acceder.							
Conservación	Buena. En uso.							
Observaciones	Se ubica junto a la Cañada.							

Nombre	Corral de Bandera	Nº	46	Coordenadas	X	618939	Y	4682484
Zona	1	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 6 Parcela 590



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 88	Corral de Bandera	X618825	Y4682275		
					
Tipo	Corral	Distrito	74	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000		No			

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000		Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).			
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
---	---	068	100	Cultivos herbáceos.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		Colocada por Agricultura en 2015. No ocupada entre 2015 y 2022.			
Caja lechuza		Colocada por Agricultura en 2015. Chova en 2020, 2021 y 2022.			

Nº63 CORRAL DE BANDERA




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	X
Reciente	X
Nueva	

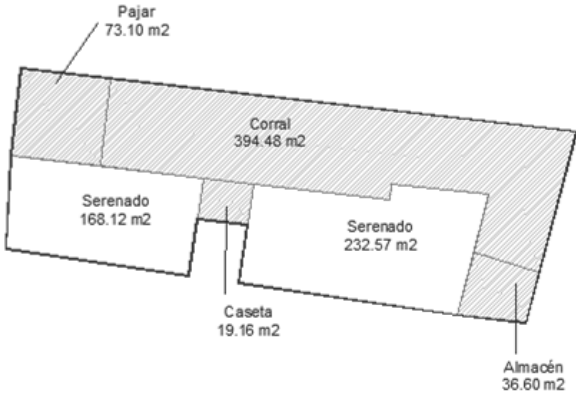

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta

❖ Nº Habitaciones	1
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Pilares de hormigón
Vigas	Hormigón
❖ Cerramiento	
Material	Bloque lucido
Color	Blanco
❖ Cubierta	
Material	Teja
Estado general	Muy Bueno

Almacén

❖ Nº Habitaciones	-
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Zócalo de hormigón y muro de bloque
Vigas	Hormigón
❖ Cerramiento	
Material	Bloque y ladrillo lucido
Color	Marrón en el exterior.
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Estado general	Muy Bueno

Pajar

❖	Nº Habitaciones	-
❖	Estructura Pilares / muro de carga Vigas	Zócalo de hormigón y muro de bloque Hormigón
❖	Cerramiento Material Color	Bloque y ladrillo lucido Marrón en el exterior.
❖	Cubierta Material	Uralita (falta la mitad de la cubierta)
	Estado general	Malo

NOTA: Esta construcción consta de dos plantas. La inferior se destina a corral y la superior a pajar. Falta la mitad de la cubierta, que sería recomendable arreglar.

Corral

❖	Estructura Pilares / muro de carga Vigas Estado	Zócalo de hormigón y muro de bloque Hormigón Muy Bueno
❖	Cerramiento Material Color Estado	Bloque y ladrillo Marrón en exterior y blanco en el interior Muy Bueno
	Acceso con tractor	
❖	Cubierta Material Color Estado	Uralita - Muy Bueno
❖	Puertas y ventanas	3 puertas medianas. 11 ventanas
❖	Recogida de aguas	No.
❖	Estado general	Muy Bueno

Serenado

❖	Superficie	400,69 m2
❖	Material	Bloque y ladrillo.
❖	Estado	Muy Bueno

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	493
❖	Capacidad estabulación	Nº	282
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
	*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación		

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	12.250	€

NOTAS:
No hay restos ni de escombros ni basuras, y además, el uso es reciente.

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Arreglar el tejado del pajar

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral de J. Ignacio Hernández **DISTRITO Nº:** 79

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: No

Fecha: 18/05/2023 **Hora de llegada:** 10:07 **Hora de salida:** 11:03

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No
- **¿Hay cubiertas de uralita?** No **Superficie aproximada:**
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** No se ve nada de uralita
- **Otras observaciones:** Tiene dentro una instalación de abastecimiento agua y bebederos aparentemente en buen estado. Hay un cercado exterior que supera una hectárea de superficie.

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** No
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Hay poca basura en el entorno
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Dos tórtolas europeas
- **Especies vistas (dentro):** Ninguna, pero hay tres pastores marcando el ganado
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Hay un nido en uso que no puedo identificar, y me dicen que las tórtolas crían sobre el depósito de agua
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** No hay
- **Revisiones realizadas:**
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVEDERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:**

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Bastante alta
- **Nivel del impacto de la construcción:** También bastante alto, sobre todo desde El Plano. Es un corral grande, con mucho tejado de chapa y un enorme majadal muy pisoteado por las ovejas

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

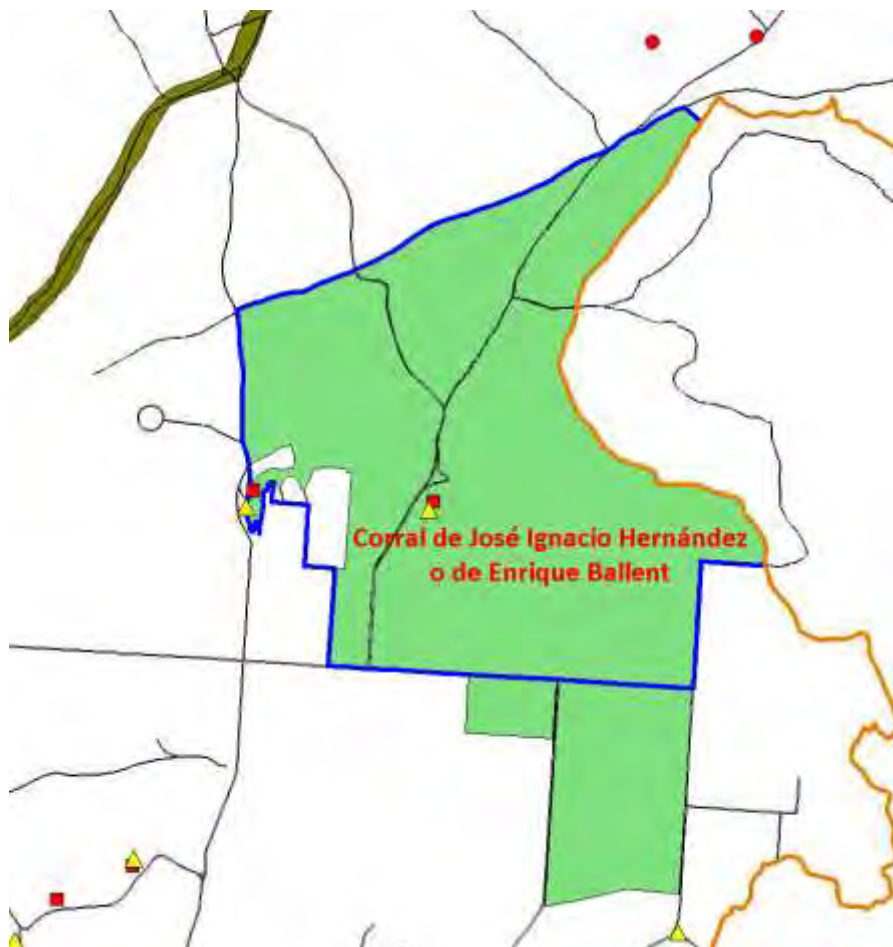

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? No procede, este es probablemente el mejor corral de la Bardena.

8º.- OTROS COMENTARIOS



Nombre	Corral de La Cuesta de Landazuría o de José Ignacio Hernández	Nº	33	Coordenadas	X	618345	Y	4679763
Zona	1	Ámbito	Ganadero					
Descripción	Corral para guardar ganado. Conjunto de construcciones sin ningún tipo de interés desde el punto de vista etnográfico. La instalación consta de un área denominada “ <i>cubierto</i> ” con 5 puertas de acceso, protegida por un tejado y una zona al raso o “ <i>serenado</i> ”. Al margen de estas dos áreas cuenta con una pequeña caseta. La dimensión del cubierto, serenado y caseta es de 1408,29 metros cuadrados.							
Valor Etnográfico	Sin interés desde el punto de vista etnográfico.							
Paramentos	• Cubierto: Bloques de cemento. • Serenado: Bloques de cemento. • Caseta: Bloques de cemento.							
Cubierta	• Corral: Chapa. • Caseta: Teja							
Equipamiento	No se accede.							
Conservación	Buena. En uso.							
Observaciones	Ningún interés desde el punto de vista etnográfico. Se ubica junto al Camino Real de Tudela.							

Nombre	Corral de La Cuesta de Landazuría o de José Ignacio Hernández	Nº	33	Coordenadas	X	618345	Y	4679763
Zona	1	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 4 Parcela 564



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 96	Corral de José Ignacio Hernández	X618236	Y4679557
-------	----------------------------------	---------	----------



Tipo	Corral	Distrito	79	Fecha visita	---
------	--------	----------	----	--------------	-----

Hábitats				
Cartografía hábitats salinos 1:5000		No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000		Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat
6220*	I	522079	40	<i>Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi</i> ; Pastizales de <i>Brachypodium retusum</i> .
4090	I	433466	30	<i>Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi</i> ; Romerales y tomillares bardeneros.
1430	I	143026	20	<i>Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae</i> ; Ontinares.
5210	I	421014	10	<i>Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae</i> ; Coscojares riojanos y bardeneros.

Flora	
Datos de flora con precisión coordenada XY:	No
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1:	No

Fauna	
Caja cernícalo	No
Caja lechuza	No

Nº61 CORRAL DE JOSÉ IGNACIO HERNANDEZ.



1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

- ❖ Sistema de incendio

SI

NO
- Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B
- ❖ Deposito recipientes químicos

SI

NO
- Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3
- ❖ Plan gestión de estiércol
- Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.


2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	☐
Antigua	☐
Antigua restaurada	☐
Reciente	☒
Nueva	☐

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

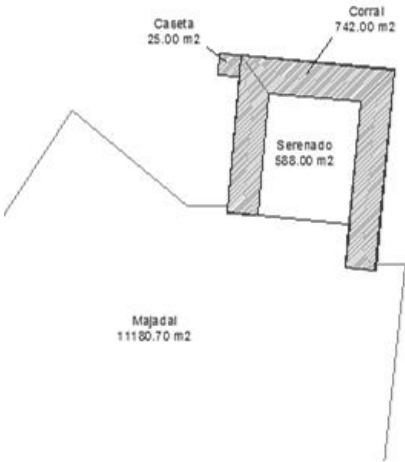

Caseta

- ❖ Nº Habitaciones

1
- ❖ Estructura

Pilares / muro de carga

Vigas

-

-
- ❖ Cerramiento

Material

Color

Ladrillo lucido

Marrón
- ❖ Cubierta

Material

Teja
- Estado general

Bueno

Corral

- ❖ Estructura

Pilares / muro de carga

Vigas

Estado

Pilares metálicos

Metálicas.

Muy Bueno
- ❖ Cerramiento

Material

Color

Estado

Ladrillo lucido

Marrón

Muy Bueno
- ❖ Cubierta

Material

Color

Estado

Chapa

Gris

Muy Bueno
- ❖ Puertas y ventanas

4 puertas grandes y 3 pequeñas. 10 ventanas grandes y 17 pequeñas.
- ❖ Recogida de aguas

Si.
- ❖ Estado general

Muy Bueno

Serenado

❖	Superficie	588,00 m2
❖	Material	Ladrillo lucido.
❖	Estado	Muy Bueno

Majadal

❖	Superficie	11.180,70 m2
❖	Cerramiento	Mallas, postes y palets.

3. BIENESTAR ANIMAL

❖	Capacidad ganado vacío	Nº	928
❖	Capacidad estabulación	Nº	530
❖	Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖	Ventilación	SI	NO
❖	Estercolero	SI	NO
❖	Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación			

4. VALORACION

❖	Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖	Suministros		
	Luz	SI	NO
	Agua	SI	NO
❖	Ruina económica	SI	NO
❖	Ruina funcional	SI	NO
❖	Valoración económica	19.553	€

NOTAS:
No se ha podido verificar la existencia de suministro eléctrico. Para el suministro de agua el corral cuenta con hidrantes.

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖	Valor paisajístico	SI	NO
❖	Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

No se dan en principio recomendaciones para su mejora y adecuación, ya que el corral se encuentra en muy buen estado.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO



FICHA DE REVISIÓN DE APRISCOS DE BARDENAS, PRIMAVERA DE 2023

1º.- ZONA: 1 **NOMBRE:** Corral de La Junta (Landaz) **DISTRITO Nº:** 83

¿HAY OTRAS INFRAESTRUCTURAS EN ESTE DISTRITO?: Sí, otras cuatro

Fecha: 22/05/2023 **Hora de llegada:** 9:32 **Hora de salida:** 10:05

2º.- IMPRESIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN:

- **¿Fue inspeccionado por TEIR INGENIERÍA en 2011?:** Sí
- **¿Se aprecian obras o mejoras posteriores?:** No, está en peor estado
- **¿Hay cubiertas de uralita?** Sí **Superficie aproximada:** 400 m²
- **¿Hay partes de uralita rotas o deterioradas?** Sí, no se ven trozos en el suelo
- **Otras observaciones:** Hay un cercado hacia el este de unos 600 m² y otro hacia el sur de casi 1.000 m². Este segundo está en peor estado.

3º.- VALOR ETNOGRÁFICO:

- **¿Revisado por OLCAIRUM en 2010?:** Sí
- **¿Se aprecian modificaciones posteriores?:** Está peor conservado
- **¿Hay elementos extraños a retirar?** Sí, mucha basura y chatarra
- **Otras observaciones:**

4º.- OBSERVACIONES O INDICIOS DE PRESENCIA DE FAUNA:

- **Especies vistas (a distancia):** Un mochuelo, 10-12 gorriones y 15 palomas
- **Especies vistas (dentro):** Chova piquirroja y salamanquesa
- **Rastros o indicios de otras especies:** Ninguno
- **Nidos o madrigueras vistos:** Ninguno
- **Otras observaciones:** Ninguna
- **Si hay caja-nido, fecha de colocación:** Sí, colocada por Bardenas en 2016
Revisiones realizadas: 24/09/2020 hay indicios de cría; 22/05/2023 cuatro pollos de chova piquirroja muy crecidos; resto de los años no se ve nada
- **Otra información aportada por guarderío de Bardenas:** Nada reseñable


5º.- ¿HAY ABREVADERO INSTALADO EN LAS INMEDIACIONES? Sí

- **Otras observaciones:** Está vacío, sin tapón y dentro de un cercado junto al corral de al lado

6º.- AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE:

- **Calidad del paisaje en su entorno:** Media – baja, dominan campos en regadío y aerogeneradores
- **Nivel del impacto de la construcción:** Alto
- **Otras observaciones:**

7º.- CROQUIS DEL DISTRITO Y UBICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA:

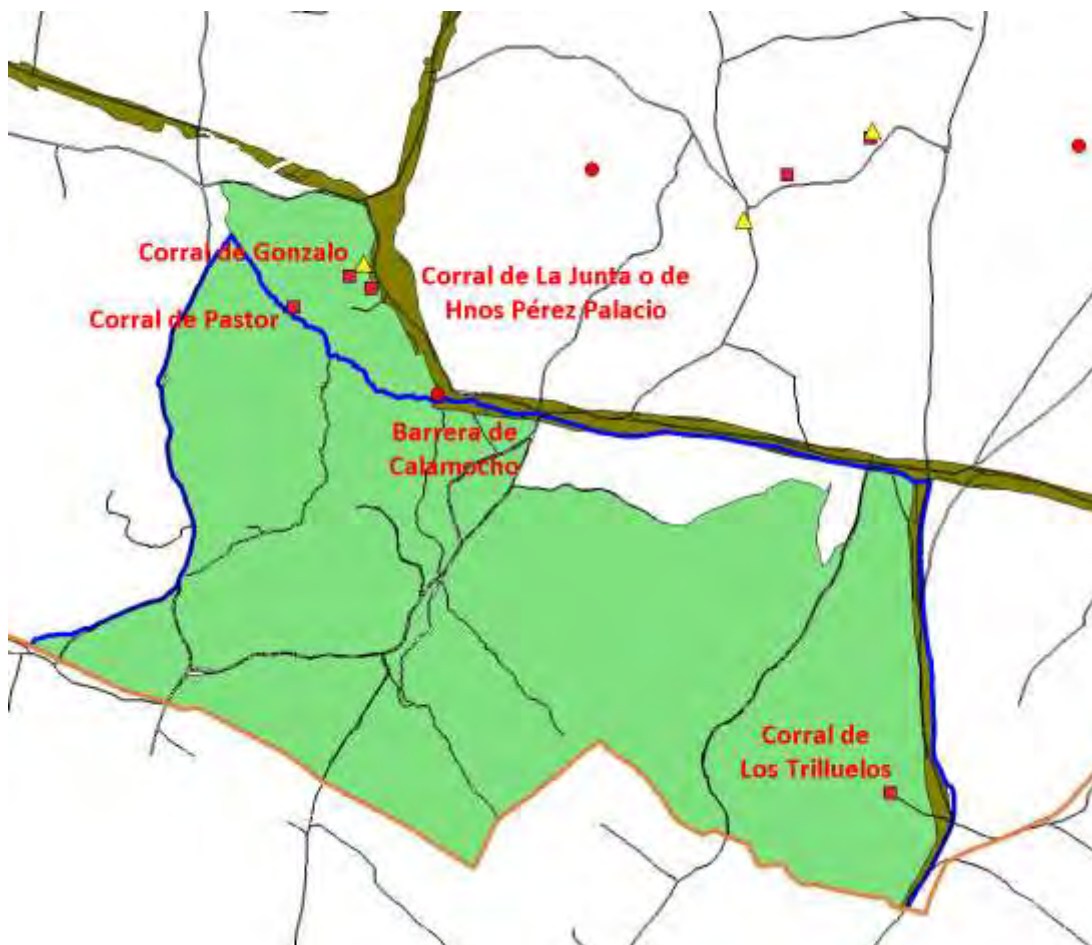

EN CASO DE QUE ESTA INFRAESTRUCTURA FUERA DEMOLIDA, ¿LA UBICACIÓN PODRÍA SER ADECUADA PARA CONSTRUIR UN NUEVO REDIL? Sí

8º.- OTROS COMENTARIOS

Si tanto este corral como el vecino son utilizados por la misma explotación, parece excesivo que necesite ambas infraestructuras y, además, unos 10.000 m² cercados alrededor. Las construcciones están muy descuidadas y el entorno muy erosionado.



Nombre	Corral de los Hermanos Pérez Palacios	Nº	9	Coordenadas	X	615564	Y	4677940	
Zona	1	Ámbito	Ganadero						
Descripción	Corral para guardar ganado. Tipo nave. La instalación consta de un área denominada “<i>cubierto</i>” con 2 puertas de acceso, protegida por un tejado a una vertiente y, dos áreas diferenciadas al raso o “<i>serenado</i>”. El complejo se completa con una cabaña o almacén. La dimensión de las construcciones abarca una zona de 1000 metros cuadrados.								
Valor Etnográfico	Sin interés desde el punto de vista etnográfico.								
Paramentos	• Cubierto: Bloque de cemento gris. • Serenado: Red metálica, alambre de espino y chapa. • Cabaña: Bloque de cemento gris.								
Cubierta	• Corral: Fibrocemento. • Cabaña: Fibrocemento.								
Equipamiento									
Conservación	Buena. En uso.								
Observaciones	Se localiza junto a un camino y muy próximo al Corral de Gonzalo Pérez Palacios –ficha 8-. Se construyó en 1980.								

Nombre	Corral de los Hermanos Pérez Palacios	Nº	9	Coordenadas	X	615564	Y	4677940
Zona	1	Ámbito	Ganadero					

Localización



ORTOFOTO/PARCELARIO Esc.
Polígono 3 Parcela 39



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA



Nº 102	Corral de Hnos Pérez Palacios			X615470	Y4677725
					
Tipo	Corral	Distrito	83	Fecha visita	---
Hábitats					
Cartografía hábitats salinos 1:5000			No		

Cartografía Hábitats ZEC's 1:25000			Si (Fuente: Olano, J.M., Peralta, J., Remón, J.L. & Ferrer, V. 2007).		
Cód	Anexo	Subtipo	%	Hábitat	
1430	I	143026	50	Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae; Ontinares.	
4090	I	433466	25	Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi; Romerales y tomillares bardeneros.	
---	---	066	15	Núcleos urbanos, carreteras, canteras, otros.	
6220*	I	522079	10	Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi; Pastizales de Brachypodium retusum.	
Flora					
Datos de flora con precisión coordenada XY: No					
Datos de flora con precisión cuadrícula 1x1: No					
Fauna					
Caja cernícalo		No			
Caja lechuza		No			

Nº60 CORRAL DE LA JUNTA (LANDAZURIA)




1. ACTIVIDAD CLASIFICADA

❖ Sistema de incendio	SI	NO
Necesidad 2x EXTINT. POLVO ABC 6Kg. EF 21A-113B		
❖ Deposito recipientes químicos	SI	NO
Necesidad 1x Deposito poliéster impermeable y estanco de 0,2 m3		
❖ Plan gestión de estiércol		
Se propondrá un plan de gestión del estiércol común para todos los distritos.		

2. CONSTRUCCION

❖ Tipo de construcción

Ruina	
Antigua	
Antigua restaurada	
Reciente	
Nueva	X

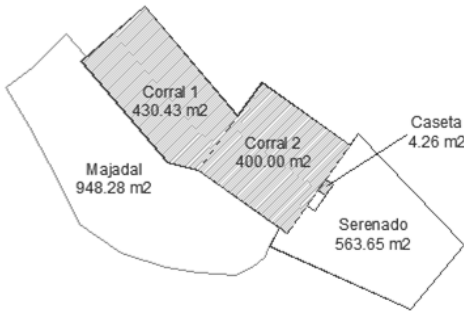

❖ Accesibilidad

Al lado de camino.

Caseta - Cobertizo

❖ N° Habitaciones	-
❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Muro de bloque
Vigas	-
❖ Cerramiento	
Material	Bloque lucido
Color	Marrón
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Estado general	Bueno

Corral 1

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Prefabricado Hormigón
Vigas	Prefabricado Hormigón
Estado	Muy Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
Acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Chapa
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
❖ Puertas y ventanas	2 Puertas grandes. 6 ventanas grandes y 1 pequeña.
❖ Recogida de aguas	Si.
❖ Estado general	Muy Bueno

Corral 2

❖ Estructura	
Pilares / muro de carga	Hormigón
Vigas	Metálicas
Estado	Muy Bueno
❖ Cerramiento	
Material	Bloque
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
Acceso con tractor	
❖ Cubierta	
Material	Uralita
Color	Gris
Estado	Muy Bueno
❖ Puertas y ventanas	2 Puertas grandes y 2 pequeñas. 2 ventanas grandes y 5 pequeñas.
❖ Recogida de aguas	Si.
❖ Estado general	Muy Bueno

NOTA:
Hay un sistema de recogida de aguas que vierte a un depósito ubicado junto a una pequeña caseta.

Serenado

❖ Superficie	563,65 m2
❖ Material	Malla, postes, madera, etc.
❖ Estado	Regular

Majadal

❖ Superficie	948,28 m2
❖ Cerramiento	Mallas, postes, etc..

3. BIENESTAR ANIMAL

❖ Capacidad ganado vacío	Nº	1038
❖ Capacidad estabulación	Nº	593
❖ Protección para acceso animales salvajes	SI	NO
❖ Ventilación	SI	NO
❖ Estercolero	SI	NO
❖ Extracción mecánica de estiércol	SI	NO
*** La ventilación se considera para la capacidad de la instalación		

4. VALORACION

❖ Estado general	MALO / REGULAR / BUENO / MUY BUENO	
❖ Suministros		
Luz	SI	NO
Agua	SI	NO
❖ Ruina económica	SI	NO
❖ Ruina funcional	SI	NO
❖ Valoración económica	20.900	€

NOTAS:
El suministro de agua se basa en la recogida de las bajantes a un depósito ubicado junto al corral viejo, anexo a una pequeña caseta. Hay además un pozo de hidrante.

5. VALOR MEDIOAMBIENTAL

❖ Valor paisajístico	SI	NO
❖ Valor etnográfico	SI	NO

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda lucir las estructuras.

7. ANEXO FOTOGRÁFICO

